

PeakTech®

Prüf- und Messtechnik

 Spitzentechnologie, die überzeugt



PeakTech® 1350

Bedienungsanleitung / Operation manual

PC Stift-Oszilloskope mit USB

PC Pen Type Oscilloscopes with USB

1. Sicherheitshinweise zum Betrieb des Gerätes

Dieses Gerät erfüllt die EU-Bestimmungen 2004/108/EG (elektromagnetische Kompatibilität) und 2006/95/EG (Niederspannung) entsprechend der Festlegung im Nachtrag 2004/22/EG (CE-Zeichen).
Überspannungskategorie II; Verschmutzungsgrad 2.

Zur Betriebssicherheit des Gerätes und zur Vermeidung von schweren Verletzungen durch Strom- oder Spannungsüberschläge bzw. Kurzschlüsse sind nachfolgend aufgeführte Sicherheitshinweise zum Betrieb des Gerätes unbedingt zu beachten.

Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Hinweise entstehen, sind von Ansprüchen jeglicher Art ausgeschlossen.

- * Dieses Gerät darf nicht in hochenergetischen Schaltungen verwendet werden.
- * Gerät nicht auf feuchten oder nassen Untergrund stellen.
- * maximal zulässige Eingangswerte **unter keinen Umständen** überschreiten (schwere Verletzungsgefahr und/oder Zerstörung des Gerätes)
- * Die angegebenen maximalen Eingangsspannungen dürfen nicht überschritten werden. Falls nicht zweifelsfrei ausgeschlossen werden kann, dass diese Spannungsspitzen durch den Einfluss von transienten Störungen oder aus anderen Gründen überschritten werden muss die Messspannung entsprechend (10:1) vorgedämpft werden.
- * Vor dem Umschalten auf eine andere Messfunktion Prüflleitungen oder Tastkopf von der Messschaltung abkoppeln.
- * Gerät, Prüflleitungen und sonstiges Zubehör vor Inbetriebnahme auf eventuelle Schäden bzw. blanke oder geknickte Kabel und Drähte überprüfen. Im Zweifelsfalle keine Messungen vornehmen.
- * Messarbeiten nur in trockener Kleidung und vorzugsweise in Gummischuhen bzw. auf einer Isoliermatte durchführen.
- * Messspitzen der Prüflleitungen nicht berühren.
- * Warnhinweise am Gerät unbedingt beachten.
- * Gerät darf nicht unbeaufsichtigt betrieben werden
- * Bei unbekanntem Messwert immer mit dem höchsten Messbereich beginnen.
- * Gerät keinen extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, extremer Luftfeuchtigkeit oder Nässe aussetzen.
- * Starke Erschütterung vermeiden.
- * Gerät nicht in der Nähe starker magnetischer Felder (Motoren, Transformatoren usw.) betreiben
- * Heiße Lötpistolen aus der unmittelbaren Nähe des Gerätes fernhalten.
- * Vor Aufnahme des Messbetriebes sollte das Gerät auf die Umgebungstemperatur stabilisiert sein (wichtig beim Transport von kalten in warme Räume und umgekehrt)
- * Überschreiten Sie bei keiner Messung den eingestellten Messbereich. Sie vermeiden so Beschädigungen des Gerätes
- * Vorsicht beim Umgang mit Spannungen über 35V DC oder 25V AC. Bei diesen Spannungen besteht Stromschlaggefahr.
- * Säubern Sie das Gehäuse regelmäßig mit einem feuchten Stofftuch und einem milden Reinigungsmittel. Benutzen Sie keine ätzenden Scheuermittel.
- * Dieses Gerät ist ausschließlich für Innenanwendungen geeignet.
- * Vermeiden Sie jegliche Nähe zu explosiven und entflammenden Stoffen.
- * Öffnen des Gerätes und Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifizierten Service-Technikern durchgeführt werden.
- * Gerät nicht mit der Vorderseite auf die Werkbank oder Arbeitsfläche legen, um Beschädigung der Bedienelemente zu vermeiden.
- * Keine technischen Veränderungen am Gerät vornehmen.
- * **-Messgeräte gehören nicht in Kinderhände-**

Reinigung des Gerätes:

Gerät nur mit einem feuchten, fusselfreien Tuch reinigen. Nur handelsübliche Spülmittel verwenden.

Beim Reinigen unbedingt darauf achten, dass keine Flüssigkeit in das Innere des Gerätes gelangt. Dies könnte zu einem Kurzschluss und zur Zerstörung des Gerätes führen.

2. Sicherheitssymbole und -begriffe

2.1. Sicherheitssymbole

Sie können die folgenden Symbole in dieser Betriebsanleitung oder auf dem Messgerät finden.



WARNUNG!

„Warnung“ weist auf Zustände und Bedienschritte hin, die für den Bediener eine Gefahr darstellen.



VORSICHT!

„Vorsicht“ weist auf Zustände und Bedienschritte hin, die Schäden am Produkt oder anderen Gegenständen verursachen können.

Gefahr:
Hochspannung



siehe Betriebs-
anleitung



Schutzleiterklemme



Gerätemasse



Masseklemme
(Erde)



Dieses Produkt kann nur in den angegebenen Anwendungen eingesetzt werden. Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.



Warnung:

Um Feuer oder einen elektrischen Schlag zu vermeiden, benutzen Sie bitte das richtige Netzteil. Verwenden Sie nur das Netzteil vom Hersteller.

Warnung!:

Ist das Oszilloskop mit einem Eingangssignal von mehr als $50V_{\text{Spitze}}$ oder Schaltungen mit mehr als 4800VA verbunden, beachten Sie bitte die unten aufgeführten Hinweise, um Feuer oder einen elektrischen Schlag zu vermeiden:

- Prüfen Sie sämtliches Zubehör vor dem Gebrauch und ersetzen Sie es bei Beschädigungen. Im Zweifel keine Messungen vornehmen.
- Entfernen Sie USB-Kabel, welches das Oszilloskop mit dem Computer verbindet.
Maximal angegebene Eingangsspannungen niemals überschreiten. Da die Spannung mit Hilfe des Tastkopfes direkt auf das Oszilloskop übertragen wird, kann es zu Beschädigungen am Gerät kommen bzw. besteht Verletzungsgefahr durch Stromschläge.
- Keine metallenen Gegenstände in die Anschlüsse stecken.

Um Feuer oder einen elektrischen Schlag zu vermeiden, wenn ein Tastkopfeingang mit mehr als $50V_{\text{Spitze}}$ oder mit Schaltungen von mehr als 4800VA verbunden ist:

- Verwenden Sie nur mit dem Messgerät gelieferten oder für das Oszilloskop als angegebene, Adapter.
Vor Gebrauch überprüfen Sie das Zubehör auf mechanische Beschädigungen und ersetzen Sie dieses, wenn sie beschädigt sind.
- Entfernen Sie alles Zubehör vom Oszilloskop, wenn dieses nicht in Gebrauch ist.
- Legen Sie keine Spannungen, von mehr als 400 V Unterschied zum Erdpotenzial an den Eingängen bei einer Messung in einer CAT II-Umgebung an.
- Legen Sie keinen Eingangsspannungen oberhalb der Bewertung des Oszilloskops an. Vorsicht bei der Durchführung von 1:1-Tests, da die Spannung über die Tastkopfspitze direkt an das Oszilloskop übertragen wird.
- Berühren Sie nicht die freiliegenden metallischen Teile der Eingänge.
- Stecken Sie keine Gegenstände aus Metall in die Anschlüsse.
- Verwenden Sie das Oszilloskop immer nur in der angegebenen Weise.
- Bemessungsspannungen, die in der Warnung erwähnt wurden, sind die Grenzen für "Betriebsspannung". Die angegebene $V_{AC_{\text{eff}}}$ (50-60Hz) für AC Sinus-Anwendungen und als V_{DC} für DC-Anwendungen. Überspannungskategorie II bezieht sich auf lokaler Ebene, die anwendbar für tragbare Geräte wird.

3. Geräteübersicht



1. **Track Ball:** Führt verschiedene Funktionen des Oszilloskops aus
2. **Umschalter:** Schaltet die Dämpfung zwischen x1 und x10 um
3. **USB Anschluss:** Zur Verbindung mit dem PC
4. **„Z“-Schalter:** Dieser Schalter kann frei definiert werden

4. Verbindung mit dem PC

1. Installieren Sie die Software der mitgelieferten CD.
2. Doppelklicken Sie auf die nach der Installation erstellte Desktop-Verknüpfung.
3. Verbindung
Schliessen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an den USB-Anschluss des Oszilloskops an einen USB-Port eines PC's an.

Hinweis: Wenn Sie ein USB-Kabel, welches nicht von uns geliefert wurde verwenden, können Probleme wie Verbindungsfehler und Signalstörungen auftreten.

4. Installieren Sie den USB-Treiber:
Öffnen Sie das Hilfe-Dokument der Software. Folgen Sie den Schritten des Titels "USB Driver Install Guide" im Dokument, um den Treiber zu installieren.


4.1. Durchführen der Allgemeinen Prüfung

Es wird empfohlen, nach Erhalt eines neuen Oszilloskops eine Prüfung des Instruments wie folgt durchzuführen:

1. Prüfen Sie, ob das Gerät während des Transports beschädigt wurde.
Wenn Sie feststellen, dass die Kartonverpackung oder die Schaumstoffschutzpolster stark beschädigt sind, heben Sie diese auf bis das ganze Gerät und sein Zubehör die elektrische und mechanische Prüfung bestanden haben.
2. Überprüfen des Zubehörs
Überprüfen Sie Tastköpfe und sonstiges Zubehör vor Inbetriebnahme auf eventuelle Schäden bzw. blanke oder geknickte Kabel und Drähte. Im Zweifelsfalle keine Messungen vornehmen und Ihren Händler informieren.
3. Überprüfen des Geräts
Sollten Sie Schäden am Äußeren des Geräts feststellen oder aber das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß oder besteht die Leistungsprüfung nicht, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Sollte das Gerät während des Transports beschädigt worden sein, heben Sie bitte die Umverpackung auf.

4.1. Wie man die Funktionsprüfung durchführt

Führen Sie eine schnelle Funktionsprüfung durch, um den normalen Betrieb des Gerätes zu überprüfen. Verbinden Sie als Erstes das Gerät mit Ihrem PC und verfahren Sie dann wie weiterhin beschrieben:

1. Klicken Sie  im Software-Fenster, um die Werkseinstellungen aufzurufen. Die Standardeinstellung des Dämpfungskoeffizienten des Tastkopfes in der Software ist 10X.
2. Stellen Sie den Umschalter am Oszilloskop-Tastkopf auf 10X.

Warnung:



Um einen Stromschlag zu vermeiden, immer Ihre Finger während der Messung, hinter dem Sicherheits-Schutzring des Tastkopfes belassen.

Um sich vor Stromschlägen zu schützen, berühren Sie keine Metallteile der Tastkopfspitze, wenn es an die Stromversorgung angeschlossen ist.

Bevor irgendwelche Messungen durchgeführt werden, immer den Tastkopf mit dem Oszilloskop verbinden und die Masse-Klemme an der Erdpotenzial anschließen.

5. Allgemeine Spezifikationen

Modell	Bandbreite	Messrate	Anstiegszeit	Horizontal-Skala (S/div)
P 1350	25 MHz	100 MSa/s	≤ 14 ns	5ns/div~100 s/div, step by1~2~5

Modus	Normal, Spitzenwerterkennung, Durchschnittswert
Kanal	1
Speicherlänge	Max 5000 Punkte
Eingangskopplung	DC, AC, Ground
Eingangsimpedanz	10 M Ω \pm 2%(X10), in parallel mit 20pF \pm 5pF 1 M Ω \pm 2%(X1), in parallel mit 20pF \pm 5pF
Max. Eingangsspannung	50 V _{Spitze - Spitze} (DC + AC _{Spitze-Spitze})
DC-Genauigkeit	\pm 3%
Vertikal Empfindlichkeit	5 mV/div – 5 V/div
Trigger Typ	Edge, Slope, Pulse
Trigger Modus	Auto, Normal, Einzel
Automatische Messungen	V _{pp} , V _{max} , V _{min} , V _{top} , V _{base} , V _{amp} , V _{avg} , V _{rms} , Overshoot, Preshoot, Freq, Period, Rise Time, Fall Time, +Width, -Width, +Duty, -Duty
Mathematische Funktionen	FFT
Schnittstellen	USB 2.0
Spannungsversorgung	5.0 V/300 mA
Abmessungen (BxHxT)	150 mm x 18mm x 20 mm
Gewicht	ca. 30 g

Anhang A:

mitgeliefertes Zubehör:

- 1x USB-Datenspeicher (inklusive Software und Bedienungsanleitung)
- 1x USB-Schnittstellenkabel

Anhang B: Allgemeine Pflege und Reinigung

Allgemeine Pflege

Um Schäden am Instrument oder Tastköpfe zu vermeiden, darf es nicht allen Sprays, Flüssigkeiten bzw. Lösungsmitteln ausgesetzt werden.

Reinigung

Überprüfen Sie das Gerät und die Tastköpfe so oft wie die Betriebsbedingungen es erfordern. Um das Gerät äußerlich zu reinigen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Wischen Sie den Staub aus dem Gerät und der Tastköpfe mit einem weichen Tuch ab.
2. Trennen Sie das USB-Kabel vor dem Reinigen des Oszilloskops. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten weichen Tuch (kein Tropfwasser). Es wird empfohlen, das Gerät mit mildem Reinigungsmittel oder mit frischem Wasser abwischen. Um Schäden am Instrument oder der Tastköpfe zu vermeiden, verwenden Sie keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel.



Warnung:

Bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen, ist es erforderlich, dass Sie sich vergewissern, dass das Gerät vollständig getrocknet ist. Nur so ist es möglich jeglichen elektrischen Kurzschluss bzw. Körperverletzung von der Feuchtigkeit, zu vermeiden.

6. PeakTech® Oszilloskop Software-Hilfe

Minimum System-Anforderungen

Prozessor: Pentium(R) 4 2.4 GHz
Arbeitsspeicher: 1 GB
Festplattenspeicher: minimum 1 GB

Empfohlene System-Anforderungen

Prozessor: Pentium(R) Dual-Core 2.4 GHz
Arbeitsspeicher: 2 GB
Festplattenspeicher: minimum 1 GB

Weitere Anforderungen

Betriebssystem: Windows XP (32-bit & 64-bit), Windows Vista (32-bit & 64-bit),
Windows7 (32-bit & 64-bit), Windows 8 (32-bit & 64-bit)

Ports: USB 2.0
Auflösung: 1024 x 768

PC Software USB Treiberinstallation

Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel, um das Oszilloskop mit einem PC und dessen USB-Ports zu verbinden.

Hinweis: Wenn Sie ein USB-Kabel verwenden, das nicht von uns geliefert wurde, könnten einige Probleme wie Verbindungsfehler und Signalstörungen auftreten.

Für Windows Vista oder Windows 7


Während der gesamten Installation, stellen Sie bitte sicher, dass das Gerät läuft und mit den USB-Ports des PC's verbunden ist.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [Computer]. Dieses Icon finden Sie auf dem Desktop oder im [Start]-Menü.




Im Popup-Menü, klicken Sie auf [Verwalten] und es öffnet sich ein Fenster mit dem Namen "Computerverwaltung".


Auf der linken Seite klicken Sie auf [Geräte-Manager]. In der Mitte wird ein Geräte-Baum angezeigt. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf ein beliebiges Gerät und wählen Sie [Nach geänderter Hardware suchen]. Es wird ein „unbekanntes Gerät“ gefunden und mit einem „!“ gekennzeichnet.

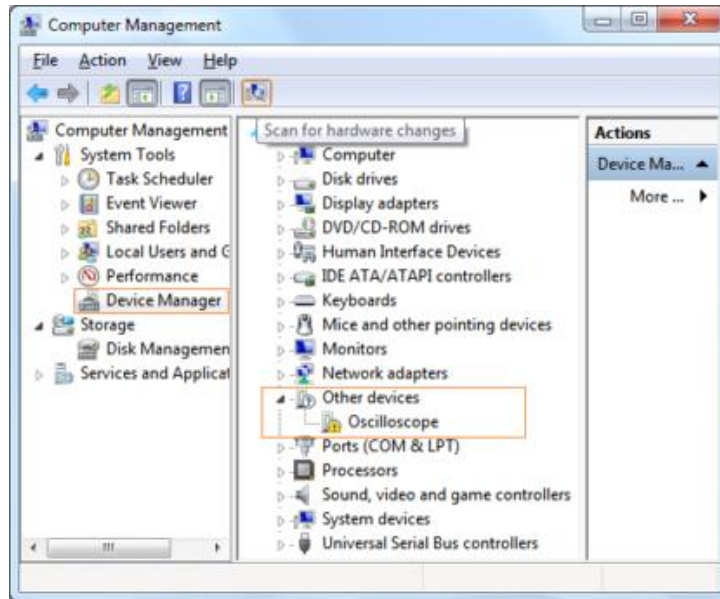

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das „unbekannte Gerät“ und klicken Sie auf [Treibersoftware aktualisieren].

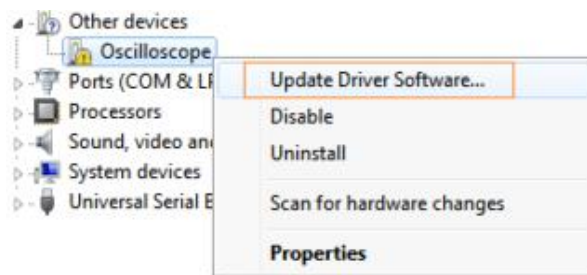


Im folgenden Fenster, wählen Sie dann [Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen].

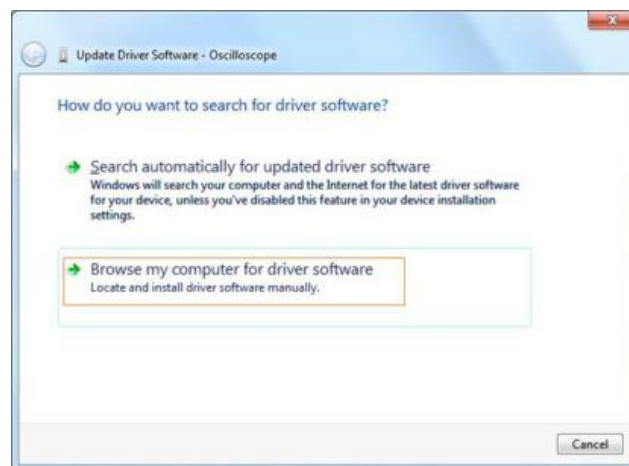


Im nächsten Fenster wählen Sie einen Verzeichnis-Pfad für die Installation der Treiber-Software und klicken Sie auf "Weiter",




Hinweis: Die Treibersoftware befindet sich im Installationsverzeichnis der Geräte-Software mit dem Namen "usbdrv" und der Inhalt wird wie folgt dargestellt:

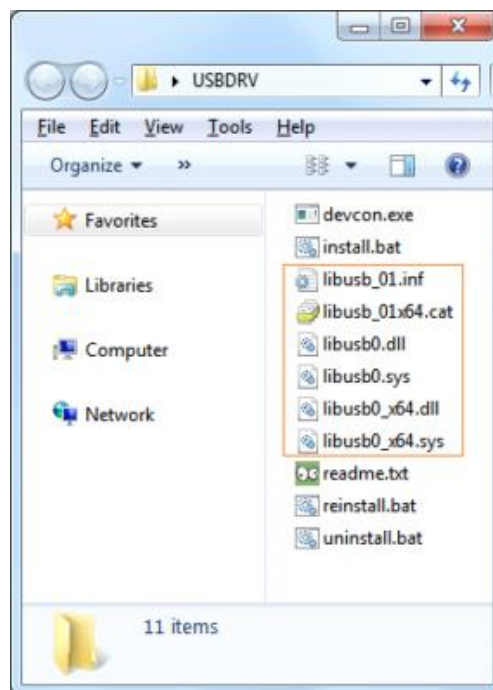

Im Verzeichnis "usbdrv" Verzeichnis finden Sie die ".Inf", die ".Sys" oder ".DII"-Dateien. Sie können die Datei in verschiedenen Verzeichnisses finden, wie "x86", "ia64" oder "amd64" in Abhängigkeit von der CPU. Meistens wird x86 oder amd64 benötigt.

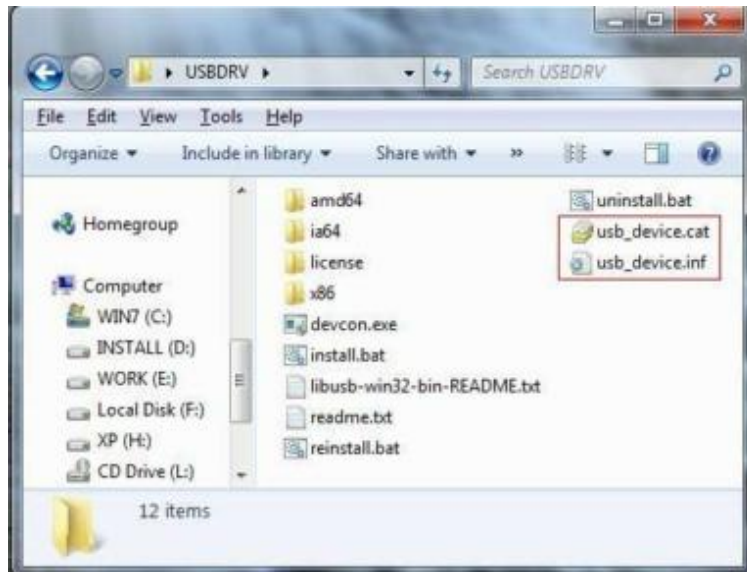

Zurück zur Treiberinstallation, nach dem letzten "Weiter" Schritt wird das System die Treiber-Software für Sie installieren.

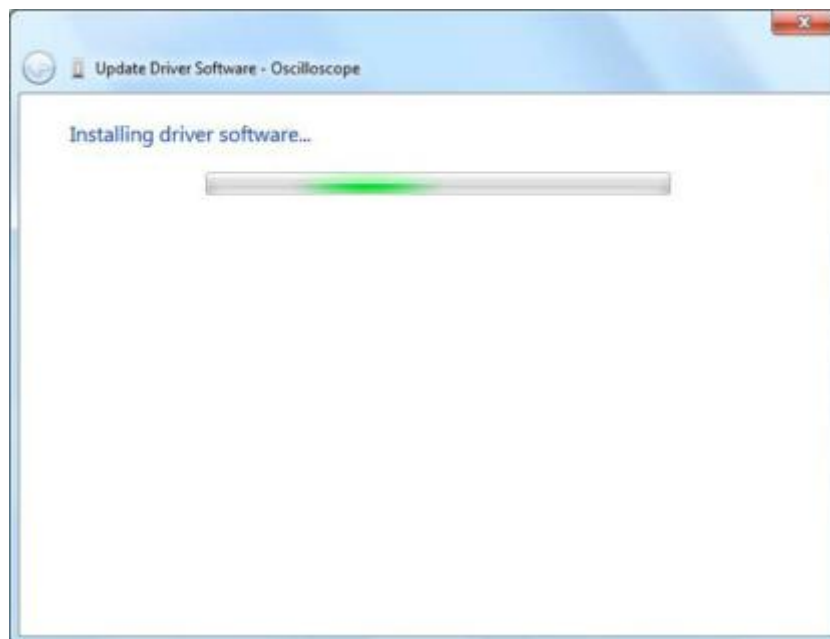

Für Windows XP (x86; x64), Windows Vista (x86; x64) und Windows7 (x86)

Es ist möglich, dass ein Fenster "Windows-Sicherheit" erscheint (wie folgende Abb.). Wählen Sie einfach "Installation dieser Treibersoftware fortsetzen", um fortzufahren.




Für Windows 7 (64-Bit)

Manchmal kann ein Fenster mit dem Namen "Windows-Sicherheit" angezeigt werden (wie folgende Abb.). Klicken Sie einfach auf "Installieren", um fortzufahren,



Und fahren Sie mit der Installation fort.

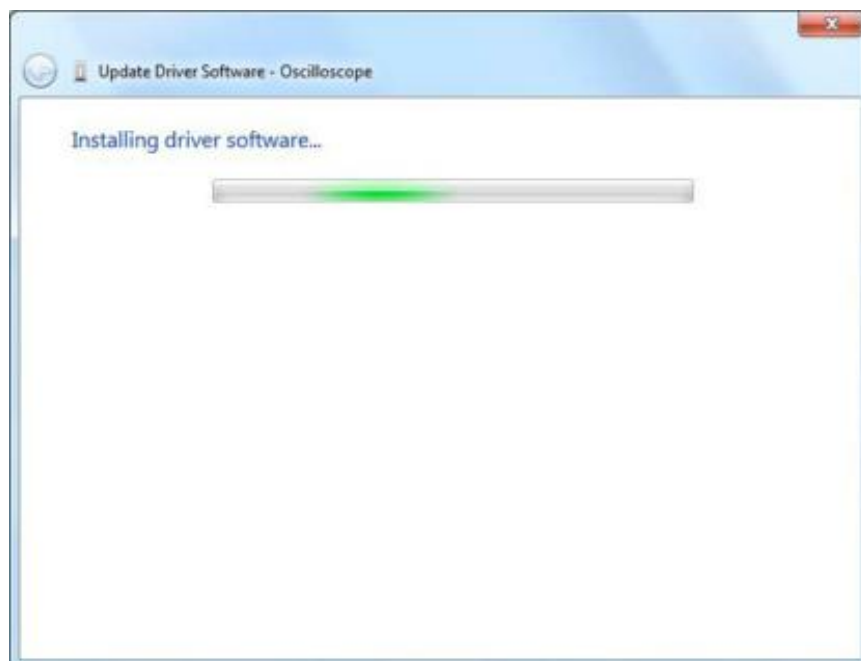


Installation abgeschlossen.

Nun wird ein Fenster angezeigt mit der Information "Windows hat erfolgreich Ihre Treiber-Software aktualisiert".



Schließen Sie das Fenster. Im „Windows Geräte-Manager“, werden Sie ein Gerät [LibUSB-Win32Devices] finden.

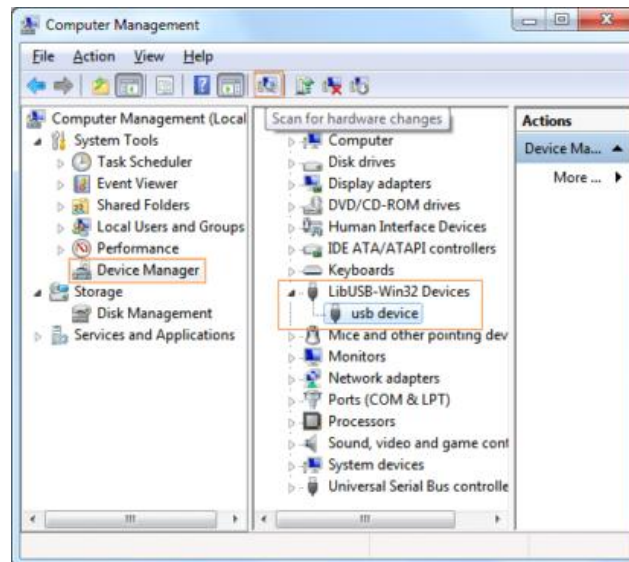


Jetzt arbeitet der USB-Treiber.


Für Windows XP oder Windows 2000

Hinweis: sowohl für x86 und x64.

Sobald der USB-Stecker des Oszilloskops mit dem PC verbunden wird, erscheint [Neue Hardware gefunden] auf dem Windows-Bildschirm.

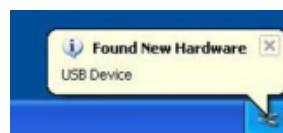

Oder Sie klicken mit der rechten Maustaste auf [Computer] und wählen [Verwalten] im linken Bereich [Computerverwaltung] wird die Option [Geräte-Manager] angezeigt.
Doppelklicken Sie auf den Eintrag [USB Device] mit "?" im mittleren Bereich zum Öffnen des Installations-Assistenten

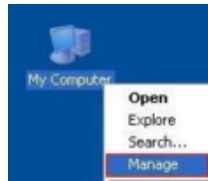


Im Installations-Assistenten wählen Sie [No, not this time],



Wählen Sie [Install from a list or specific location (Advanced)].



Wählen Sie [Search for the best driver in these locations.] und wählen dann [Include this location in the search] und geben Sie ein Verzeichnis Standort für USB-Treiber an, der als "usbdrv" und unter dem Verzeichnis, in dem Sie das Programm installiert haben, benannt ist.

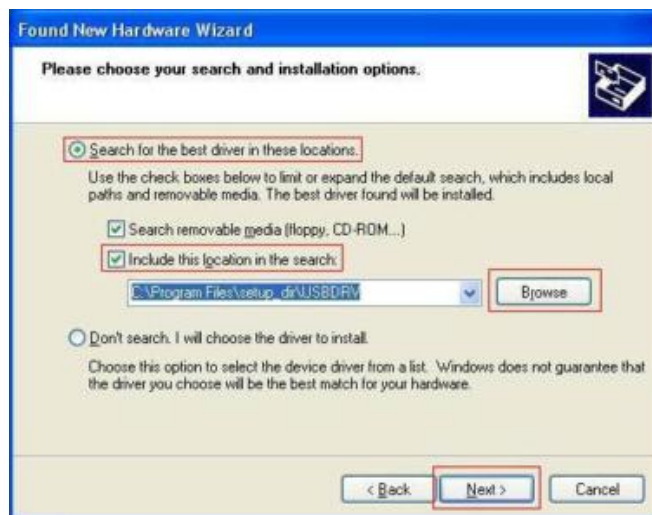


Die Installation wird gestartet.




Die Installation ist abgeschlossen und fertiggestellt.



Windows zeigt an, dass die Installation abgeschlossen wurde.

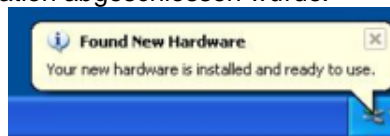


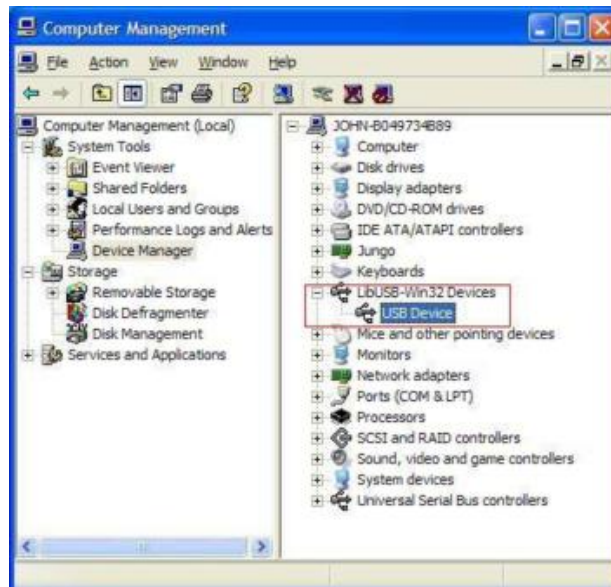

Im [Geräte-Manager] wird angezeigt, dass der Treiber installiert ist.




Jetzt können Sie das Programm für USB-Kommunikation verwenden.

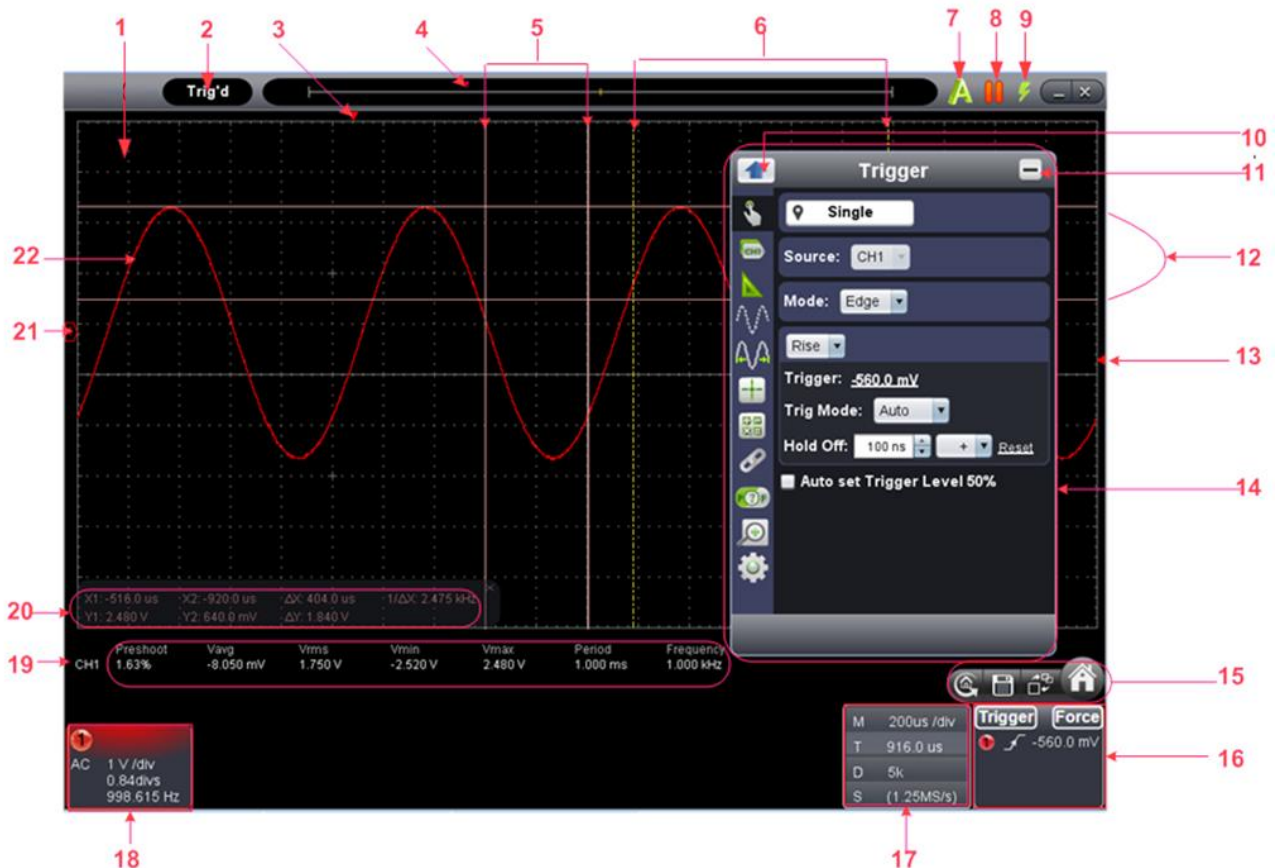
7. Einführung in die Benutzeroberfläche



1. Wellenform Anzeigebereich
2. Anzeigestatus, klicken Sie hier, um "Verbindung trennen", "Installiere USB Treiber" oder "Verbinde LAN".
3. Die rote Markierung zeigt die horizontale Position des Triggers.
4. Die Markierung zeigt die Triggerposition des internen Speichers.
5. Zeitmessung mit Hilfe des Cursors
6. Die beiden gelben Linien zeigen die Größe des erweiterten Anzeigefensters
7. Auto-Set, beachten Sie [21. Verwenden ausführender Tasten](#)
8. Run/Stop, beachten Sie [21. Verwenden ausführender Tasten](#)
9. Single Trigger, beachten Sie [21. Verwenden ausführender Tasten](#)
10. Zurück zum Hauptmenü
11. Menü ausblenden
12. Spannungsmessung mit Hilfe des Cursors
13. Die rote Markierung zeigt die Position des Triggerpegels für Kanal 1. Es kann nach oben und unten verschoben werden.
14. Funktionsmenü: Klicken Sie , um das Menü auszublenden
15.  Kurzwahltaste zum Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

 Kurzwahltaste zum Exportieren von Wellenformen

 Wechseln zwischen dem drei Ansichts - / One View-Modus. Im Drei-View-Anzeige-Modus ist die rechte obere das FFT Fenster. Hinweis: Eine XY-Modus Anzeige gibt es nicht, da das Gerät nur über einen Messkanal verfügt.

 Ein - und Ausblenden des Hauptmenüs

16. Trigger Fenster, siehe [8.4. Einstellen des Triggersystems](#)

17. Sample - und Periodenfenster, siehe [8.3. Einstellung des horizontalen Systems](#)

18./19. Anzeigefenster der Kanäle 1 und 2, siehe [8.2. Einstellung des vertikalen Systems](#)

20. Anzeige des gemessenen Typs und den Wert des entsprechenden Kanals, siehe [10. So führen Sie eine automatische Messung durch](#)

21. Cursor Messfenster, siehe [12. Messungen mit dem Cursor](#)

22. Die gemessene Wellenform

Tastatur - Shortcuts	
F5:	Run/Stop
Strg & Enter:	Autoset
Q:	Die Spannungsteilung verringert sich um eine Stufe
A:	Die Spannungsteilung erhöht sich um eine Stufe
←:	Zeitbasis verringert sich um eine Stufe
→:	Zeitbasis erhöht sich um eine Stufe
F1:	Öffnen der Hilfe

Anleitung der Statusinformationen

Auto	Automatische Trigger-Modus
Ready	Bereit für einen Trigger
TRIG'D	Hat triggered
Scannen	Slow Scan
Stop	Datenerfassung gestoppt
Error	Es ist ein Fehler aufgetreten
ReSyncing	Synchronisieren mit dem Oszilloskop wieder
AutoSet	In Prozess der Selbstregistrierung

Der Status wenn Oszilloskop nicht verbunden ist:

Offline	Keine USB-Verbindung mit dem Oszilloskop
USB	verfügbare USB-Geräte gefunden
USBDrvErr	Fehler bei USB-Treiberinstallation
MachineNotSupport	Kann Gerät nicht erkennen

Der Status wenn Oszilloskop verbunden ist:


Linking	Verbindung mit Oszilloskop aktiv
Connect	Verbindung erfolgreich
Match	Anpassung an Oszilloskop
Syncing	Synchronisieren der Einstellungen

8. Betrieb

8.1. Einstellen des Tastkopfdämpfungsfaktors

Der Tastkopf besitzt mehrere Tastkopfdämpfungsfaktoren, die den Vertikalskalierungsfaktor des Oszilloskops beeinflussen.

Im Menü des Oszilloskops können Sie den Tastkopf-Dämpfungskoeffizienten ändern bzw. überprüfen:

- (1) Klicken Sie auf , um das Hauptmenü aufzurufen und wählen Sie "Kanal".
- (2) Set ProbeRate" auf den richtigen Wert entsprechend des Tastkopfes.

Diese Einstellung ist solange gültig, bis sie wieder geändert wird.

Hinweis:

Der Dämpfungsfaktor des Tastkopfes im Menü ist werksmäßig auf 10X voreingestellt.

Stellen Sie sicher, dass der am Dämpfungsschalter des Tastkopfes eingestellte Wert dem in der Oszilloskop-Software eingestellten Dämpfungswert entspricht.

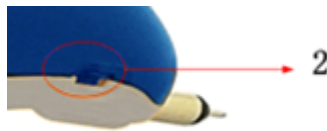


Abb. 10 Dämpfungsschalter (2)




Hinweis: Das Oszilloskop stellt bei jeder Dämpfung die volle Bandbreite zur Verfügung

8.2. Einstellung des vertikalen Systems


Sie können die entsprechenden Parameter des vertikalen Systems im Kanal-Menü (18/19 in [7.Einführung in die Benutzeroberfläche](#)) setzen.



In der Drop-Down-Menü können Sie den richtigen Wert der Spannungsteilung festlegen.

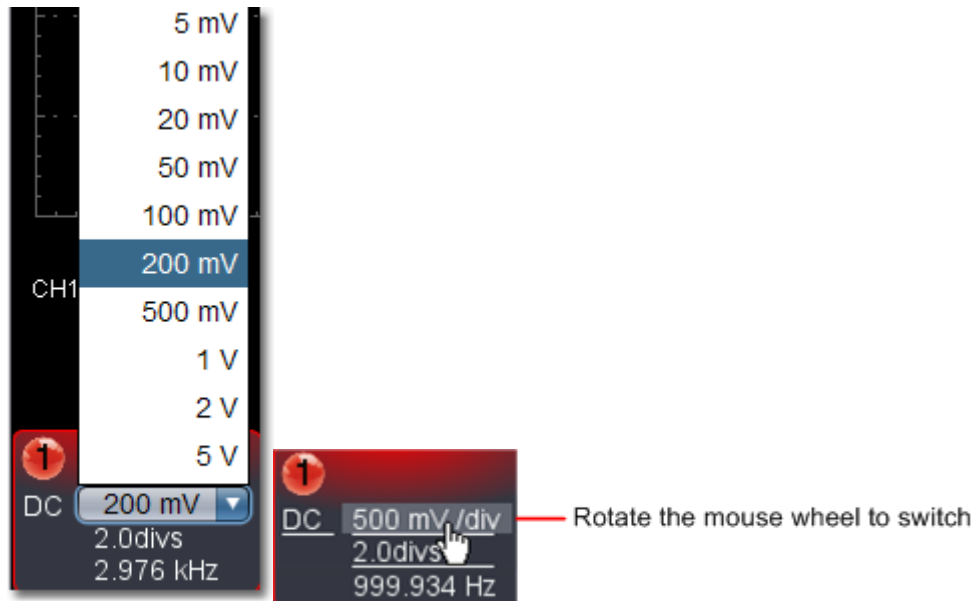

Sie können die Nullpunktposition durch die Steuerleiste auf der vertikalen Anzeigeposition des Signals regulieren. Sie können auch den Nullpunkt Positionszeiger ziehen (22, 23 in [7. Einführung in die Benutzeroberfläche](#)).

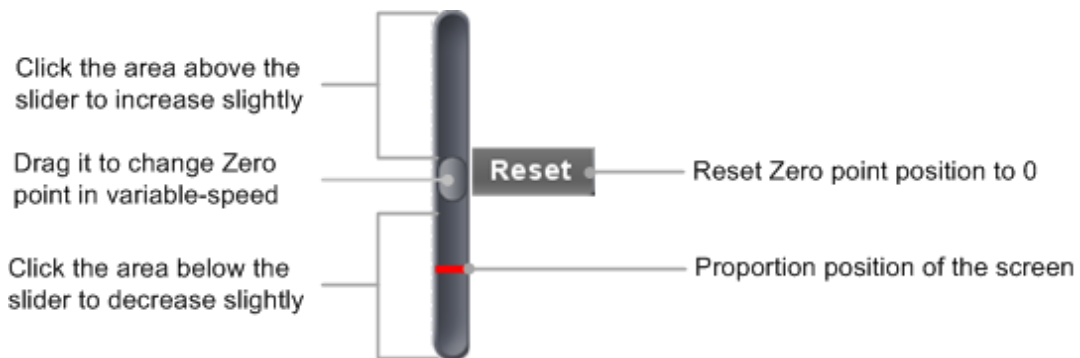

Ziehen Sie den Schieberegler bis zu erhöhen, nach unten zu sinken, die weiter vom Zentrum, desto höher ist die Änderung der Geschwindigkeit.


Tastatur - Shortcuts	
Q:	Die Spannungsteilung von Kanal 1 verringert sich um eine Stufe
A:	Die Spannungsteilung von Kanal 1 erhöht sich um eine Stufe

Cymometer (Frequenzzähler)


Hierbei handelt es sich um ein 6-stelliges Cymometer. Das Cymometer kann Frequenzen von 2Hz bis zur vollen Bandbreite messen. Es kann die Frequenz aber nur dann genau messen, wenn der gemessene Kanal ein Triggersignal aufweist und im **Edge**-Modus ist.

8.3. Einstellung des horizontalen Systems

Sie können die entsprechenden Parameter des horizontalen Systems im Erfassungs – und Zeitbasis-Fenster (17 in 7. Einführung in die Benutzeroberfläche) einstellen.

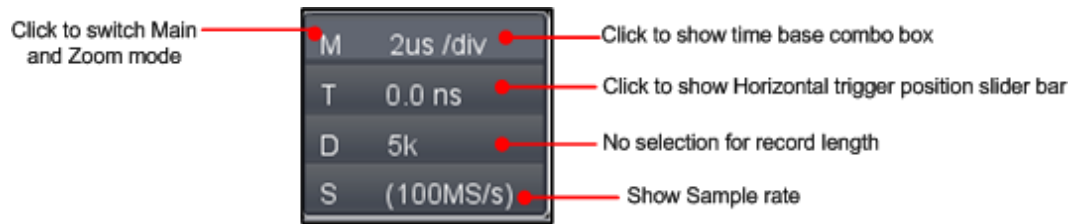

Sie können horizontale Triggerposition Steuerleiste verwenden, um die horizontale Position des Signals im Wellenform-Fenster anzupassen. Sie können auch den roten Zeiger zum anpassen ziehen (3 in II. User Interface).

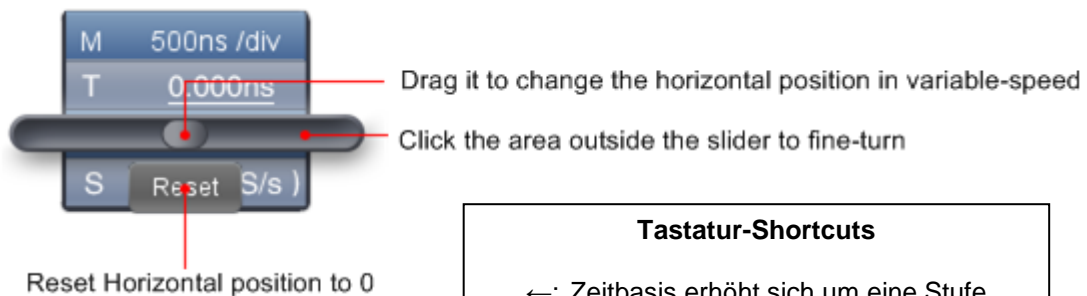

Tastatur-Shortcuts

- ←: Zeitbasis erhöht sich um eine Stufe
- : Zeitbasis verringert sich um eine Stufe

Siehe auch 16. Wie man die Wellenform vergrößert (Zoomen)

 
8.4. Einstellen des Triggersystems


Der Trigger bestimmt, wann die Software anfängt die Messdaten zu erfassen und die Wellenform anzuzeigen. Sobald der Trigger richtig eingestellt ist, kann eine instabile Anzeige in eine aussagekräftige Wellenformen konvertiert werden.

Wenn die Software anfängt Messdaten zu erfassen und genügend Daten gesammelt hat, wird links vom Triggerpunkt eine Wellenform dargestellt.

Die Datenerfassung arbeitet auch weiter, während der Wartezeit bis zum nächsten Triggerpunkt. Sobald ein Triggerpunkt erkannt wird, sind ausreichend kontinuierliche Daten vorhanden, um die Wellenform auf der rechten Seite des Triggerpunktes darstellen zu können.

Klicken Sie auf , um das Hauptmenü aufzurufen und wählen Sie "Trigger".

Sie können aber auch die  Schaltfläche anklicken, um in das Trigger-Menü zu gelangen.

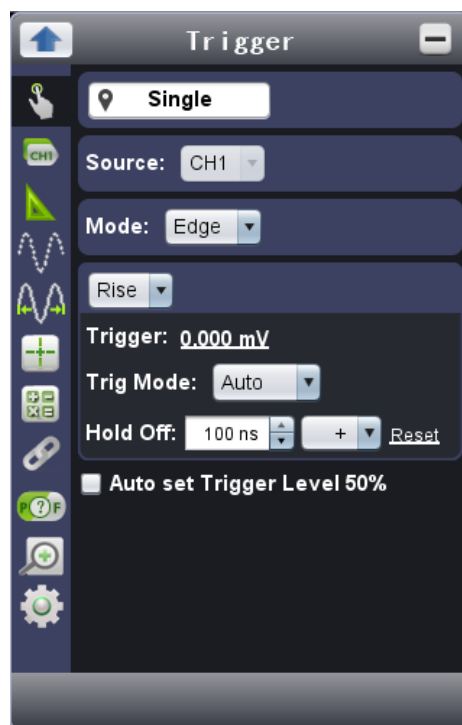


8.5.Trigger-Steuerung

Das Oszilloskop Single-Trigger

Single-Trigger: Verwenden Sie einen Trigger-Pegel, um stabile Wellenformen mit zwei Kanälen gleichzeitig zu erfassen.

Single-Trigger

1. Im Trigger-Menü wählen Sie die Option "Single" (die gewählte Funktion ist mit  markiert).
2. Quelle wählen.
3. Modus wählen.

Single-Trigger hat vier Modi:

Flanken(Edge)-Trigger, Slope-Trigger und Puls-Trigger.

Flanken-Trigger: Tritt ein, wenn der Triggereingang durch einen vorgegebenen Spannungspegel mit der angegebenen Flanke verläuft.

- Slope-Trigger: Das Oszilloskop beginnt die Triggerung entsprechend der Anstiegs- bzw. Abfallgeschwindigkeit des Signals.
- Impuls-Trigger: Tritt bei Impulsen mit bestimmten Breiten ein.


Die vier Triggermodi im Single-Triggermenü im Einzelnen:

Edge

Ein Edge-Trigger tritt beim Trigger-Schwellenwert des Eingangssignals auf. Wählen Sie den Edge-Triggermodus, um auf der ansteigenden oder abfallenden Flanke des Signals zu triggern.

Einstellungen im Trigger-Menü:

1. Wählen Sie "Rise", um die aufsteigende Flanke zu triggern
Wählen Sie "Fall", um die abfallende Flanke zu triggern
2. Klicken Sie auf den Spannungswert, um einen Schieberegler zu öffnen, mit dem Sie den Triggerwert einstellen können. (Siehe auch [7. Einführung in die Benutzeroberfläche.](#))

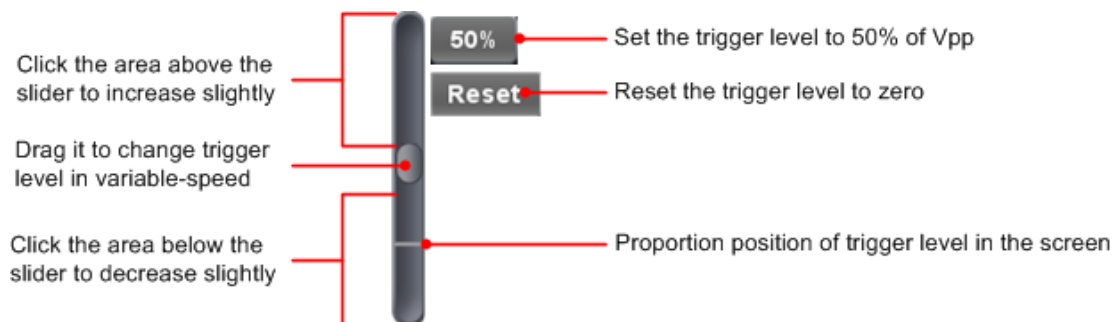


3. Wählen Sie Trig-Modus:
Auto: Erfassung von Wellenformen auch wenn kein Trigger auslöst.
Normal: Erfassung von Wellenform, wenn der Trigger auslöst.
Single: Wenn der Trigger auslöst, wird das Erfassen von Wellenformen gestoppt.
- 4 SET Hold Off:
Wenn der Trigger auslöst, erfassen der Wellenform stoppen (100 ns ~ 10 s).

Einstellungsmethode:

- "+" , "+" + " , "+" + + " ist die Position der Ziffer, die geändert werden.
- "+" Steht für die letzte Stelle
- "+" + " die mittleren Stelle
- "+" + + " steht für die erste Stelle.
- Wenn "+" gewählt wird, klicken Sie ▲, somit wird die letzte Stelle um 1 erhöht.

Klicken Sie „Reset“, um die „Holdoff Time“ auf den Standardwert zurückzusetzen (100ns)

Einstellungen im Trigger - Fenster:

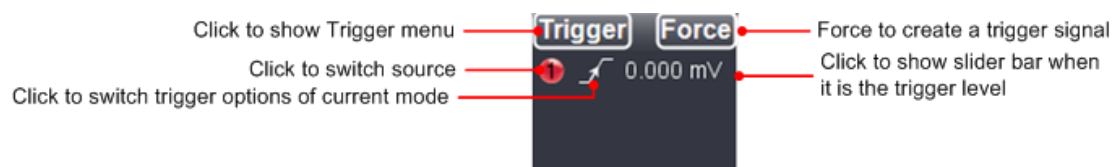

Force: Drücken Sie diese Taste, um ein Triggersignal zu erstellen. Diese Funktion wird in erster Linie bei den Triggermodi "Normal" und "Single" angewandt.

Slope-Trigger

Der Slope-Modus lässt das Oszilloskop innerhalb eines festgelegten Zeitraums auf der ansteigenden/abfallenden Flanke eines Signals triggern.

1. Einstellen der SLOPE-Bedingungen.
2. Einstellen der Slope-Zeit.
3. Einstellen des High-Level und des Low-Level.
4. Einstellen des Trigger-Modus und des HOLD-OFF.
5. Einstellen der Slew rate = (High Level - Low Level) / Einstellungen

Puls-Trigger

Ein Impuls-Trigger tritt entsprechend der Impulsbreite auf. Abweichende Signale können durch Einstellen der Impulsbreitenbedingung erkannt werden.


1. Einstellen der Pulsbreiten-Bedingungen und der Pulsdauer.
2. Einstellen des Trigger-Levels
3. Einstellen des Trigger-Modus und HOLD-OFF.

Einführung der Symbole im Trigger-Fenster

 Aufsteigende Flanke	 Abfallende Flanke
 Aufsteigend in Slope	 Abfallend in Slope
 + PulseWidth	 -PulseWidth

9. Einstellungen der Eingangskanäle

Klicken Sie auf  , um das Hauptmenü zu öffnen und wählen Sie „Kanal“.

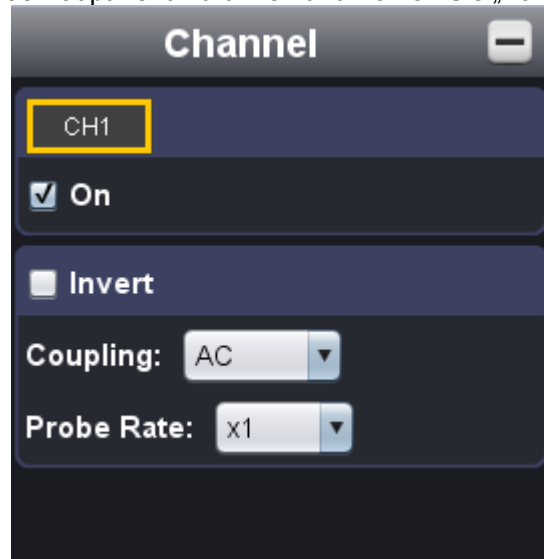

Ein – und Ausschalten eines Kanals

Setzen Sie ein Häkchen vor „EIN“, um den Kanal einzuschalten. Klicken Sie zum Entfernen des Häkchens, um den Kanal auszuschalten.

Invertieren einer Wellenform

Wellenform invertieren bedeutet, das angezeigte Signal um 180° gegenüber dem Erdpotential zu drehen.

Setzen Sie ein Häkchen vor „Invertieren“, um das Signal zu invertieren bzw. entfernen Sie das Häkchen, um die Wellenform im Normalzustand anzuzeigen.

Kanalkopplung einstellen

DC: Lässt AC- und DC-Komponenten, im Eingangssignal, passieren.

AC: Blockiert die DC-Komponente im Eingangssignal.

Ground: Eingangssignal ist unterbrochen


9.1. Einstellen des Tastkopf-Dämpfungsfaktors

Für korrekte Messergebnisse sollten die Einstellungen des Dämpfungsfaktors im Bedienmenü des Kanals stets denjenigen des Tastkopfes entsprechen (s. Durchführen der Tastkopfkompensation). Wenn der Dämpfungsfaktor des Tastkopfes 1:1 ist, sollte auch die Einstellung für den Eingangskanal X1 sein.

Einige Funktionen können im Fenster Kanal gewählt werden:



10. So führen Sie automatische Messungen durch

Klicken Sie  um das Hauptmenü anzuzeigen und wählen Sie „Messungen“.

Die Funktion der „Automatischen Messungen“ befindet sich auf dieser Schaltfläche. Insgesamt zwanzig verschiedene Arten von Messungen können ausgewählt werden. Höchstens 8 Arten von Messungen können gleichzeitig auf der unteren linken Ecke des Bildschirms angezeigt werden. Das Oszilloskop bietet 20 Parameter für die automatische Messung, einschließlich Vpp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Vavg, Vrms, Overshoot, Preshoot, Freq, Period, RiseTime, Falltime, +Width, -Width, +Duty, -Duty.

Alle anzeigen:

Wählen Sie neben „Alle anzeigen“ den Kanal aus und es werden Ihnen alle Messwerte angezeigt.

10.1. Hinzufügen einer automatischen Messung:

Überprüfen Sie den ausgewählten Kanal und die Art der Messungen.


Die Messergebnisse werden in der linken unteren Ecke des Fensters angezeigt. Sie können höchstens 8 Messarten für jeden Kanal hinzuzufügen. Wenn 8 Messarten überschritten sind, wird die erste Auswahl wieder entfernt.

Die gemessenen Werte der beiden Kanäle können gleichzeitig angezeigt werden.

10.2. Entfernen einer automatischen Messung:


Entfernen Sie das Häkchen vor der Art der Messung, die Sie entfernen möchten.

Klicken Sie auf "Alle entfernen", um alle Messungen zu entfernen.

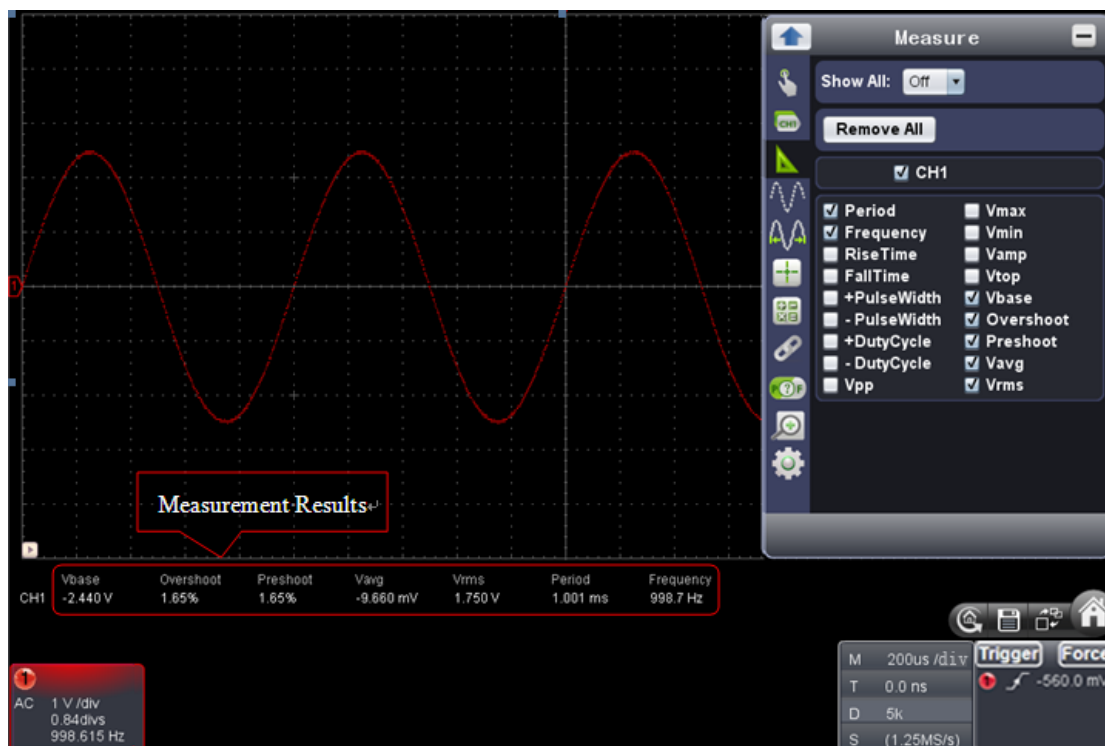

10.3. Die automatische Messung von Spannung Parameter:

Das **PeakTech**[®] Oszilloskop stellt automatische Spannungs-Messungen einschließlich Vpp, Vmax, Vmin, Vavg, Vamp, Vrms, Vtop, Vbase, Overshoot und Preshoot bereit. Die Abbildung unten zeigt einen Impuls mit einigen der Spannungs-Messpunkten.

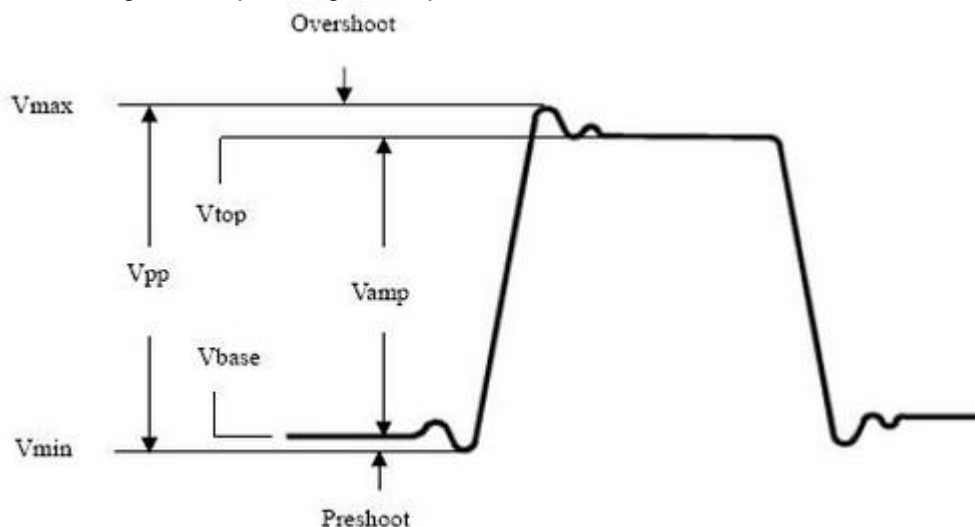


- Vpp: Spitze – Spitze Spannung.
- Vmax: Maximale Amplitude. Die höchste positive Spitzenspannung, die über die gesamte Kurve gemessen wurde.
- Vmin: Minimale Amplitude. Die höchste negative Spitzenspannung, die über die gesamte Kurve gemessen wurde.
- Vamp: Spannung zwischen Vtop und Vbase einer Kurve.
- Vtop: Flat-Top-Spannung der Kurve, nützlich für Rechteck-/Impulssignale.
- Vbase: Flat-Base-Spannung der Kurve, nützlich für Rechteck-/Impulssignale.
- Overshoot: (Überschwingen) Definiert als $(V_{max}-V_{top})/V_{amp}$, nützlich für Rechteck- und Impulssignale.
- Preshoot: Definiert als $(V_{min}-V_{base})/V_{amp}$, nützlich für Rechteck- und Impulssignale.
- Average: Das arithmetische Mittel über die gesamte Kurve.
- Vrms: Die echte Effektivwert-Spannung über die gesamte Kurve.

10.4. Automatische Messung der Zeitparameter


Das Oszilloskop bietet automatische Messungen der Zeitparameter einschließlich Frequency, Period, Rise Time, Fall Time, +Width, -Width, +Duty und -Duty.


Die Abbildung gibt einen Impuls mit einigen Zeitmesspunkten wieder.

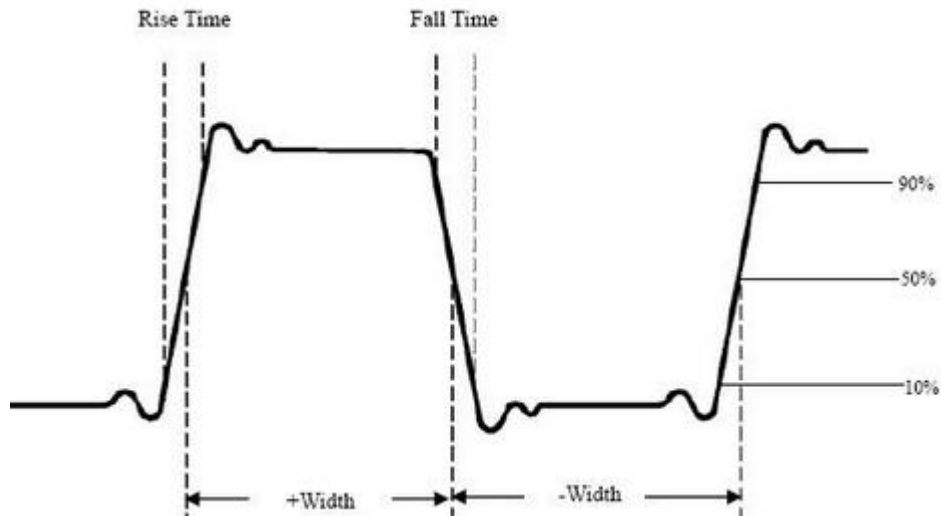

- Rise Time: (Anstiegszeit) Die Zeit, die die Vorderflanke des ersten Impulses in der Kurve benötigt, um von 10% auf 90% ihrer Amplitude zu steigen.
- Fall Time: (Abfallzeit) Die Zeit, die die Vorderflanke des ersten Impulses in der Kurve benötigt, um von 90% auf 10% ihrer Amplitude zu fallen.
- +Width: Die Breite des ersten positiven Impulses am 50%-Amplitudenpunkt.
- Width: Die Breite des ersten negativen Impulses am 50%-Amplitudenpunkt.
- +Duty: +Tastverhältnis, definiert als +Breite/Periode.
- Duty: -Tastverhältnis, definiert als -Breite/Periode.


11. Einrichten der Abtastfunktion

Klicken Sie  um das Hauptmenü anzuzeigen und wählen Sie „Sampling“.

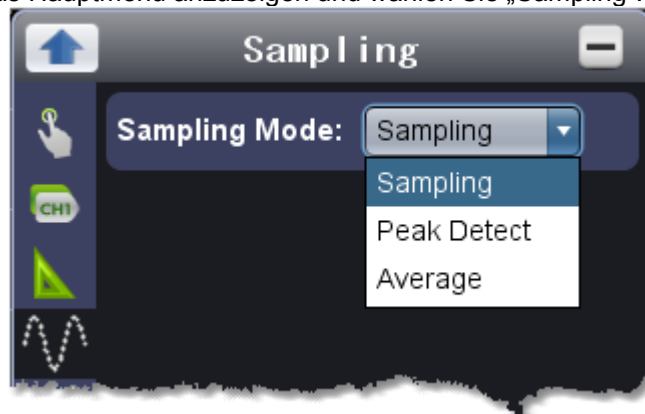


Sampling Modus	Beschreibung
Sampling	Normaler Sampling-Modus
Spitzenwert	Zum Erfasse von maximalen und minimalen Abtastungen. Es werden die höchsten und niedrigsten Punkte von angrenzenden Intervallen gefunden. Diese Funktion wird für die Erfassung des Störungsgrades und der Möglichkeit einer Reduzierung der Störungen verwendet.
Durchschnitt	Dient zur Verringerung von willkürlich auftretenden Störungen jeder Art mit einer optionalen Anzahl von Mittelwertbildungen. (1 - 128)


Normal-Sampling-Modus, in dem kein Grat erkannt werden konnte.

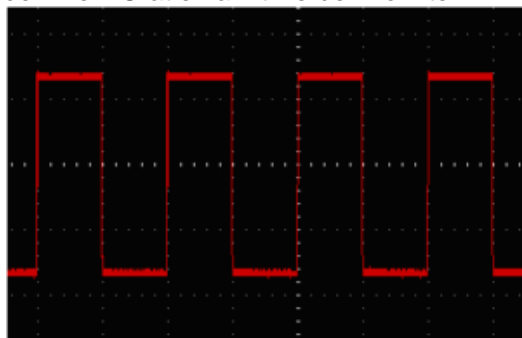

Spitzenwert-Erkennungs-Modus, unter dem die Grate auf der fallenden Flanke des Rechtecksignals und ein starkes Rauschen erkannt wurden.

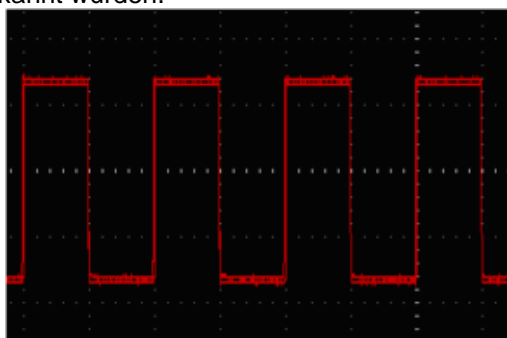

Die angezeigte Wellenform nachdem das Rauschen mit Hilfe des Durchschnitts-Modus entfernt wurde, in dem die durchschnittliche Anzahl von 16 eingestellt wurde.

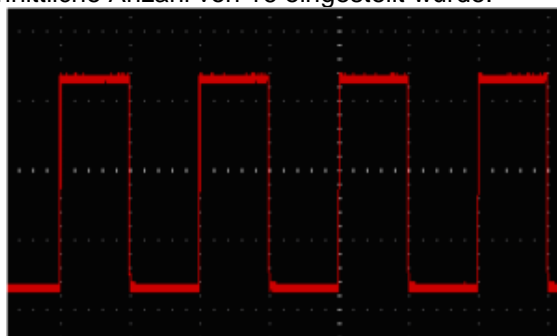

12. Messungen mit dem Cursor

Klicken Sie  um das Hauptmenü anzuzeigen und wählen Sie „Mark Cursor“.




12.1. Normal-Modus


Art der Messung auswählen:

Wählen Sie entweder die Zeitmessung, die Spannungsmessung oder beides aus.

12.2. Zeitmessung mit dem Cursor:


Klicken Sie auf die "Zeit"-Option, es werden dann zwei hellrote Linien entlang der vertikalen Richtung des Bildschirms angezeigt, die Cursor 1 und Cursor 2 darstellen.


Platzieren Sie den Mauszeiger über Cursor 1 oder Cursor 2 und ziehen Sie den Mauszeiger nach dem Wechsel auf  und legen Sie die Positionen des Cursor 1 und Cursor 2 an Hand der Wellenform, die gemessen werden soll, fest. Im Fenster für Cursormessungen wird links unten die aktuelle Zeit der beiden Cursor, die absolute Zeitdifferenz der beiden Cursors und die Frequenz angezeigt. (Siehe Bild unten)

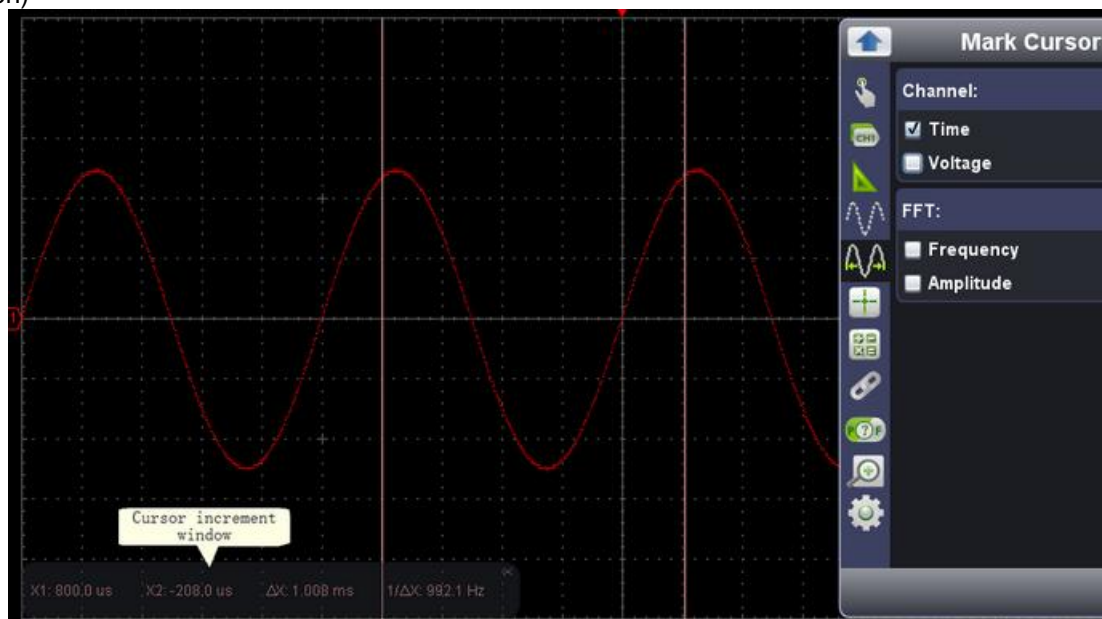

12.3. Spannung Cursor-Messung:

Klicken Sie auf die Option „Spannung“, es werden dann zwei hellrote Linien entlang der horizontalen Richtung des Bildschirms angezeigt, die Cursor 1 und Cursor 2 darstellen.

Platzieren Sie den Mauszeiger über Cursor 1 oder Cursor 2 und ziehen Sie den Mauszeiger nach dem Wechsel auf  und legen Sie die Position des Cursor 1 und Cursor 2 an Hand der Wellenform, die gemessen werden soll, fest. Im Fenster für Cursormessungen wird links unten die aktuelle Position der beiden Cursor, die absolute Spannungsamplitudendifferenz der beiden Cursors und die Frequenz angezeigt. (Siehe Bild unten)

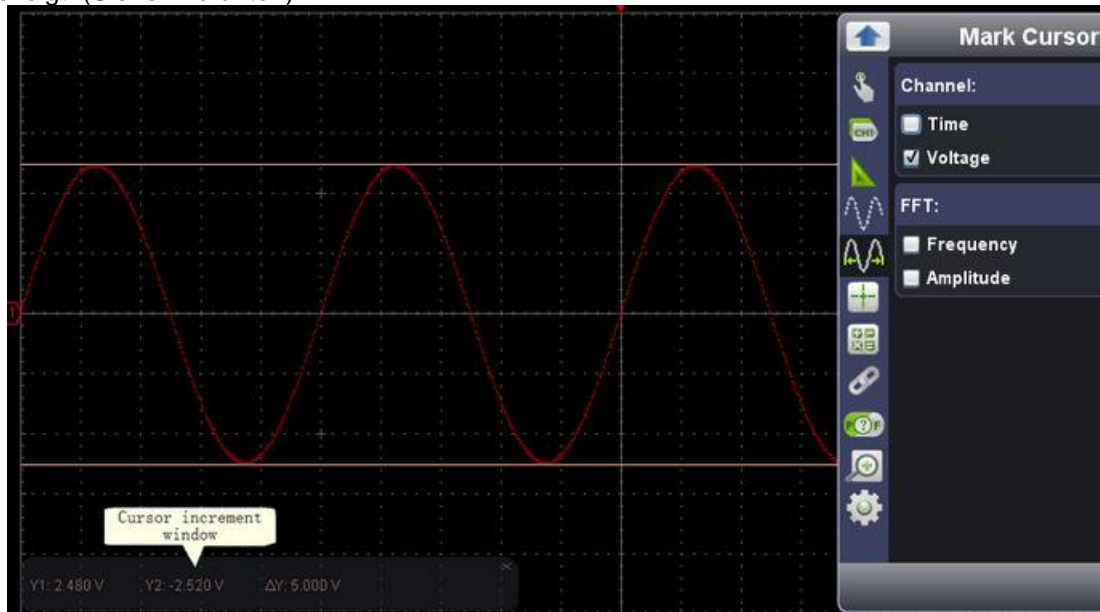


12.4. Die Cursor-Messung im FFT-Modus


Art der Messung auswählen:

Wählen Sie entweder Amplitudenmessung, Frequenzmessung oder beides zur gleichen Zeit, bei der Art der FFT-Messung.

Frequenzmessung:


1. Klicken Sie auf "Frequenz"
2. Gehen Sie zurück ins Hauptmenü und wählen Sie die Funktion „Mathe Funkt.“ und dann FFT. Es werden zwei hellrote Linien für Cursor 1 und Cursor 2 entlang der vertikalen Richtung im FFT-Fenster angezeigt.


Platzieren Sie den Mauszeiger über Cursor 1 oder Cursor 2 und ziehen Sie den Mauszeiger nach dem Wechsel auf  und legen Sie die Position des Cursor 1 und Cursor 2 an Hand der Wellenform, die gemessen werden soll, fest. Im Fenster für Cursormessungen wird links unten die aktuelle Frequenz der beiden Cursor und die absolute Frequenzdifferenz der beiden Cursors angezeigt. (Siehe Bild unten)

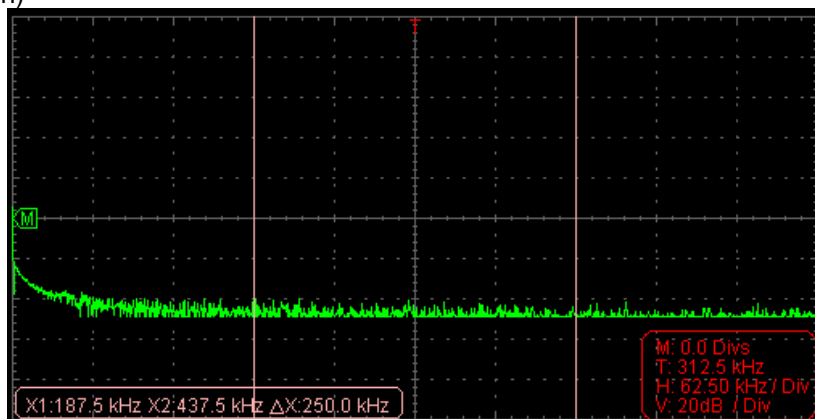


Spannungsmessung:


Klicken Sie auf "Amplitude"

1. Gehen Sie zurück ins Hauptmenü und wählen Sie die Funktion „Mathe Funkt.“ und dann FFT. Es werden zwei hellrote Linien für Cursor 1 und Cursor 2 entlang der horizontalen Richtung im FFT-Fenster angezeigt.
2. Platzieren Sie den Mauszeiger über Cursor 1 oder Cursor 2 und ziehen Sie den Mauszeiger nach dem Wechsel auf  und legen Sie die Position des Cursor 1 und Cursor 2 an Hand der Wellenform, die gemessen werden soll, fest. Im Fenster für Cursormessungen wird links unten die aktuelle Position der beiden Cursor und die absolute Amplitudendifferenz der beiden Cursors angezeigt. (Siehe Bild unten)

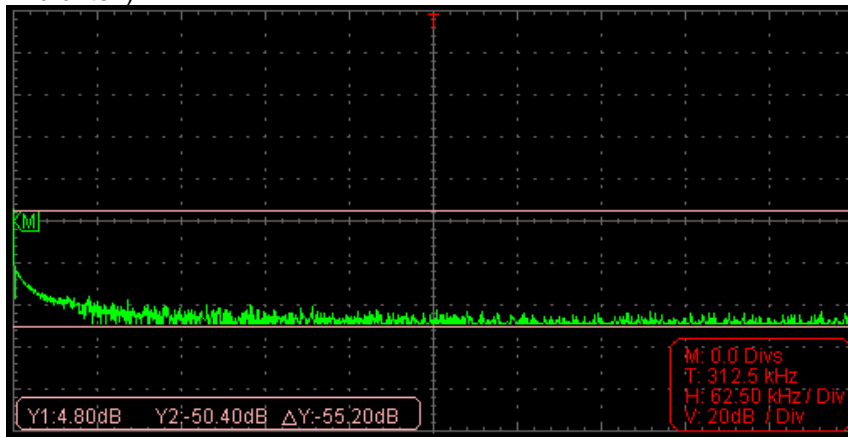


13. Einstellen des Anzeigesystems

Klicken Sie  um das Hauptmenü anzuzeigen und wählen Sie „Anzeige“.

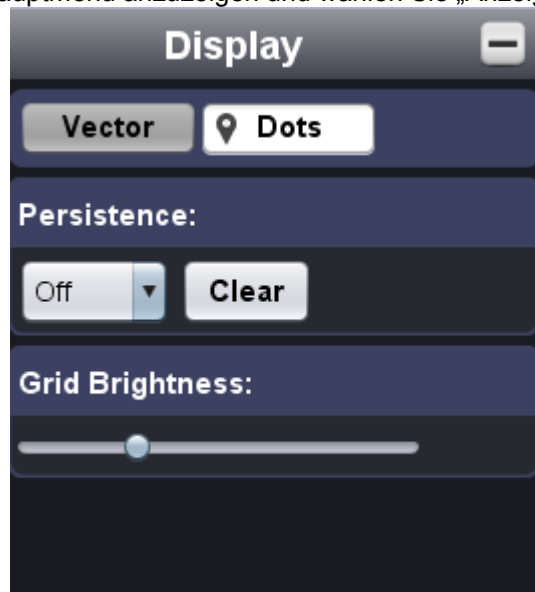

Anzeigeart

Klicken Sie auf die Schaltfläche der gewünschten Anzeigeart (die gewählte Schaltfläche erhält eine Markierung ).

Vector:

Der Raum zwischen den benachbarten Abtastpunkten in der Anzeige wird mit der Vektor-Form gefüllt.

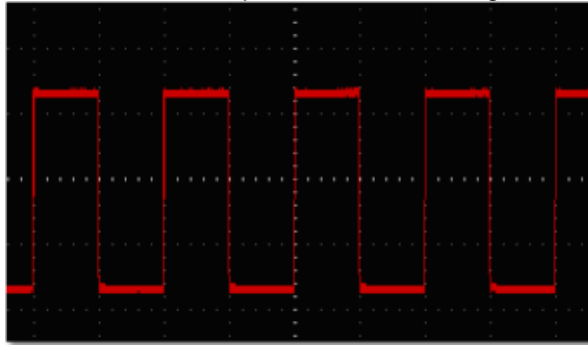


Abb. Anzeige als Vector-Form

Punkte:

Nur die Abtastpunkte werden angezeigt.

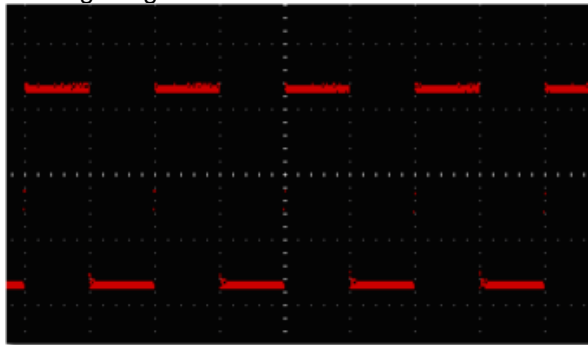


Abb. Anzeige als Punkte-Form

13.1. XY-Modus

Dieses 1-Kanal Gerät verfügt über keinen XY-Modus

13.2. Nachleuchten

Mit der Persist - Funktion können Sie den Nachleuchteffekt eines Röhrenoszilloskops simulieren: die gespeicherten Originaldaten werden verblasst, die neuen Daten in kräftiger Farbe dargestellt.

Verschiedene Nachleuchtzeiten können gewählt werden: Aus, 0,5 Sekunde, 1 Sekunde, 2 Sekunden, 5 Sekunden und unendlich.

Wenn die "unendlich"-Option ausgewählt wird, werden die Messpunkte gespeichert bis der Wert verändert wird.

Klicken Sie auf die "Clear"-Schaltfläche, um die Nachleuchtanzeige zu löschen .

Hinweis:


Wenn die Zeitbasis, Spannungs-Teilung oder die Speichertiefe geändert wird, der Kanal ausgeschaltet / eingeschaltet wird, so wird die Persistenz (Nachleuchtfunktion) automatisch zurückgesetzt und Aufzeichnung der Wellenform aktualisiert.


13.3. Raster Helligkeit

Ziehen Sie die Schieberegler, um die Helligkeit des Rasters im Wellenformanzeigebereich einzustellen.

14. Anwendung der Mathematikfunktion

Die mathematische Messfunktion zeigt die FFT-Operation.

1. Klicken Sie  um das Hauptmenü anzuzeigen und wählen Sie „Mathe Funkt.“.
2. Setzen Sie ein Häkchen bei „FFT.“

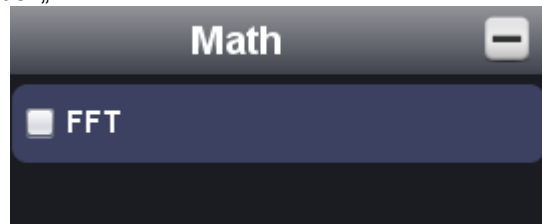


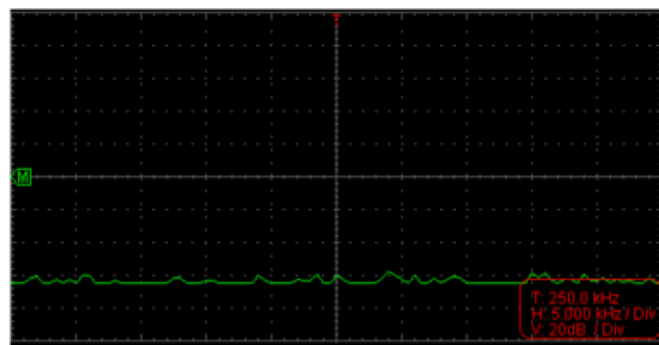
15. Verwenden der FFT-Funktion

Eine FFT-Analyse konvertiert ein Signal in dessen Frequenzanteile, die das Oszilloskop verwendet, um neben dem standardmäßigen Zeitbereich auch den Frequenzbereich eines Signals grafisch darzustellen. Sie können diese Frequenzen mit bekannten Systemfrequenzen wie beispielsweise Systemuhren, Oszillatoren oder Netzgeräten vergleichen.

Die FFT-Funktion dieses Oszilloskops kann 2048 Punkte des Zeitbereichsignals in dessen Frequenzanteile umwandeln. Die Endfrequenz enthält 1024 Punkte von 0Hz bis zur Nyquist-Frequenz.



 
 
Zur Verwendung der FFT-Funktion verfahren Sie beispielsweise wie folgt:

1. Klicken Sie  um das Hauptmenü anzuzeigen und wählen Sie „Mathe Funkt.“.
2. Setzen Sie ein Häkchen vor „FFT“. Das Anzeigefenster wechselt in die dreifach Skalenansicht.
3. Machen Sie die gewünschten Einstellungen unter „Kanal“, „Fenster“, „Format“, „Skala“ und „Frequenz Basis“
4. Sie können überall im FFT Fenster die Signalkurve ziehen, um das Signal nach oben, unten und seitlich zu verschieben.




15.1. Auswählen eines FFT-Fensters


Es gibt vier FFT-Fenster. Jedes Fenster macht Kompromisse zwischen Frequenzauflösung und Amplitudengenauigkeit. Wählen Sie das Fenster danach aus, was Sie messen möchten und welche Merkmale Ihr Quellensignal aufweist. Die folgende Tabelle hilft Ihnen bei der Wahl des besten Fensters:

Type	Characteristics	Window
Hamming	Dies ist ein sehr gutes Fenster für Frequenzauflösungen mit etwas besserer Amplitudengenauigkeit gegenüber dem Rechteckfenster. Es weist eine etwas bessere Frequenzauflösung als das Hanning-Fenster auf. Verwenden Sie das Hamming-Fenster für die Messung von Sinus-, periodischem und Schmalbandrauschen. Bestens geeignet für Transienten oder Spitzen, bei denen sich die Signalniveaus vor und nach dem Ereignis deutlich unterscheiden.	
Rectangle	Dieses Fenster eignet sich am besten für Frequenzauflösungen, ist aber das schlechteste für die genaue Messung der Amplitude dieser Frequenzen. Es ist das beste Fenster für die Messung des Frequenzspektrums von nicht repetitiven Signalen und der Messung von Frequenzanteilen nahe DC. Verwenden Sie das Rechteckfenster für die Messung von Transienten oder Spitzen, bei denen das Signalniveau vor und nach dem Ereignis fast gleich ist. Auch verwendbar für Sinuswellen mit gleicher Amplitude und mit festgelegten Frequenzen sowie für Breitbandrauschen mit relativ langsam variierendem Spektrum.	
Blackman	Dies ist das beste Fenster für die Messung der Amplitude von Frequenzen, bietet jedoch die schlechteste Frequenzauflösung. Verwenden Sie das Blackman-Harris-Fenster für Einzel- frequenzsignale und das Finden von Harmonien höherer Ordnung.	
Hanning	Dieses Fenster eignet sich gut für die Messung der Amplitudengenauigkeit, jedoch weniger für Frequenzauflösungen. Verwenden Sie das Hanning-Fenster für die Messung von Sinus-, periodischem und Schmalbandrauschen. Bestens geeignet für Transienten oder Spitzen, bei denen sich die Signalniveaus vor und nach dem Ereignis deutlich unterscheiden.	

In den nachstehenden Bildern sind Beispiele für die Messung einer Sinuswelle mit einer Frequenz von 1 kHz unter der Auswahl von vier verschiedenen FFT-Fenstern:

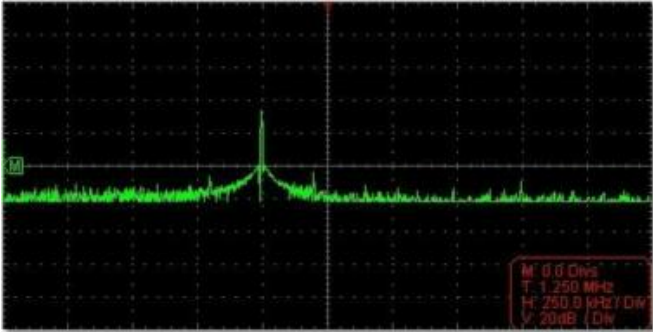

Hamming Fenster

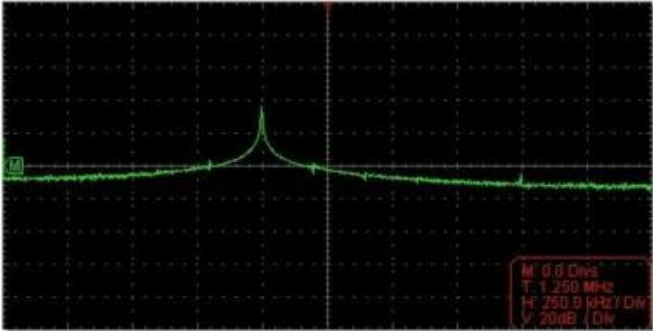

Rechteck - Fenster



Blackman Fenster



Hanning Fenster

Schnelltipps

- * Falls gewünscht, verwenden Sie die Zoom-Funktion zur Vergrößerung der FFT-Kurve.
- * Verwenden Sie die dBV RMS-Skala für eine detaillierte Ansicht mehrerer Frequenzen, selbst wenn diese unterschiedliche Amplituden haben. Verwenden Sie die lineare RMS-Skala, um in einer Gesamtansicht alle Frequenzen miteinander zu vergleichen.
- * Signale, die einen DC-Anteil oder Versatz enthalten, können zu falschen FFT-Signal-Amplitudenwerten führen. Wählen Sie zur Minimierung des DC-Anteils für das Quellsignal AC-Kopplung.
- * Stellen Sie zur Reduzierung der Rausch- und Aliasing-Anteile in repetitiven oder Einzelmessungskurven den Erfassungsmodus des Oszilloskops auf Mittelwert ein.


Nyquistfrequenz:


Die höchste Frequenz, die ein Oszilloskop, das in Echtzeit digitalisiert, messen kann, entspricht der Hälfte der Abtastrate und wird Nyquistfrequenz genannt. Werden nicht genug Abtastpunkte erfasst und liegt die Frequenz über der Nyquistfrequenz, tritt das Phänomen der "falschen Wellenform" auf. Beachten Sie daher mehr die Beziehung zwischen der abgetasteten und gemessenen Frequenz.

Hinweis:

Im FFT-Modus können nur Einstellungen der Kopplung, Spannungsteilung und Nullstellung im Kanal-Fenster vorgenommen werden, andere Einstellungen sind nicht möglich. Wenn Sie andere Menüs anwenden möchten, deaktivieren Sie zuerst "FFT".

16. Wie man eine Wellenform vergrößert (Zoomen)


Klicken Sie  um das Hauptmenü anzuzeigen und wählen Sie „Horizontal“.

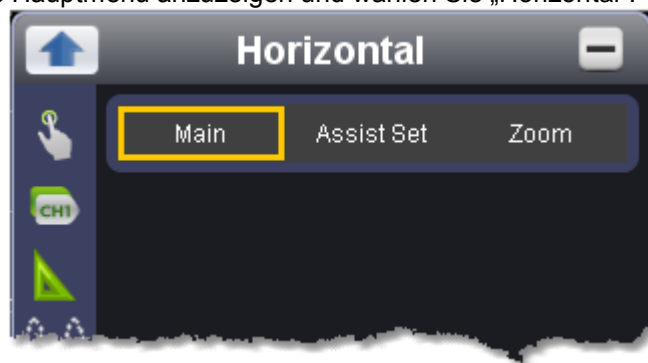

16.1. Hauptzeitbasis (Main)


Die Einstellung der horizontalen Hauptzeitbasis wird vorgenommen, um die Wellenform anzuzeigen.

 16.2. Fensterbereich definieren (Assist Set)


Ein Fensterbereich wird durch zwei Cursor definiert, welches auf die volle Bildschirmgröße erweitert wird. Wählen Sie den Slider , um die Größe des Fensterbereichs einzustellen.

Klicken Sie auf den Schieberegler, um den eingestellten Fensterbereich nach links oder rechts zu verschieben.

Drag it to change the horizontal position in variable-speed

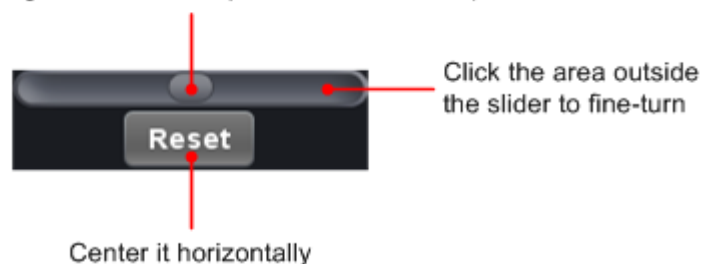


Hinweis: Im Assist Set-Modus, kann die Zeitbasis und der horizontale Trigger nicht eingestellt werden.

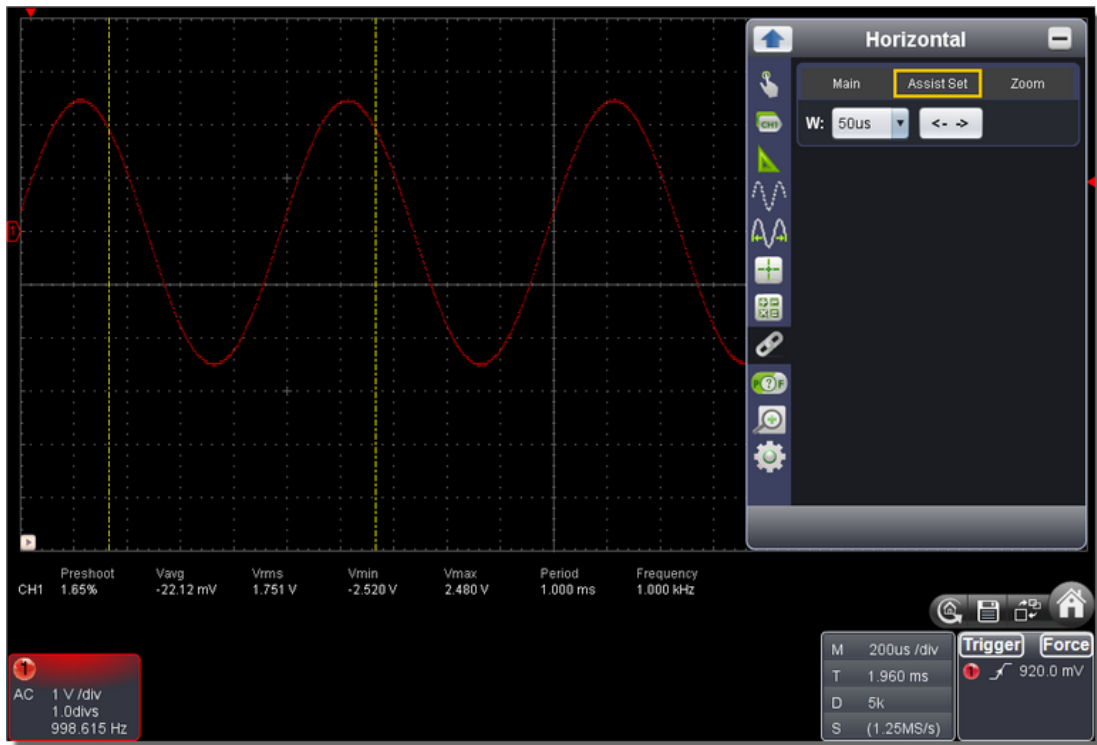


16.3. Fenster-Vergrößerung

Klicken Sie auf "Zoom", der Fenster-Bereich, welcher von zwei Cursor definiert wurde, wird auf die volle Bildschirmgröße expandiert.

Sie können die Zeitbasis W und die horizontale Trigger Position T im Menü Zoom einstellen. Sie können auch den roten Zeiger auf der horizontalen Trigger -Position anpassen ([7. Einführung in die Benutzeroberfläche](#))

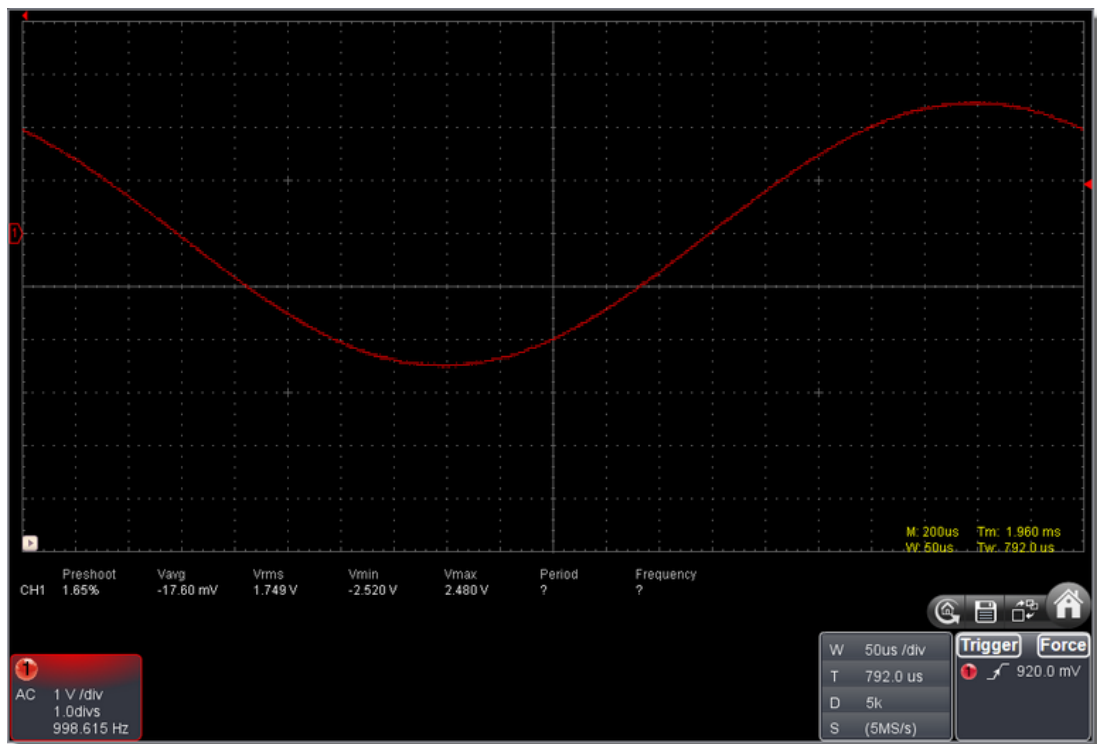


Sie können auch im Zeit-Fenster sämtliche Einstellungen vornehmen, wie im folgenden Bild dargestellt:

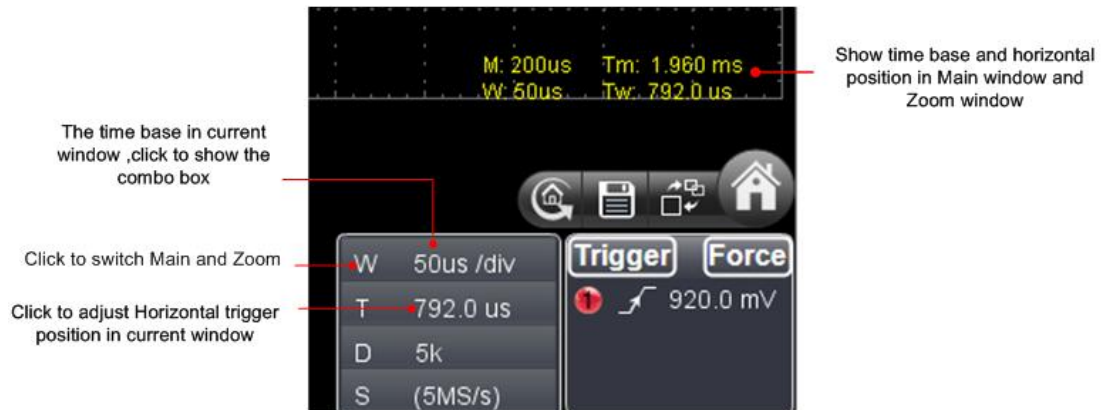

17. Pass/Fail

Die **Pass/Fail**-Funktion überwacht Abweichungen von Signalen und gibt als Ergebnis des Vergleichs mit dem Eingangssignal, das in einer vordefinierten Maske liegt, Pass/Fail-Signale aus.


Klicken Sie  um das Hauptmenü anzuzeigen und wählen Sie „Pass/Fail“.




17.1. Pass/Fail-Prüfung

Die Pass/Fail-Prüfung erkennt, ob das Eingangssignal in den Grenzen der Regel liegt. Überschreitet es die Regelgrenzen, besteht es die Prüfung nicht und wird als “Fail” eingestuft; liegt es in den Regelgrenzen, wird es als “Pass” zugelassen. Sie kann über einen integrierten und konfigurierbaren Ausgangsport auch Fail- oder Passsignale ausgeben.

So führen Sie eine Pass/Fail-Prüfung durch:

1. Wählen Sie den Eingangskanal: CH 1, CH 2 oder Math.
2. Stellen Sie die horizontale und vertikale Toleranz ein. Hierfür können Sie die Schaltfläche  oder den Wert direkt eingeben.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Erstellen".
4. Einstellen der Ausgabetyps: Wählen Sie "Pass" oder "Fail". Markieren Sie die Optionen "Ring", "Nachricht anz." und "Stop Once" wenn benötigt.
Ring: Ein Ton ertönt wenn die erstellte Regel erfüllt wurde.
Stop Once: Stoppt, sobald die erstellte Regel erfüllt wird.
Nachricht anz.: Benachrichtigung über die Zählung wird in der linken oberen Ecke des Bildschirms angezeigt.
5. Einschalten: Klicken Sie auf "Aktivieren".
6. Test beginnen: Klicken Sie "Los".
7. Test stoppen: Klicken Sie "Stop".

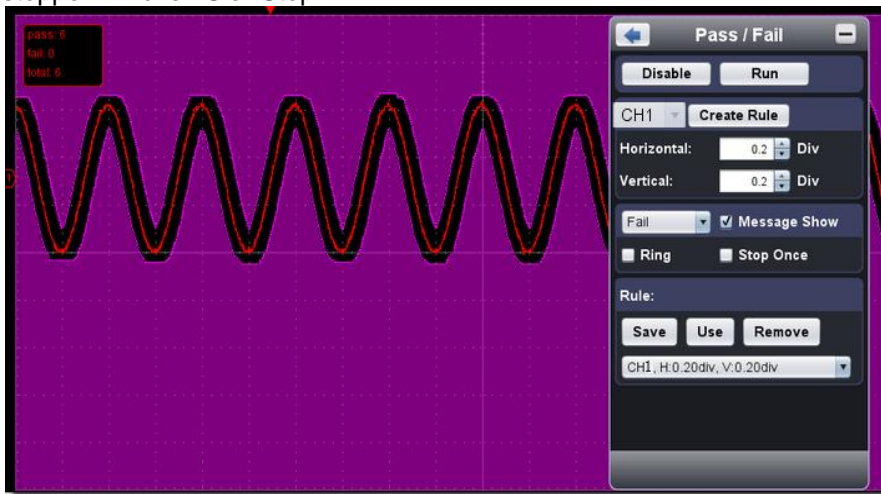

17.2. Erstellte Regel speichern

Speichern: Speichern der aktuell erstellten Regel.


Anwen.: Wählen Sie eine erstellte Regel aus dem Drop-Down Menü aus.


Entf.: Entfernen / Löschen einer erstellte Regel.

18. Speichern und Laden von Wellenformen

Die Wellenform-Aufnahme-Funktion kann Eingangssignalwellenformen aufzeichnen.

Sie können den Zeitabstand zwischen den aufgezeichneten Bildern einstellen und erhalten durch die Wiedergabe und Speicherfunktion bessere Untersuchungsergebnisse. Der Höchstwert einer gespeicherten Dateigröße ist 4000 M. Es wird die ursprüngliche Trigger Status, die Zeitbasis, Spannungs-Teilung, horizontal Trigger Position und Nullstellung jedes einzelnen Frames während der Aufnahme gespeichert.

Klicken Sie  um das Hauptmenü anzuzeigen und wählen Sie „Aufnahme“.

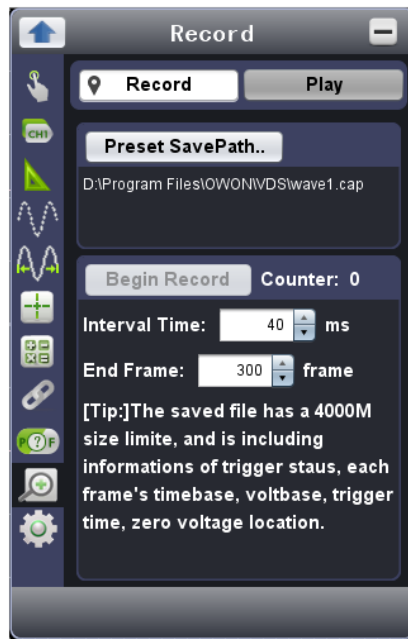


18.1. Aufnahme

1. Wählen Sie die "Record"-Schaltfläche.
2. Klicken Sie auf "Speichern unter...", um den Speicherort einzugeben. Wellenform-Dateien haben die Endung ". cap".
3. Einstellen der "Intervallzeit" und "End Frame". Die Intervallzeit bezieht sich auf den Abstand zwischen den aufgenommenen Bildern. Die Intervallzeit reicht von 0 bis 100.000ms und in Schritten von 10ms.
4. Stellen Sie die Wellenform in den Run-Status.
5. Klicken Sie auf "Begin Record". Zähler startet die Frame-Nummer zu zählen.
6. Klicken Sie auf "End Record", um die Aufnahme zu stoppen, oder warten Sie, bis der Zähler den Wert des End Frames erreicht hat.

Hinweis:

1. Wellenformen der beiden Kanäle können gleichzeitig aufgezeichnet werden.
2. Sie können, während der Aufnahme, die Kanäle Ein –und Ausschalten. Nur Kanäle, die eingeschaltet sind, können aufgezeichnet werden. Wenn ein Kanal während der Aufnahme ausgeschaltet wird, wird es keine Aufzeichnung dieses Kanals geben, wenn das Erreichen des End-Frames die Aufnahme stoppt.

18.2. Wiedergabe der aufgezeichneten Wellenform

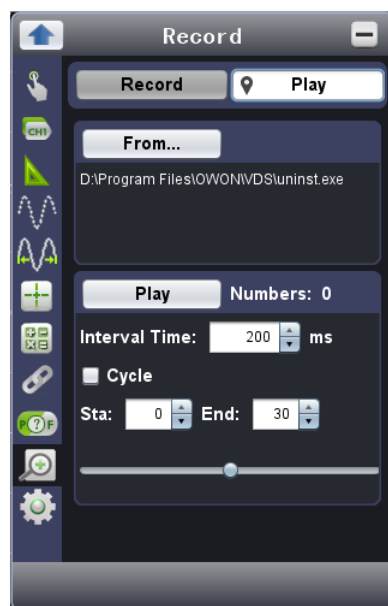



1. Wählen Sie die Schaltfläche "Play".
2. Klicken Sie "Von..." um die Wellenform-Datei zu öffnen, die Sie wiedergeben möchten
3. Stellen Sie den Startframe "Start" und den Endframe "Ende" ein.
4. Legen Sie die Intervallzeit der Wiedergabe fest.
5. Klicken Sie "Wiederholung", um eine Wiedergabe-Schleife auszuwählen. Wird „Wiederholung“ deaktiviert, so wird die Wellenform nur einmal wiederholt.
6. Klicken Sie "Play". "Anzahl" zeigt die aktuelle Frame-Nummer, die abgespielt wird an.
7. Klicken Sie "Pause", um die Wiedergabe anzuhalten.
8. Ziehen Sie den Schieberegler, um die Frame-Nummer anzuzeigen, die Sie benötigen.

Hinweis:

1. Wenn die Software im RUN-Modus ist, wird die aktuelle Datenerfassung während der Wiedergabe gestoppt.
2. Wird während der Wiedergabe andere Menü-Punkte ausgewählt, wird die Wiedergabe angehalten.

19. Einrichten der Software-Einstellungen

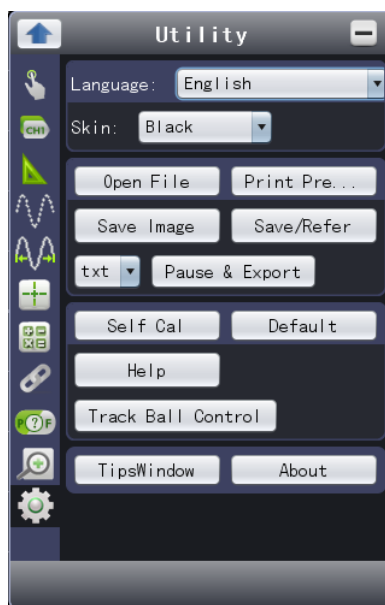

Klicken Sie  um das Hauptmenü anzuzeigen und wählen Sie "Einstellungen".

Sprache

Auswählen der Landessprache.

Design

Wählen Sie ein schwarzes oder blaues Software-Fenster-Design. Dann erscheint "Neustart" unterhalb von „Design“. Nachdem die Software neu gestartet wurde, erscheint das Fenster in dem neuen Design.

Öffne Datei

Wähle eine gespeicherte BIN Wellenform-Datei und öffnen Sie diese.

Druckansicht

Klicken Sie hier, um eine Druckansicht des Wellenform-Fensters zu öffnen.

Menüauswahl im Druckansichtsfenster:

- Datei→ Seitenlayout: Einstellen der Seitenränder
- Drucken: Druckoptionen öffnen
- Verlassen: Schließen der Druckansicht

Anzeigen→ Seitenausrichtung: Umschalten zwischen Quer – und Hochformat
 Ganze Seite: Ganze Seite anzeigen
 Normal: aktuelle Auswahl anzeigen lassen
 Benutzer Skala...: Einstellen eines Zoomfaktors
 Wellenform Hintergrundfarbe anzeigen: Markierung wird gesetzt und die Hintergrundfarbe wechselt zur im Softwarefenster eingestellten Hintergrundfarbe; nochmaliges Klicken entfernt Markierung und Hintergrundfarbe ist weiß
 Vorschau Hintergrundfarbe festlegen: Klicken Sie um das Farbauswahl Dialogfeld anzuzeigen und um die Farbe der Vorschau-Seite auszuwählen

Bild speichern

Klicken Sie "Bild Speich", um einen Screen-Shot als Image-Datei (png, bmp oder gif) zu speichern.


Speichern / Anzeigen

Mit dieser Funktion können bis zu 8 Referenzwellenformen gespeichert werden. Diese Wellenformen können mit der aktuellen Wellenform gleichzeitig angezeigt werden. Die aufgerufene Wellenform kann nicht eingestellt oder verändert werden. Die Quelle kann CH1 oder Mathe sein.

Um die Wellenform als Objekt "A" zu speichern und dann wieder aufzurufen, verfahren Sie bitte wie beschrieben:


1. Wählen Sie CH1 als Quelle.
2. Wählen Sie "a" unter "Zu Objekt" aus.
3. Geben Sie unter "Benennen" einen Objektnamen ein, unter dem Sie die Wellenform speichern möchten, z.B. „Sinus“. Klicken Sie auf "OK". Das Objekt ist nun gespeichert / umbenannt als "a (sine)". Dieser Schritt kann übersprungen werden.
4. Klicken Sie auf "speichern".
5. Wählen Sie "a (sine)" aus der Liste, klicken Sie "Anzeigen", die Referenzwellenform wird auf dem Display angezeigt. Der Objektnamen und die relevanten Informationen werden zusätzlich in der linken oberen Ecke des Bildschirms dargestellt. Sie können fortfahren und weitere Referenzwellenformen auf dem Bildschirm abbilden.
 Klicken Sie „Alle entfernen“, um alle Referenzwellenformen vom Bildschirm zu löschen.

Wenn das ausgewählte Objekt keine gespeicherte Wellenform ist, wird "Nicht gespeichert"

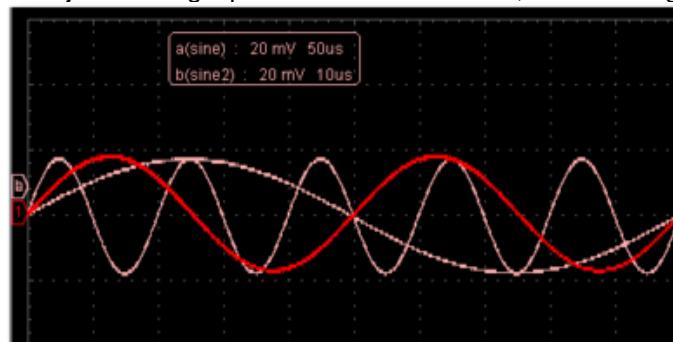

19.1. Pause&Export

Exportieren Sie die Wellenform in eine Datei im angegebenen Format nach aktueller Aufzeichnungslänge. Sie können zwischen verschiedenen Dateitypen wählen: bin, txt, csv oder xls.

Sie können auch auf das  Symbol auf der Benutzeroberfläche klicken, um es in einem beliebigen Format (bin, txt, csv oder xls) Format zu speichern.


19.2. Selbstkalibrierung (Self Cal)

Mit Hilfe der Selbst-Kalibrierung kann das Oszilloskop den optimalen Zustand schnell erreichen, um genaue Messergebnisse zu erhalten. Sie können diese Selbst-Kalibrierung jederzeit durchführen. Eine Selbst-Kalibrierung muss ausgeführt werden, wenn die Umgebungstemperatur sich um 5 °C oder mehr ändert.

Vor der Durchführung einer Selbst-Kalibrierung müssen sämtliche Tastköpfe oder Anschlussleitungen von den Eingängen getrennt werden. Wenn das Gerät soweit vorbereitet ist, klicken Sie auf "Self Cal".

19.3. Vorgabe (Werkseinstellungen)

Klicken Sie auf "Vorgabe" um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Sie können auch auf das  Symbol in der Benutzeroberfläche klicken, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.


19.4. Hilfe

Öffnen Sie das Hilfe-Dokument zu dieser Software. Sie können alternativ auch die Taste „F1“ drücken.

20. Track Ball Verwendung




Klicken Sie hier um die Track Ball Steuerschnittstelle zu öffnen. Drehen Sie den Trackball entlang unterschiedlicher Richtungen, um die Zeitbasis, Spannungsbasis, horizontale Triggerposition oder Nullspannungslage zu ändern. Sie können eine benutzerdefinierte Funktion für die Z-Taste einstellen.

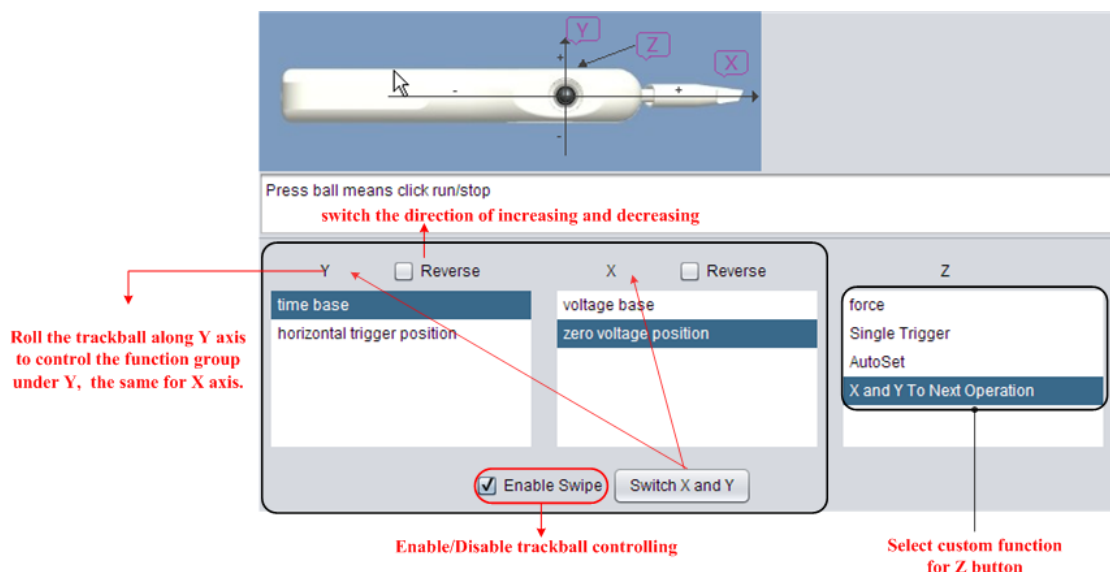1. Wie wird die benutzerdefinierte Funktion für Z-Taste eingestellt?
Wählen Sie die gewünschte Funktion unter Z unten rechts auf der Benutzeroberfläche aus.
2. Wie kann man die Trackball Steuerung deaktivieren?
Markieren Sie das Kästchen "Enable Swipe" Trackball, um zu die Trackball Bedienung zu aktivieren, klicken Sie nochmal bis der Haken verschwindet, um die Trackball Steuerung zu deaktivieren.
3. Wie werden die Funktionsgruppen für jede Richtung eingestellt?
 - Wie in der Abbildung gezeigt, kann die Walzrichtung des Trackballs als X-Achse (+/-) und Y-Achse (+/-) definiert werden.
 - Es gibt zwei Funktionsgruppen, eine ist die Zeitbasis und horizontale Triggerposition, die andere Spannungs- Basis und Spannungsnullposition.
 - Wie in der folgenden Abbildung gezeigt, drehen Sie den Trackball entlang der X-Achse, um die Funktionsgruppe unter X zu steuern und den Trackball entlang der Y-Achse, um die Funktionsgruppe unter Y zu kontrollieren.
 - Um X- und Y-Gruppe auszutauschen, markieren Sie das Kästchen "Switch X und Y".
4. Wie kann man die Richtung der zunehmenden und abnehmenden Umschaltung ändern?
 - Drücken Sie "Reverse", um den positiven und negativen Teil der X oder Y-Achse zu wechseln.
5. Wie ist Funktion in einer Gruppe zu wechseln?
 - Klicken Sie auf die Funktion.
 - Stellen Sie "X and Y to next Operation" für die Z-Taste, drücken Sie nun die Z-Taste, um die Funktion zum nächsten Betriebsmodus umschalten.
6. Wie kann man „RUN/STOP“ mit dem Trackball steuern?
 - Klicken Sie mit dem Trackball um Run oder Stop umzuschalten.



21. Verwenden ausführender Tasten

Ausführende Tasten sind:

Auto Set  , Run/Stop  /  , Single Trigger  . Siehe auch [7.Einführung in die Benutzeroberfläche](#).

AutoSet:

Diese Taste dient zur automatischen Einstellung aller für die Erzeugung einer sichtbaren Wellenform benötigten Steuerwerte des Geräts. Drücken Sie die Taste **AUTOSET**; das Oszilloskop führt dann eine schnelle automatische Messung des Signals durch.

Die folgende Tabelle zeigt die Parameterwerte der Funktion **AUTOSET**:

Parameter	Wert
Acquisition Mode	Aktuell
Vertical Coupling	DC
Vertical Scale	An entsprechende Teilung anpassen
Horizontal Level	Mittel
Horizontal Scale	An entsprechende Teilung anpassen
Trigger Type	Aktuell
Trigger Source	Zeige minimale Anzahl Kanäle
Trigger Coupling	Aktuell
Trigger Slope	Aktuell
Trigger Level	Mittelwerteinstellung
Trigger Mode	Edge
Display Format	YT

Run/Stop : Ein – und Ausschalten der Abtastung eines Eingangssignales.

Single Trigger : Sie können den Trigger-Modus als „Single“ direkt starten, also wenn der Trigger auftritt, erhalten Sie eine Wellenformabbildung und dann stoppt der Trigger.

Tastatur - Shortcuts

Strg & Enter: Auto set

F5: Run/Stop

23. Technische Spezifikationen

Soweit nicht anders angegeben, gelten die technischen Daten nur für Oszilloskope mit einer eingestellten Tastkopfdämpfung von 10X. Die technischen Daten gelten nur, wenn das Oszilloskop die folgenden beiden Bedingungen erfüllt: mindestens

- Das Gerät sollte bei 30 Minuten lang ununterbrochen laufen.
- Führen Sie die "Selbst-Kalibrierung" durch, wenn sich die Betriebstemperatur um bis oder sogar über 5°C ändert.

Leistungsmerkmale		Bemerkungen
Bandbreite		25 MHz
Kanäle		1
Acquisition	Modus	Normal, Spitzenwerkerkennung, Durchschnitt
	Abtastrate (Echtzeit)	100 MSa/s
Eingang	Eingangskopplung	DC, AC, Ground
	Eingangsimpedanz	10 MΩ ± 2%(X10), in parallel with 20pF±5pF 1 MΩ ± 2%(X1), in parallel with 20pF±5pF
	Tastkopf Dämpfungsfaktor	1X, 10X
	Max. Eingangsspannung	USB: 50 V (Spitze-Spitze) (DC + AC Spitze-Spitze)
Horizontales System	Messbereich Abtastrate	0.5 Sa/s ~ 100 MSa/s
	Interpolation	(sin x)/x
	Max Speicherlänge	5 K
	Scan Geschwindigkeit (Sa/div)	5 ns/div ~ 100 s/div, step by 1 ~ 2 ~ 5
	Abtastrate / Zeitverzögerungs- genauigkeit	± 100 ppm
	Intervall (Δ T) Genauigkeit (DC ~ 25 MHz)	Single: ± (1 Zeitintervall + 100 ppm x Messwert + 0.6 ns); Durchschnitt > 16: ± (1 Zeitintervall + 100 ppm x Messwert + 0.4 ns)
Vertikales System	A/D - Wandler	8 bits Auflösung
	Empfindlichkeit	5 mV/div ~ 5 V/div
	Analoge Bandbreite	25 MHz
	Single Bandbreite	Volle Bandbreite
	Niedrigste Frequenz	≥ 10 Hz (am Eingang, AC Kopplung, -3 dB)
	Anstiegszeit	≤ 14 ns (am Eingang, typisch)
	DC Genauigkeit	± 3%
	DC Genauigkeit (Durchschnitt)	Durchschnitt ≥ 16: ± (3% rgd + 0.05 div) for Δ V
Wellenform invertiert ON/OFF		
Messungen	Cursor	Δ V und Δ T zwischen den Cursorsn
	Automatische Messfunktionen	Vpp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Vavg, Vrms, Overshoot, Preshoot, Freq, Period, Rise Time, Fall Time, +Width, -Width, +Duty, -Duty
	Mathematische Wellenform	FFT
	Lissajous Figur	Bandbreite
Phasen - Differenz		± 3°
Kommunikations - Schnittstellen	USB 2.0	
Multifunktions- Eingang/Ausgang	Signaltyp	Synchronisation Eingang, Synchronisation Ausgang, Pass/Fail Ausgang, Externer Trigger- Eingang
	Standard-Pegel	TTL

Trigger:

Leistungsmerkmale		Bemerkungen
Triggerpegel Bereich	Intern	± 5 div von der Bildschirmmitte
Triggerpegel Genauigkeit (typisch)	Intern	± 0.3 div
	EXT	TTL
Trigger Verdrängung		Entsprechend der Speicherlänge und Zeitbasis
Trigger Holdoff Bereich		100 ns ~ 10 s
50% Pegeleinstellung (typisch)		Eingangsfrequenz ≥ 50 Hz
Flankentrigger	Slope	Aufsteigend, Fallend
Pulstrigger	Triggerbedingung	Positiver Puls: >, <, = Negativer Puls: >, <, =
	Pulsbreiten- Bereich	30 ns ~ 10 s
Slope Trigger	Triggerbedingung	Positiver Puls: >, <, = Negativer Puls: >, <, =
	Zeiteinstellung	30 ns ~ 10 s

Spannungsversorgung

Leistungsmerkmale	Bemerkungen
Spannungsversorgung	5.0 V/300 mA (über USB)
Leistungsaufnahme	< 1.5 W

Umgebungsbedingungen

Temperatur	Betriebstemperatur: 0°C ~ 40°C Lagertemperatur: -20°C ~ 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit	≤ 90 %
Höhe ü. n. N.	Im Betrieb: 3,000 m Nicht im Betrieb: 15,000 m
Kühlung	Natürliche Konvektion

Mechanische Spezifikationen

Abmessungen (B x H x T)	150 mm x 18mm x 20 mm
Gewicht	ca. 30 g

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdruckes und der Vervielfältigung dieser Anleitung oder Teilen daraus, vorbehalten.

Reproduktionen jeder Art (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers gestattet.

Letzter Stand bei Drucklegung. Technische Änderungen des Gerätes, welche dem Fortschritt dienen, vorbehalten.

Hiermit bestätigen wir, dass alle Geräte, die in unseren Unterlagen genannten Spezifikationen erfüllen und werkseitig kalibriert geliefert werden. Eine Wiederholung der Kalibrierung nach Ablauf von 1 Jahr wird empfohlen.

© **PeakTech**® 02/2015

1. Safety Precautions

This product complies with the requirements of the following European Community Directives: 2004/108/EC (Electromagnetic Compatibility) and 2006/95/EC (Low Voltage) as amended by 2004/22/EC (CE-Marking).

Overvoltage category II; pollution degree 2.

To ensure safe operation of the equipment and eliminate the danger of serious injury due to short-circuits (arcing), the following safety precautions must be observed.

Damages resulting from failure to observe these safety precautions are exempt from any legal claims whatever.

- * Do not use this instrument for high-energy industrial installation measurement.
- * Do not place the equipment on damp or wet surfaces.
- * Do not exceed the maximum permissible input ratings (danger of serious injury and/or destruction of the equipment).
- * The meter is designed to withstand the stated max voltages. If it is not possible to exclude without that impulses, transients, disturbance or for other reasons, these voltages are exceeded a suitable presale (10:1) must be used.
- * Disconnect test leads or probe from the measuring circuit before switching modes or functions.
- * Check test leads and probes for faulty insulation or bare wires before connection to the equipment.
- * Conduct measuring works only in dry clothing and rubber shoes, i. e. on isolating mats.
- * Never touch the tips of the test leads or probe.
- * Comply with the warning labels and other info on the equipment.
- * The measurement instrument is not to be operated unattended.
- * Always start with the highest measuring range when measuring unknown values.
- * Do not subject the equipment to direct sunlight or extreme temperatures, humidity or dampness.
- * Do not subject the equipment to shocks or strong vibrations.
- * Do not operate the equipment near strong magnetic fields (motors, transformers etc.).
- * Keep hot soldering irons or guns away from the equipment.
- * Allow the equipment to stabilize at room temperature before taking up measurement (important for exact measurements).
- * Do not input values over the maximum range of each measurement to avoid damages of the instrument.
- * Use caution when working with voltages above 35V DC or 25V AC. These Voltages pose shock hazard.
- * Periodically wipe the cabinet with a damp cloth and mild detergent. Do not use abrasives or solvents.
- * The meter is suitable for indoor use only
- * Do not operate the meter before the cabinet has been closed and screwed safely as terminal can carry voltage.
- * Do not store the meter in a place of explosive, inflammable substances.
- * Do not modify the equipment in any way.
- * Opening the equipment and service – and repair work must only be performed by qualified service personnel
- * **Measuring instruments don't belong to children hands.**

Cleaning the cabinet

Clean only with a damp, soft cloth and a commercially available mild household cleanser. Ensure that no water gets inside the equipment to prevent possible shorts and damage to the equipment.

2. Safety Terms and Symbols

Terms in this manual. The following terms may appear in this manual or on the device:



Warning. A warning statement indicates the conditions and actions which may endanger the life safety.



Note. A note statement indicates the conditions and actions which may cause damage to this product or other property.

High Voltage



Please Consult the Manual



Protective End



Ground Earth End on the Shell



Grounding End for Measurement



To avoid body damage and prevent product and connected equipment damage, carefully read the following safety information before using the test tool. This product can only be used in the specified applications.



Warning:

To avoid fire or electrical shock, please use proper power adapter. Use only the power adapter appointed by the manufacturer and subject to approval of being used in the user's country.



Warning:

To avoid fire or electrical shock if a test tool input is connected to more 50V peak or on circuits of more than 4800VA:

- Use only insulated probes and adapter supplied with the Oscilloscope.
- Before use, inspect probes and accessories for mechanical damage and replace when damaged.
- Remove all probes and accessories that are not in use.
- Do not apply voltages that differ more than 50 V from each other to the isolated inputs when measuring in a CAT II environment.
- Do not apply input voltages above the rating of the instrument. Use caution when using 1:1 test leads because the probe tip voltage will be directly transmitted to the Oscilloscope.
- Do not touch the exposed part of metal BNC.
- Do not insert metal objects into connectors.
- Always use the Oscilloscope only in the manner specified.
- Voltage ratings that are mentioned in the warning are given as limits for "working voltage". The represent V ac rms (50-60Hz) for AC sine wave applications and as V dc for DC applications. Overvoltage Category II refers to local level, which is applicable for appliances and portable equipment.

3. Ports Introduction



1. **Track ball:** Do some common operations of oscilloscope
2. **Switch of probe:** Switch the attenuation between X1 and X10
3. **USB port:** Connect USB cable to communicate with PC
4. **"Z" button:** The button function can be customized

4. How to Connect with PC

1. Install the software on the supplied CD (The setup file is named as PeakTech -***-setup.exe).
2. Double-click the created desktop shortcuts.
3. Use the supplied USB cable to connect the USB port of the Oscilloscope in to the USB port of a PC.

Note: If you use a USB cable which is not supplied by us, some problems such as connection error and signal disturbing might occur.

4. Install the USB driver:
Open the help document of the software. Follow the steps of title "USB Driver Install Guide" in the document to install the driver.


4.1. Performing the General Inspection

It is recommended after receipt of a new oscilloscope to inspect the instrument as follows:

1. Check if the oscilloscope was damaged during shipment.
If you find that the cardboard packaging or the foam protective cushion are damaged, keep the packaging, until the whole device and its accessories passed the electrical and mechanical testing.
2. Checking the accessories
Check probes and other accessories for damage or naked or kinked cables and wires before operation. If in doubt, do not measure and inform your distributor.
3. Inspection of the oscilloscope
If you notice any damage to the exterior of the device or the device is not working properly, please contact your distributor. If the device has been damaged during shipment, please keep the outer packaging.

4.2. How to Implement the Function Inspection

Make a fast function check to verify the normal operation of the instrument. First, connect the oscilloscope with PC successfully, and then do the following steps:

1. Click  in the software interface to restore to factory settings. The default attenuation coefficient set value of the probe in the software is 10X.
2. Set the Switch in the Oscilloscope Probe as 10X.

5. Performance parameters

Model	Bandwidth	Sample rate	Rise time	Horizontal Scale(S/div)
P 1350	25 MHz	100 MSa/s	≤ 14 ns	5ns/div~100 s/div, step by1~2~5
Sampling mode	Sample, Peak detect, Average			
Channel	1			
Record length	Max 5000			
Input coupling	DC, AC , Ground			
Input impedance	10 MΩ ± 2%(X10), in parallel mit 20pF±5pF 1 MΩ ± 2%(X1), in parallel mit 20pF±5pF			
Max. input voltage	50 V _{PK-PK} (DC + AC PK-PK)			
DC gain accuracy	± 3%			
Vertical sensitivity	5 mV/div – 5 V/div			
Trigger type	Edge, Slope, Pulse			
Trigger mode	Auto, Normal, Single			
Automatic measurement	Vpp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Vavg, Vrms, Overshoot, Preshoot, Freq, Period, Rise Time, Fall Time, +Width, -Width, +Duty, -Duty			
Waveform Math	FFT			
Communication interface	USB 2.0			
Power supply	5.0 V/300 mA			
Dimension (WxHxD)	150 mm × 18mm × 20 mm			
Weight	ca. 30 g			

Appendix A:

Enclosed Standard Accessories:

- 1x USB Stick (Supplied Software and Manual)
- 1x USB cable

Appendix B: General Care and Cleaning

General Care

To avoid any damage to the instrument or probe, do not expose it to any sprays, liquids, or solvents.

Cleaning

Inspect the instrument and probes as often as operating conditions require. To clean the instrument exterior, perform the following steps:

1. Wipe the dust from the instrument and probe surface with a soft cloth.
2. Disconnect the USB cable before cleaning your Oscilloscope. Clean the instrument with a wet soft cloth not dripping water. It is recommended to scrub with soft detergent or fresh water. To avoid damage to the instrument or probe, do not use any corrosive chemical cleaning agent.



Warning:

Before power on again for operation, it is required to confirm that the instrument has already been dried completely, avoiding any electrical short circuit or bodily injury resulting from the moisture.

6. PeakTech® Oscilloscopes Software Help

Minimum PC Requirements

Processor: Pentium(R) 4 2.4 GHz

Memory: 1 GB

Disk space: 1 GB minimum

Recommended PC Requirements

Processor: Pentium(R) Dual-Core 2.4 GHz

Memory: 2 GB

Disk space: 1 GB minimum

Other Requirements

Operating system:

Windows XP (32-bit & 64-bit), Windows Vista (32-bit & 64-bit), Windows7 (32-bit & 64-bit),
Windows 8 (32-bit & 64-bit)

Ports: USB 2.0

Display Resolution: 1024 x 768

PC Software USB Driver Install Guide

Use the supplied USB cable to connect the oscilloscope with a PC through their USB ports.

Note: If you use a USB cable that is not supplied by us, some problems such as connection error and signal disturbing might occur.

For Windows Vista or Windows 7


The Microsoft Windows Systems since Windows Vista or Windows 7 change a lot, which require a new installation guide of USB driver. Here it is.

During the whole installation, please assure that the device is running well and plugged to an USB-Port of PC.


Right click [Computer], you can find it on the desktop, or in [Start] menu.




In the popup menu, click [Manage] and it will open a window named "Computer Management", as follow, in the left side click [Device Manager], it will show a devices tree in the middle, and then click the last one button "Scan for hardware changes" in tool bar as follow, and if the device is running well and plugged into PC, the computer will detect an unknown device with an "!" icon.

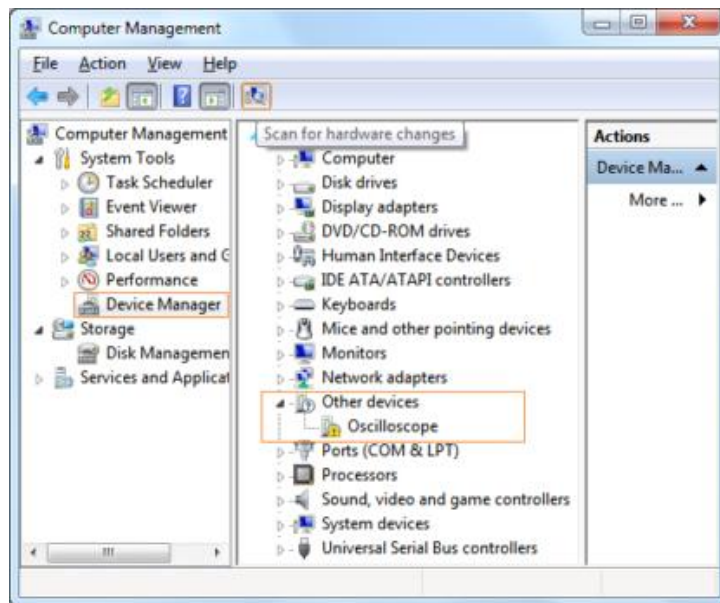

Right click the unknown device icon, in the popup menu click [Update Driver Software...],

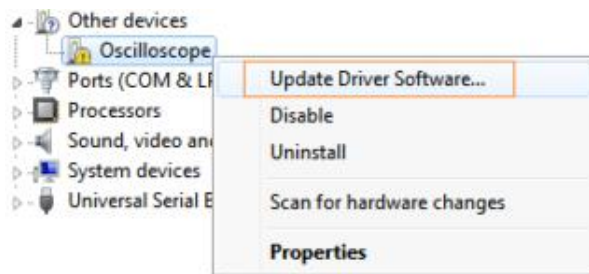


In the open window, select [Browse my computer for driver software],

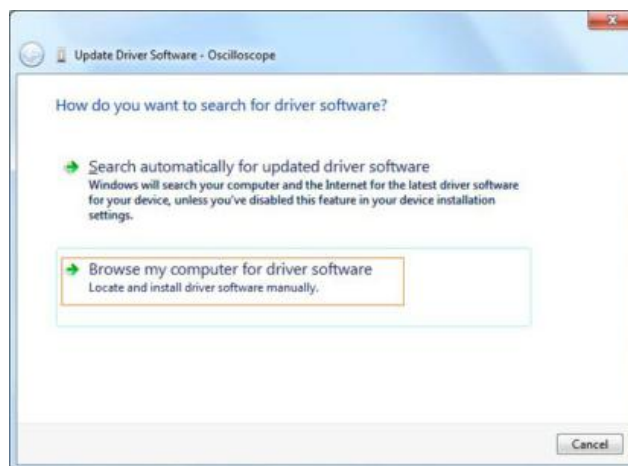


The next window, select a directory path for the driver software location, and click "Next",




Notice: The driver software location is a directory that is under the software setup folder named "USBDRV", and the contents inside are like these

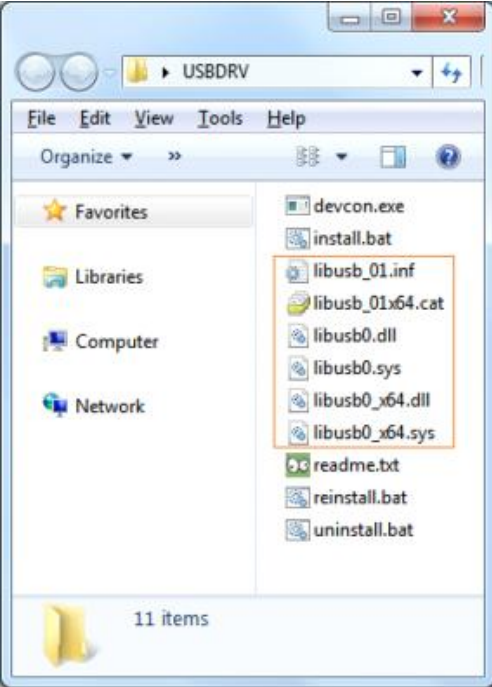


Or like this, than you should use the "USBDRV" directory to indicate the ".inf" file, and to the ".sys" or ".dll" file, you can indicate then in different directories like "x86", "ia64" or "amd64" depending on the CPU, but most of time just x86 and amd64 are enough.

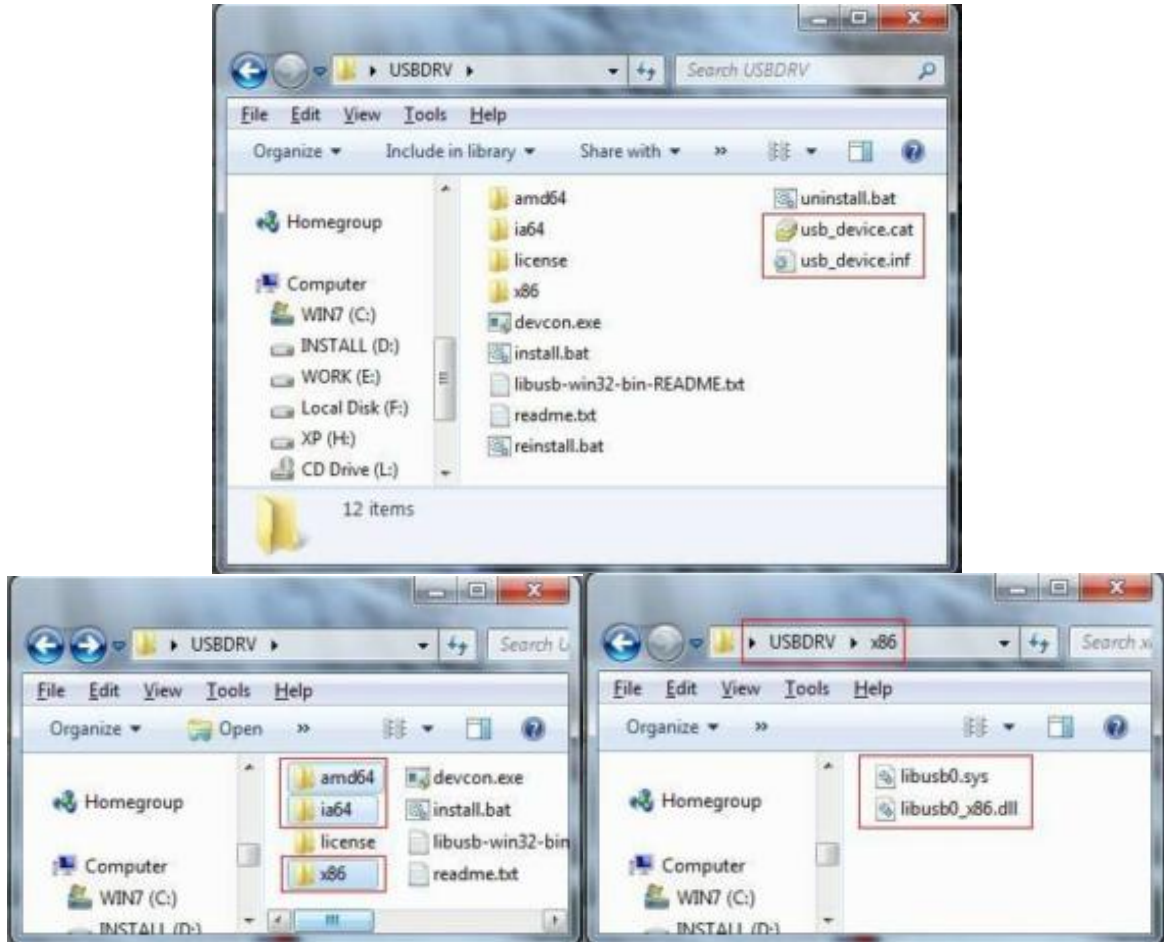

OK, back to the driver installing, after last "Next" step, the system is installing driver software for you, as follows,

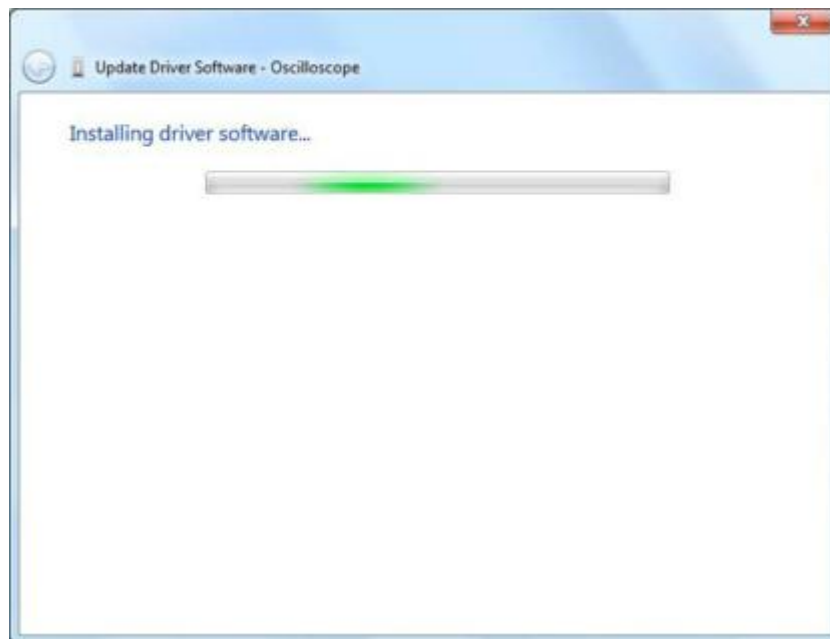


In the course, (for Windows XP x 86& x 64, Windows Vista x 86& x 64 , Windows7 x 86) it may open a window named "Windows Security" as below and just select "Install this driver software anyway" to continue,

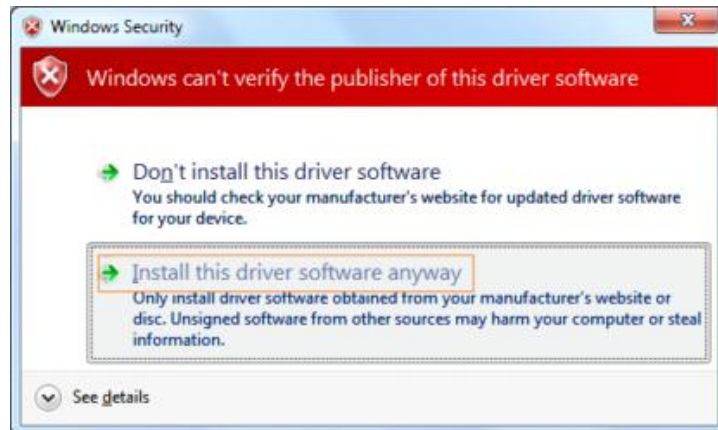

Or sometimes (for Windows 7 x 64) it may open a window named "Windows Security" as below and just click "Install" to continue,



And then continue installing,

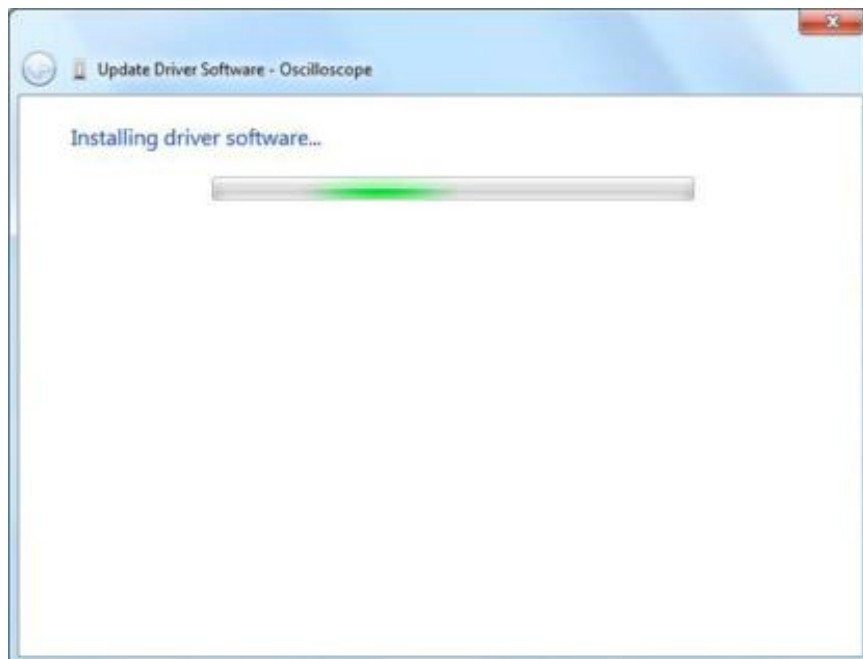


Installation finished.

Now a successful installation window opens with information "Windows has successfully updated your driver-software".



Close the window, have a look at the "Computer Management" window and you will find a device under [LibUSB-Win32 Devices], it should be like this:

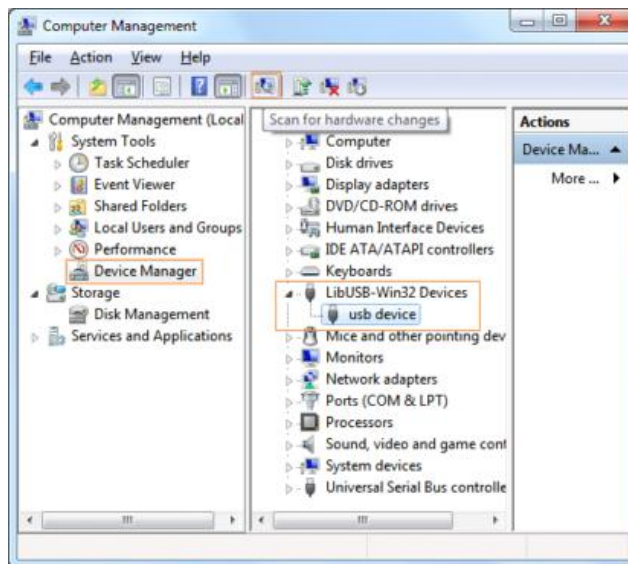


Now the USB driver will work.



For Windows XP or Windows 2000

Notice: for both x86 and x64.

Plug into the well running device to open [Found New Hardware Wizard] dialog.

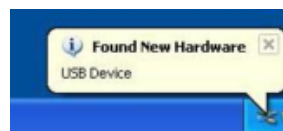

Or you can right click [My Computer] and select [Manage], in the left area of opened [Computer Management] select [Device Manager], double click the item [USB Device] with "?" in the middle area to open the Wizard,

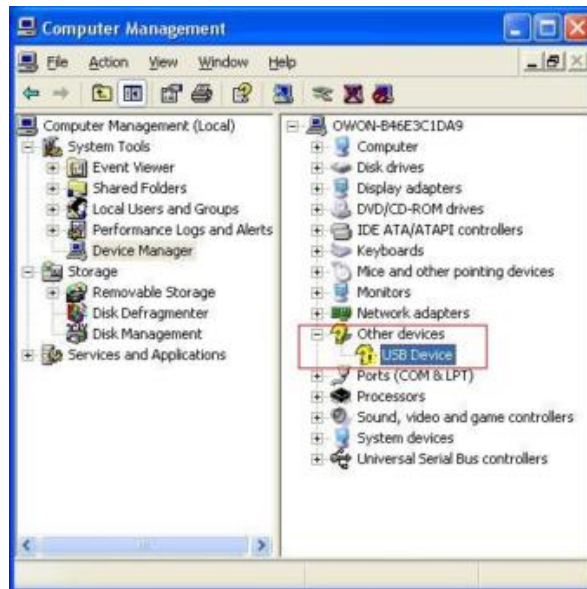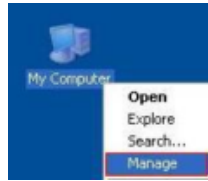


In the Wizard, select [No, not this time],




Select [Install from a list or specific location (Advanced)],



Select [Search for the best driver in these locations.], then select [Include this location in the search] and indicate a directory location for USB driver which is named as "USBDRV" and under the directory where you installed the program at,

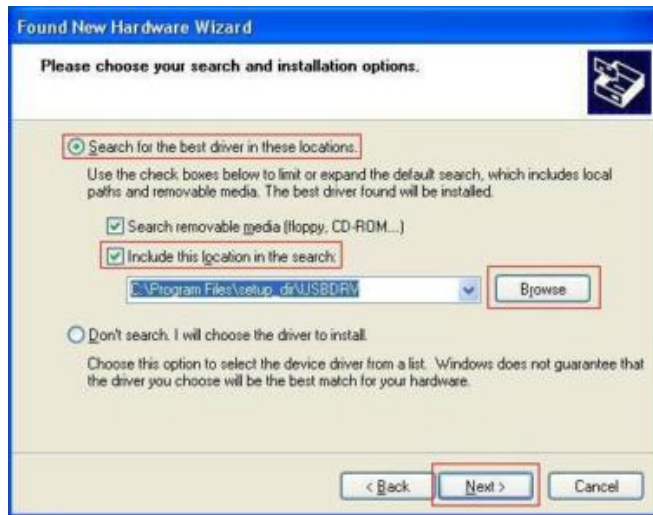


Then the installation is running,

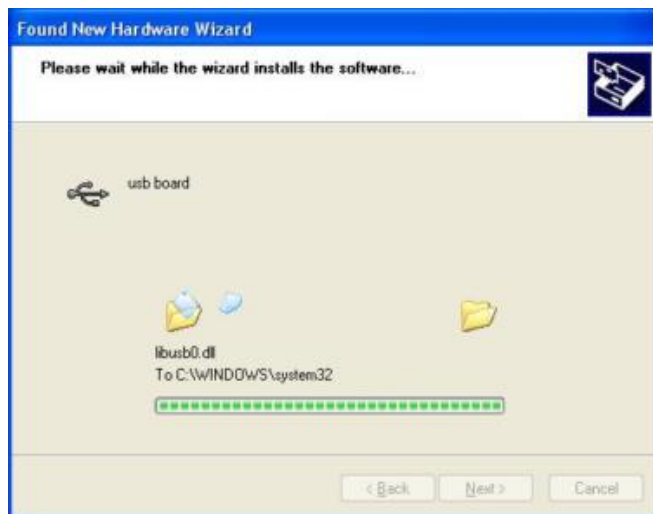


and complete.



and prompt as installed,

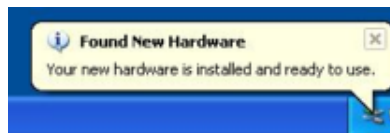


And show installed in [Device Management],

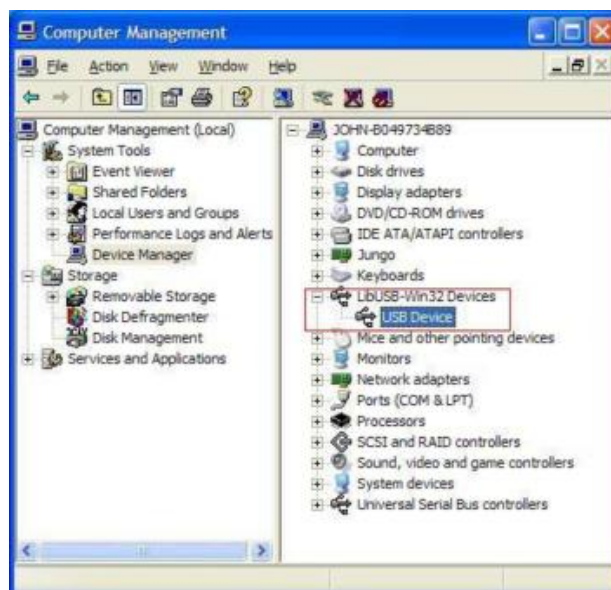




Now you can use the program and use if for USB communication.


If there is a nearly version of USB driver in your computer, you could try running "reinstall.bat" to fix, the file is under the directory of "USBDRV".

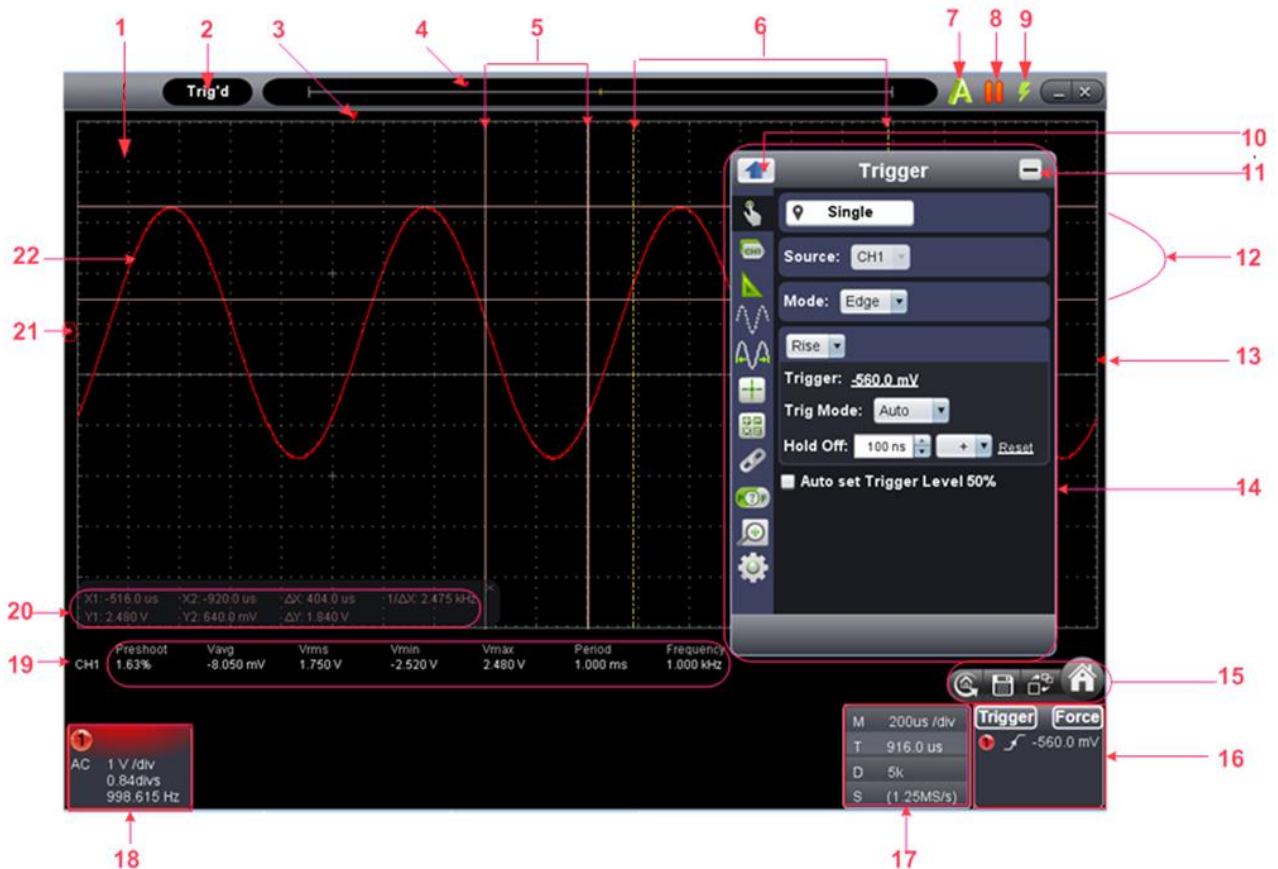
7. User Interface



1. Waveform Display Area
2. Display status, click to choose "Disconnect", "Install USB Driver" or "Connect LAN".
3. The red pointer indicates the horizontal position for the trigger
4. The pointer indicates the trigger position in the internal memory
5. Measure time with cursors
6. The two yellow dotted lines indicate the size of the viewing expanded window
7. Auto set, see [21.How to Use Executive Buttons](#)
8. Run/Stop, see [21. How to Use Executive Buttons](#)
9. Single Trigger, see [21. How to Use Executive Buttons](#)
10. Back to Home menu
11. Hide the menu
12. Measure voltage with cursors
13. The red pointer shows the trigger level position. It can be dragged up and down.
14. Function menu,  click to show/hide
15.  Shortcut icon of resetting to factory settings, see ["Default"](#)

 Shortcut icon of exporting waveform, see ["Pause&Export"](#)

 Switch Three View/One View. In the Three View display mode, the left top is XP mode window, the right top is FFT window

 Show/hid function menu

16. Trigger window, see [8.4. How to Set the Trigger System](#)
17. Sample and Period window, see [8.3. How to Set the Horizontal System](#)
- 18./19. Channel window of CH1, see [8.2. How to Set the Vertical System](#)
20. Display the measured type and value of the corresponding channel, see [10. How to Measure Automatically](#)

21. Cursor measure window, see [12. How to Measure with Cursors](#)

22. The waveform of CH1

Keyboard Shortcuts

F5: Run/Stop

Ctrl & Enter: Auto set

Q: The voltage division of Channel 1 decreases one level

A: The voltage division of Channel 1 increases one level

←: Time base decreases one level

→: Time base increases one level

F1: Open this help document

Instruction of the status information

Auto	Automatic trigger mode
Ready	Ready for a trigger
Trig'd	Has triggered
Scan	Slow scan
Stop	Data acquisition stopped
Error	Error occurred
ReSyncing	Synchronize with the oscilloscope again
AutoSet	In process of auto setting

The statuses of not staying connected with the oscilloscope:

Offline	No connection with the oscilloscope
USBFound	Find available USB devices
USBDrvErr	USB drivers installed error
MachineNotSupport	Can not recognize the device

The statuses in the process of connecting with the oscilloscope:


Linking	Being connecting with the oscilloscope
Connect	connect successfully
Match	Matching the model
Syncing	Sync the settings

8. Operations Instruction

8.1. How to Set the Probe Attenuation Coefficient

The probe has several attenuation coefficients, which will influence the vertical scale factor of the oscilloscope.

To change or check the probe attenuation coefficient in the menu of oscilloscope:

- (1) Click  to show Function menu, choose "Channel".
- (2) Set "Probe Rate" to the proper value corresponding to the probe.

This setting will be valid all the time before it is changed again.



Caution:

The default attenuation coefficient of the probe in the software is preset to 10X. Make sure that the set value of the attenuation switch in the probe is the same as the menu selection of the probe attenuation coefficient in the software.

The set values of the probe switch are 1X and 10X.

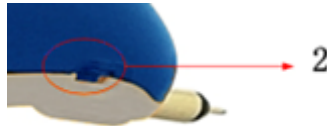


Figure: Attenuation Switch (2)




Caution: Full bandwidth is available whenever the attenuation switch is set to 1X or 10X.

8.2. How to Set the Vertical System


You can set the corresponding parameters of vertical system in the Channel window (18/19 in [7.User Interface](#)).



In the voltage division list, you can select the proper value.

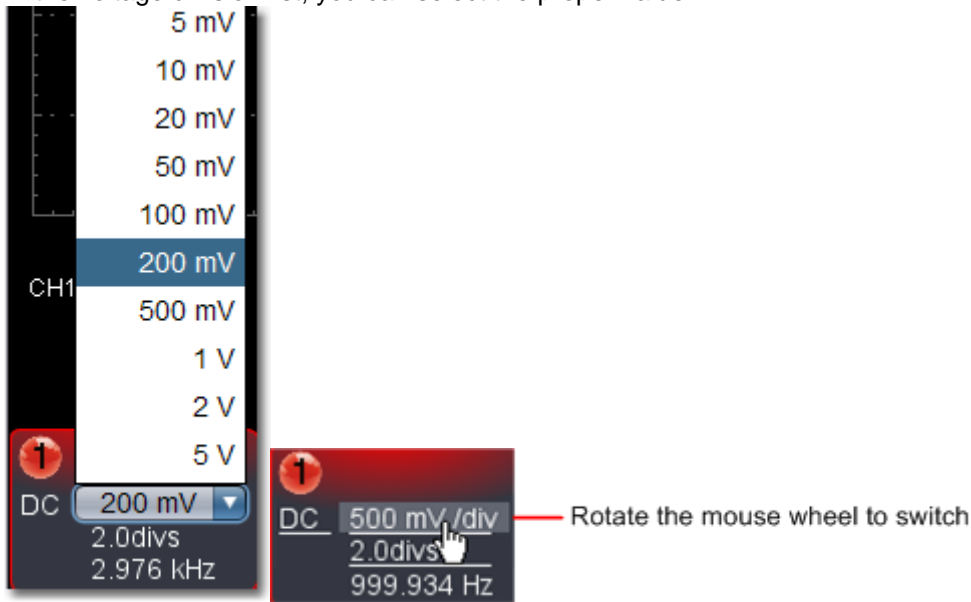

You can set the zero point position through the control bar to regulate of the vertical display position of the signal. You can also drag the zero point position pointer (22, 23 in [7. User Interface](#)).

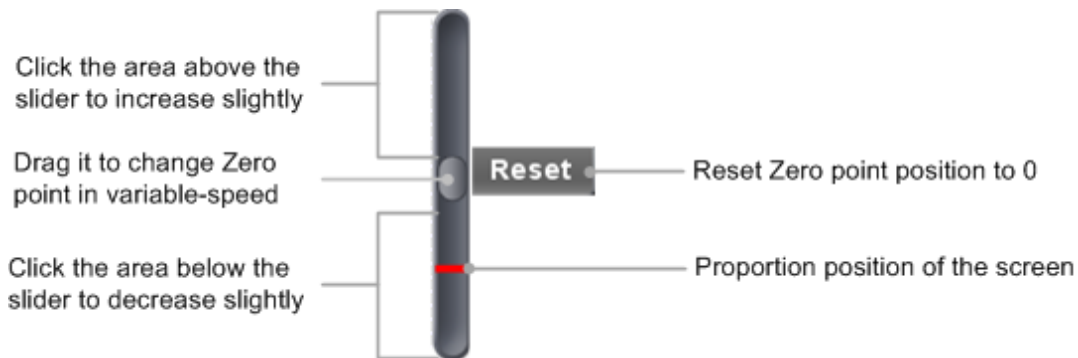

Drag the slide up to increase, down to decrease; the further from the center, the higher the changing speed is.

Keyboard Shortcuts


Q: The voltage division of Channel 1 decreases one level
 A: The voltage division of Channel 1, increases one level

Cymometer


It is a 6-digit cymometer. The cymometer can measure frequencies from 2 Hz to the full bandwidth. Only if the measured channel has triggering signal and in **Edge** mode, it can measure frequency correctly.

8.3. How to Set the Horizontal System

You can set the corresponding parameters of horizontal system in the Capture&period window (17 in [7. User Interface](#)).

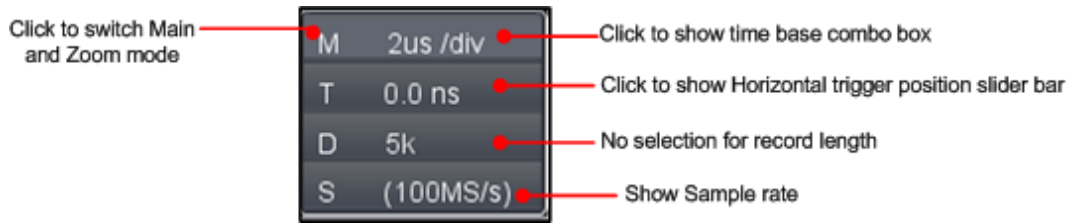

The further from the center, the higher the changing speed is.

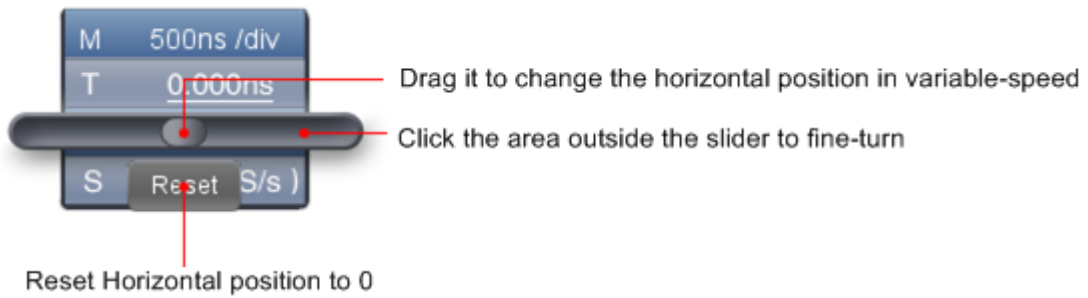

Keyboard Shortcuts

←: Time base decreases one level


→: Time base increases one level


See also: [16. How to zoom the waveform](#)


8.4. How to Set the Trigger System

Trigger determines when the software starts to acquire data and displays a waveform. Once trigger is set correctly, it can convert the unstable display to a meaningful waveform.

When the software starts to acquire data, it will collect enough data to draw a waveform on the left of trigger point. It continues to acquire data while waiting for trigger condition to occur. Once it detects a trigger it will acquire enough data continuously to draw the waveform on the right of trigger point.

Click  to show Function menu, choose "Trigger".

You can also click  in the right bottom window to show it.

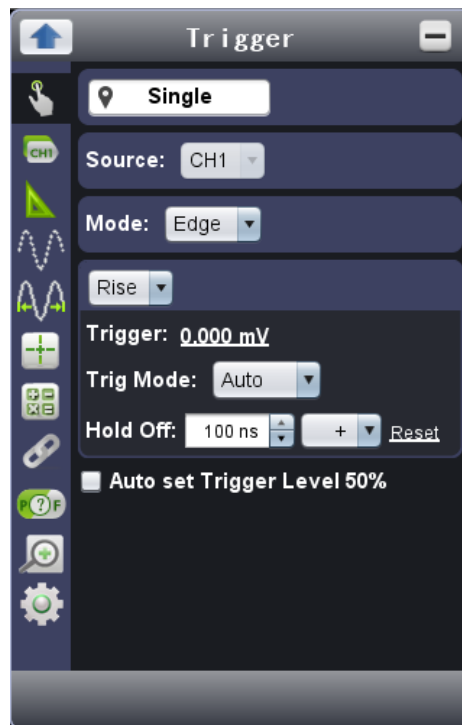


8.5. Trigger Control

The oscilloscope provides single trigger

Single trigger: Use a trigger level to capture stable waveforms in two channels simultaneously.

Single trigger

1. In Trigger menu, choose "Single" (the chosen label has a  mark).
2. Choose Source.
3. Choose Mode.

Single trigger has four modes: edge trigger, slope trigger and pulse trigger.

Edge Trigger: It occurs when the trigger input passes through a specified voltage level with the specified slope.

Slope Trigger: The oscilloscope begins to trigger according to the signal rising or falling speed.


Pulse Trigger: Find pulses with certain widths.
The four trigger modes in Single Trigger are described respectively as follows:

Edge Trigger

Choose Mode as “Edge”. An edge trigger occurs on trigger threshold value of input signal. Select Edge trigger mode to trigger on rising edge or falling edge.

Set in Trigger menu:

1. Choose “Rise” to trigger on rising edge
Choose “Fall” to trigger on falling edge
2. Click the voltage value after “Trigger” to show slider bar. You can also drag “13. Trigger point” in [7. User Interface](#).

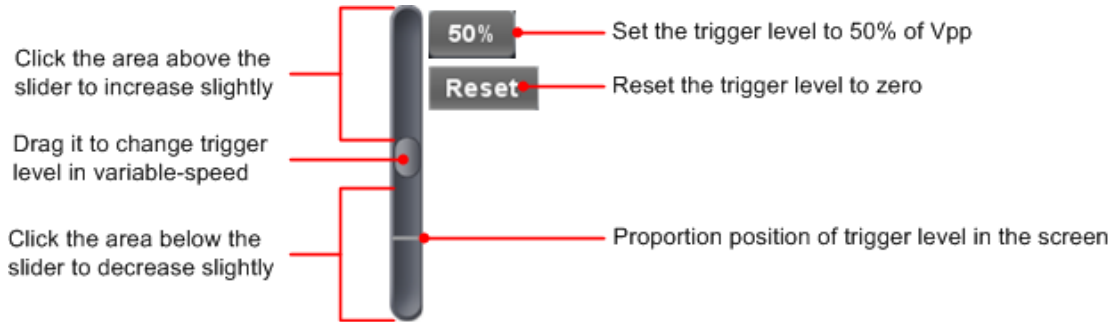

3. Choose Trig Mode:
Auto: Acquire waveform even no trigger occurs.
Normal: Acquire waveform when trigger occurs.
Single: When trigger occurs, acquire one waveform then stops.
4. Set Hold Off: When trigger occurs, acquire one waveform then stop (100 ns ~ 10 s).

Setting method:

“+”, “++”, “+++” is the position of digit that will be changed.

“+” represents the last digit


“++” the middle digit

“+++” represents the first digit

Eg. When “+” is chosen, click ▲ , the last digit will be increased by 1.

Click “Reset” to set “Holdoff time” as default value (100 ns)

Set in Trigger window:

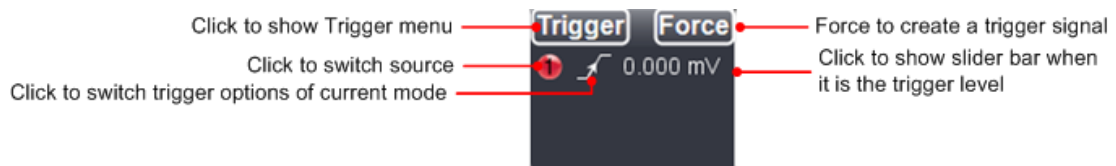

Force: Force to create a trigger signal and the function is mainly used in “Normal” and “Single” mode.

Slope Trigger

Choose Mode as "Slope" to set the oscilloscope as the positive/negative slope trigger within the specified time.

1. Select slope condition.
2. Set slope time.
3. Set the High level upper limit and Low level lower limit.
4. Set Trig Mode and Hold Off. About the setting method, refer to **Edge Trigger**.


Slew rate = (High level – Low level) / Settings

Pulse Width Trigger


Choose Mode as "Pulse". Pulse trigger occurs according to the width of pulse. The abnormal signals can be detected through setting up the pulse width condition.


1. Select pulse width condition and set time.
2. Set trigger level.
3. Set Trig Mode and Hold Off. About the setting method, refer to Edge Trigger.

Instruction of Trigger mode icon in Trigger window:

 Rise in Edge mod	 Fall in Edge mode
 Rising in Slop	 Falling in Slope
 +Pulse Widt	 -Pulse Width

9. How to Set the Channels

Click  to show Function menu, choose "Channel".

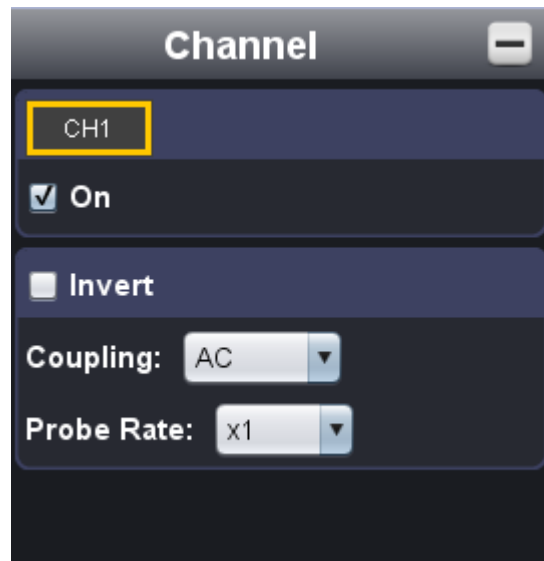

To turn on/off channels

Click  to choose "On" to turn on the channel, uncheck it to turn off. You can also click the channel switch in Channel window in left bottom. See figure below.

To invert a waveform

Waveform inverted: the displayed signal is turned 180 degrees against the phase of the earth potential. Check "Opposite" to invert the waveform, uncheck it to display normally.

To set channel coupling

DC: Pass both AC and DC components of the input signal.
AC: Block the DC component of the input signal.
Ground: Disconnect the input signal.
You can also click the coupling mode to switch it. See figure below.


9.1. To adjust the probe attenuation

For correct measurements, the attenuation coefficient settings in the operating menu of the Channel should always match what is on the probe (see [8.1. How to Set the Probe Attenuation Coefficient](#)). If the attenuation coefficient of the probe is 1:1, the menu setting of the input channel should be set to X1.

Some operations could be done in Channel window:



10. How to Measure Automatically

Click  to show Function menu, choose "Measure".

Automatic measurement works under this function. Totally twenty kinds of measurements. At most 8 types of measurements could be displayed on the bottom left of the screen. The oscilloscopes provide 20 parameters for auto measurement, including Vpp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Vavg, Vrms, Overshoot, Preshoot, Freq, Period, RiseTime, FallTime, +Width, -Width, +Duty, -Duty.

Show All:

Choose channel from the list on the right side of "Show All", a pop-up window will show all the measurement values.


10.1. Add measurement:

Check the channel and measurement type. Measurement results display on the bottom left. You can add 8 types at most for each channel.

If 8 types is exceeded, the former option will be canceled. The measured values of two channels can be displayed simultaneously.


10.2. Remove measurement:

Uncheck the measurement type to remove it. Click "Remove All" to remove all measurements.

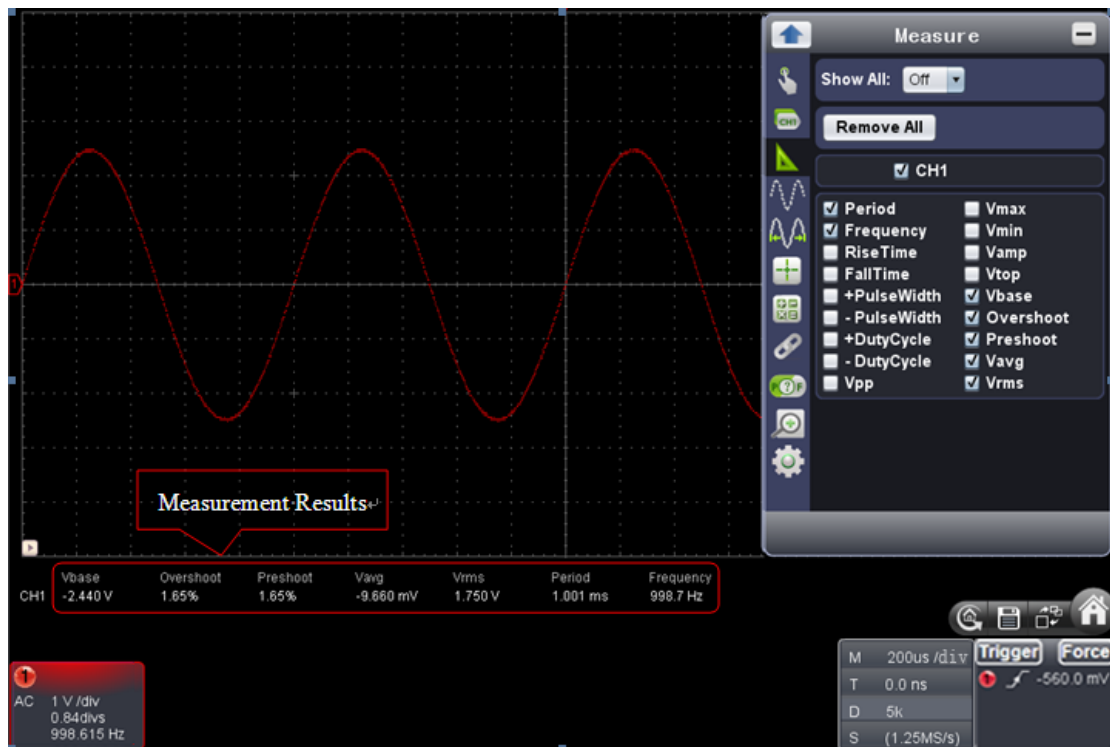

10.3. The automatic measurement of voltage parameters

The **PeakTech**[®] oscilloscope provides automatic voltage measurements including Vpp, Vmax, Vmin, Vavg, Vamp, Vrms, Vtop, Vbase, Overshoot and Preshoot. Figure below shows a pulse with some of the voltage measurement points.

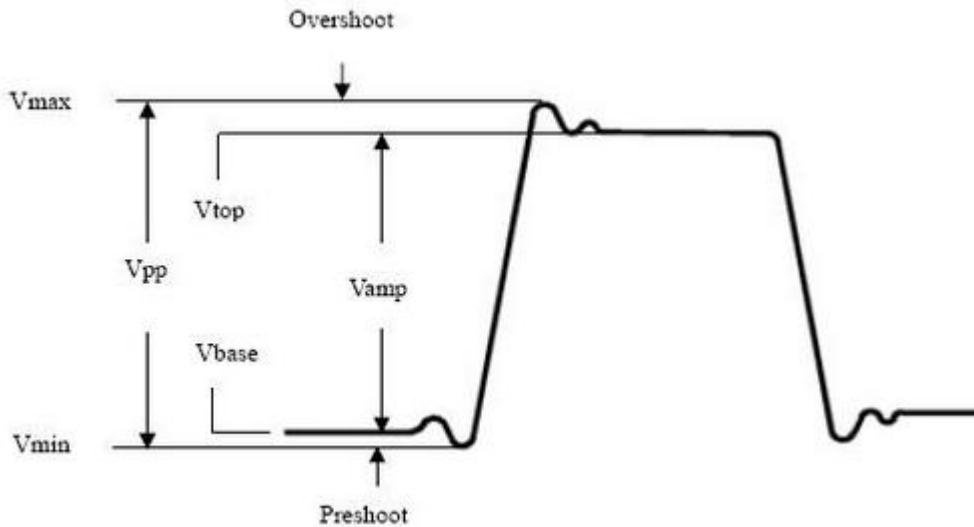

Vpp Peak-to-Peak Voltage.

Vmax: The maximum amplitude. The most positive peak voltage measured over the entire Waveform

Vmin: The minimum amplitude. The most negative peak voltage measured over the entire waveform.

Vamp Voltage between Vtop and Vbase of a waveform.

Vtop Voltage of the waveform's flat top, useful for square/pulse waveforms.

Vbase Voltage of the waveform's flat base, useful for square/pulse waveforms.

Overshoot Defined as $(Vmax-Vtop)/Vamp$, useful for square and pulse waveforms.

Preshoot Defined as $(Vmin-Vbase)/Vamp$, useful for square and pulse waveforms.


Average The arithmetic mean over the entire waveform.

Vrms The true Root Mean Square voltage over the entire waveform.

10.4. The automatic measurement of time parameters

The **PeakTech**® oscilloscopes provides time parameters auto-measurements include Frequency, Period, Rise Time, Fall Time, +Width, -Width, +Duty and -Duty.

Figure shows a pulse with some of the time measurement points.

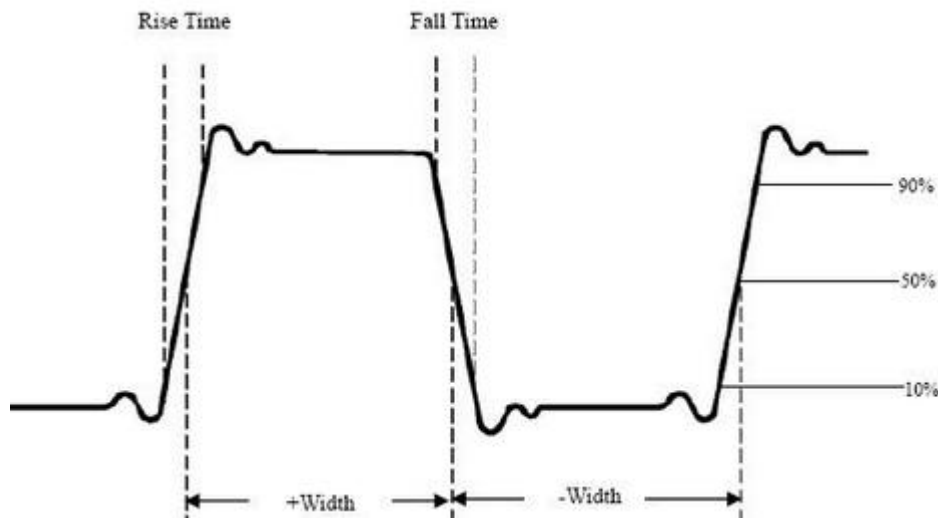

Rise Time : Time that the leading edge of the first pulse in the waveform takes to rise from 10 % to 90 % of its amplitude.

Fall Time : Time that the falling edge of the first pulse in the waveform takes to fall from 90 % to 10 % of its amplitude.


+Width : The width of the first positive pulse in 50 % amplitude points.


-Width : The width of the first negative pulse in the 50 % amplitude points.

+Duty : +Duty Cycle, defined as +Width/Period.

-Duty : -Duty Cycle, defined as -Width/Period.

11. How to Implement Sampling Setup

Click  to show Function menu, choose “**Sampling**” to set sampling mode.

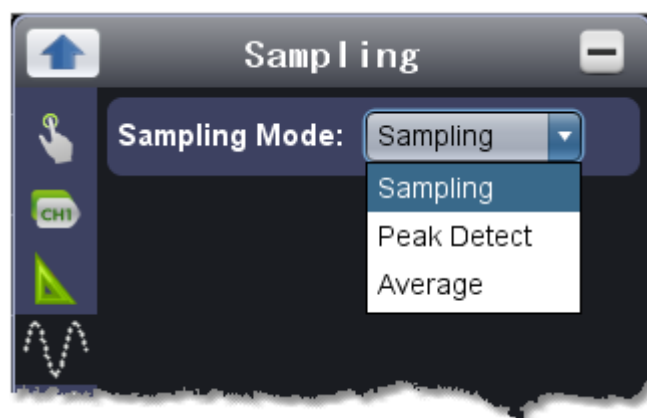

Sampling Mode	Description
Sampling	Normal sampling mode
Peak Detect	Use to capture maximal and minimal samples. Finding highest and lowest points over adjacent intervals. It is used for the detection of the jamming burr and the possibility of reducing the confusion.
Average	It is used to reduce the random and don't-care noises, with the editable number ($1 \leq \text{number} \leq 128$) of averages.

Figure: Normal sampling mode display, in which no burr can be detected.

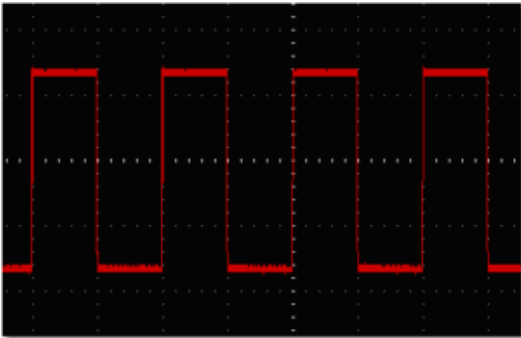


Figure: Peak Detect mode, under which the burrs on the falling edge of the square wave, can be detected and the noise is heavy.


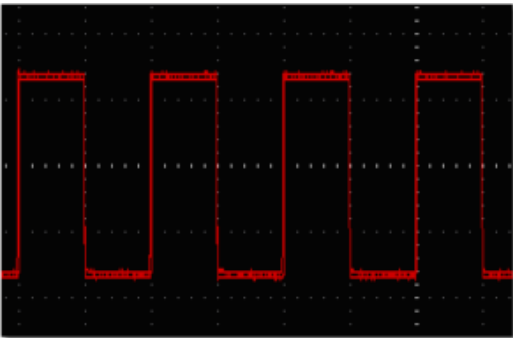



Figure: The displayed waveform after the noise is removed under the Average Mode, in which the average number of 16 is set.



12. How to Measure with Cursors

Click  to show Function menu, choose "Mark Cursor".

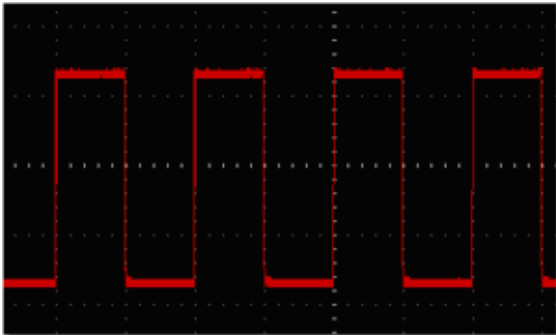


12.1. Normal mode


Check measurement type:

choose either Time cursor measurement or Voltage cursor measurement, or both.

12.2. Time cursor measurement


Tick on "Time" option, then two light red lines display along the vertical direction of the screen, which represent Cursor 1 and Cursor 2.


Place the mouse pointer over Cursor 1 or Cursor 2, drag after the mouse pointer changing to , adjust the positions of Cursor 1 and Cursor 2 according to the waveform to be measured. The cursor increment window at the left bottom shows current time of the two cursors, absolute time difference of the two cursors and frequency. (See figure below)

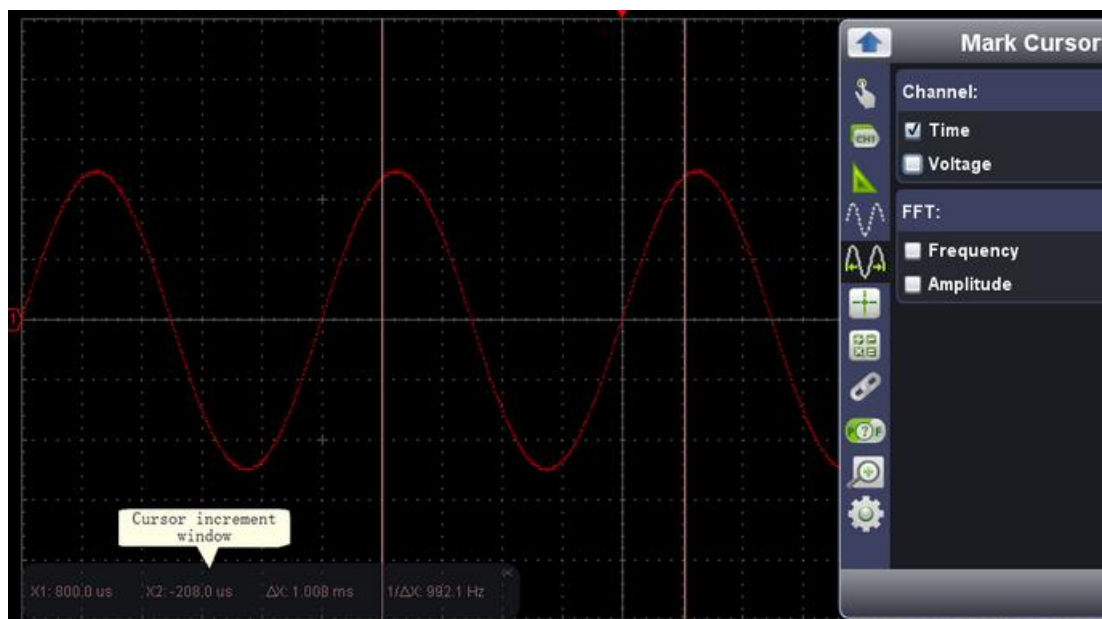

12.3. Voltage cursor measurement

Tick on "Voltage" option, then two light red lines which represent Cursor 1 and Cursor 2 display along the horizontal direction.

Place the mouse pointer over Cursor 1 or Cursor 2, drag after the mouse pointer changing to , adjust the position of Cursor 1 and Cursor 2 according to the waveform to be measured. The cursor increment window on the bottom left shows current position of the two cursors, absolute voltage amplitude difference of the two cursors and frequency. (See Figure below)

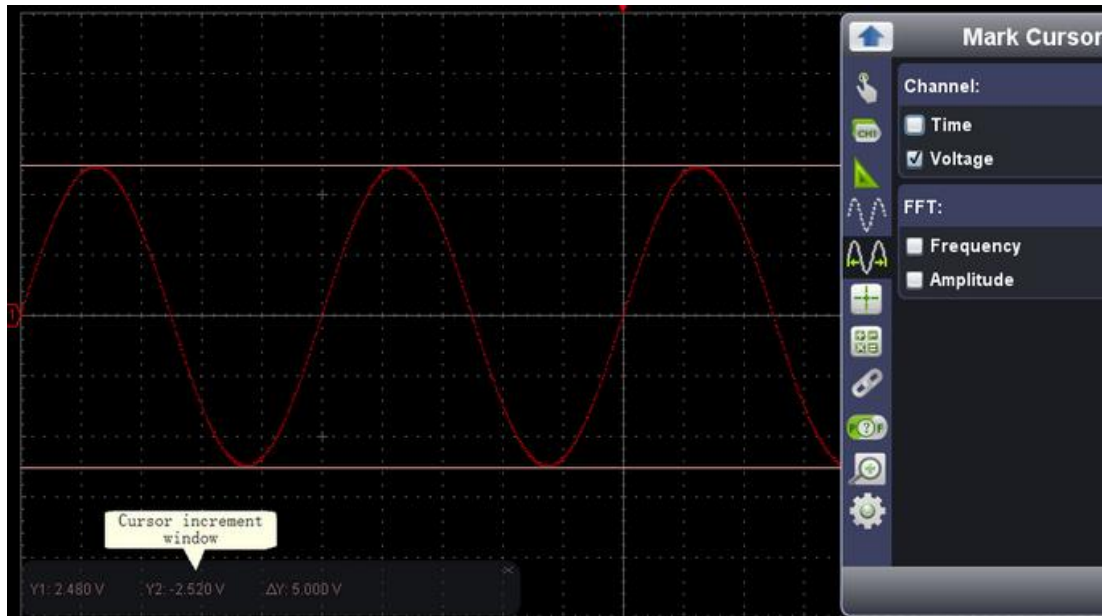


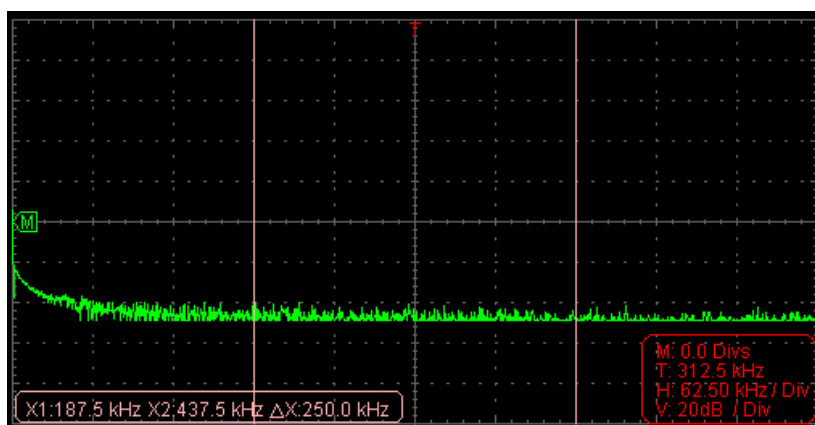
12.4. The cursor measurement for FFT mode

Check measurement type: choose either Amplitude Measurement or Frequency Measurement at the mode of FFT, or both at the same time.

Frequency Measurement


Tick on "Frequency", enter Home page ->Math->FFT, then two light red lines represent Cursor 1 and Cursor 2 show along the vertical direction on FFT window.


Place the mouse pointer over Cursor 1 or Cursor 2, drag after the mouse pointer changing to , adjust the position of Cursor 1 and Cursor 2 according to the waveform to be measured. The cursor increment window on the bottom left of FFT window shows current frequency of the two cursors, absolute frequency difference of the two cursors. (See Figure below)




Vamp Measurement


Tick on „Amplitude“, enter Home page ->Math->FFT, then two light red lines represent Cursor 1 and Cursor 2 show along the horizontal direction on FFT window.

Place the mouse pointer over Cursor 1 or Cursor 2, drag after the mouse pointer changing to , adjust the position of Cursor 1 and Cursor 2 according to the waveform to be measured. The cursor increment window on the bottom left of FFT shows current position of the two cursors, absolute voltage amplitude difference of the two cursors. (See Figure below).

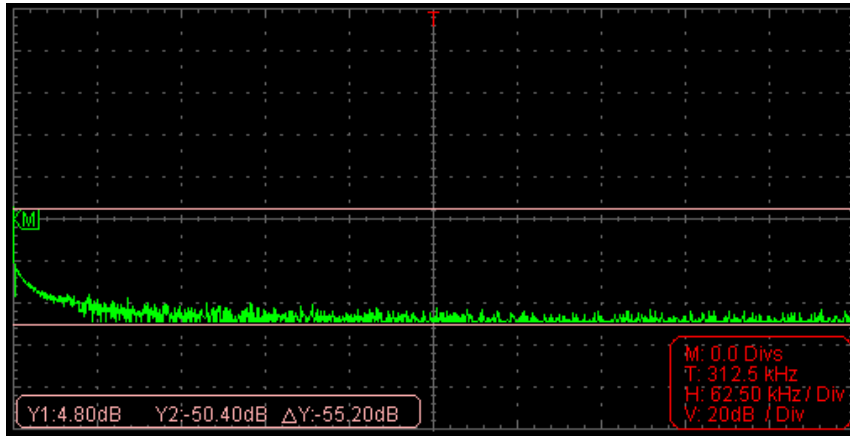

13. How to Set the Display System


Click  to show Function menu, choose “Display”.

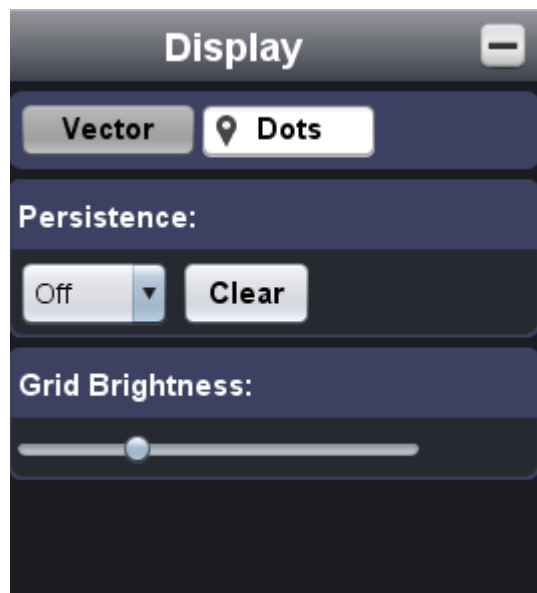

Display type


Click the button to choose to choose the display type (the chosen button has a  mark).

Vector : The space between the adjacent sampling points in the display is filled with the vector form.

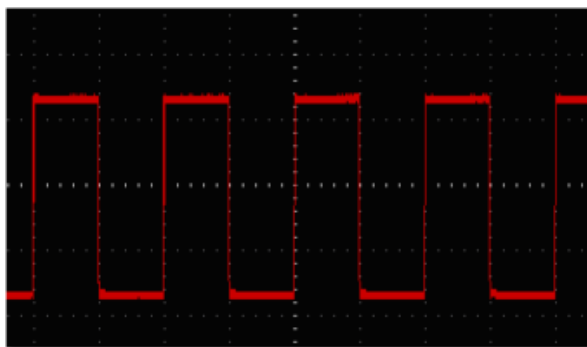

Display in the Vector Form

Dots : Only the sampling points are displayed.

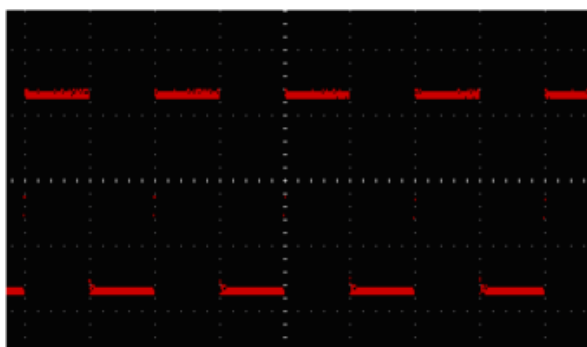

Display in the Dots Form

13.1. XY Mode

Note: XY Mode is not available for this single channel device.

13.2. Persistence

When the Persistence function is used, the persistence display effect of the picture tube oscilloscope can be simulated. The reserved original data is displayed in fade color and the new data is in bright color.

Different persistence time can be chosen: Off, 0.5 second, 1 second, 2 seconds, 5 seconds and Infinite. When the "Infinite" option is set, the measuring points will be stored till the controlling value is changed. Click "Clear" button, the persistence will be cleared.

Note:


If the time base, voltage division, deep memory is changed, or the channel is turned off/on, the persistence will be cleared automatically and record the updated waveform.

13.3. Grid Brightness

Drag slider to adjust the brightness of grid in the Waveform Display Area.

14. Use Mathematical Manipulation Function

The Mathematical Manipulation function is used to show the results of the FFT operation.

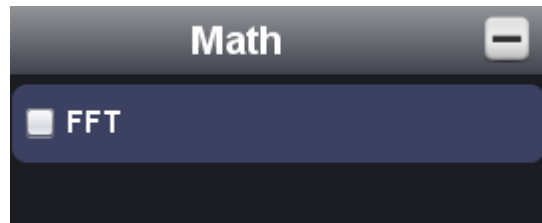


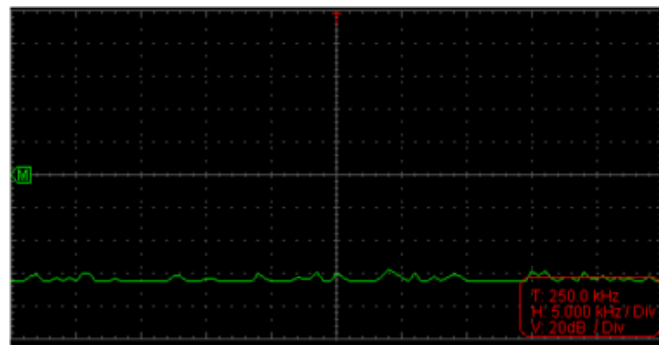
15. Using FFT function

The FFT (fast Fourier transform) math function mathematically converts a time-domain waveform into its frequency components. It is very useful for analyzing the input signal on the Oscilloscope. You can match these frequencies with known system frequencies, such as system clocks, oscillators, or power supplies.

FFT function in this oscilloscope transforms 2048 data points of the time-domain signal into its frequency components mathematically and the final frequency contains 1024 points ranging from 0 Hz to Nyquist frequency.



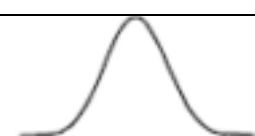
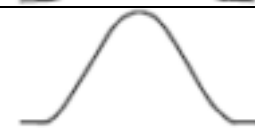
Taking the FFT operation for example, the operation steps are as follows:

1. Click  to show Function menu, choose "Math". Check "FFT". The user interface is switched into Three View mode.
2. Set "Channel", "Window", "Format", "Scale", "Frequency Base".
3. You can drag anywhere in FFT window to move the signal up and down and side to side.




15.1. To select the FFT window


There are four FFT windows. Each one has trade-offs between frequency resolution and magnitude accuracy.

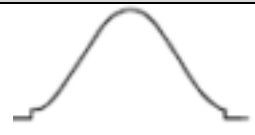Type	Characteristics	Window
Hamming	Better solution for magnitude than Rectangle, and good for frequency as well. It has slightly better frequency resolution than Hanning. Recommend to use for: Hamming <ul style="list-style-type: none"> • Sine, periodic and narrow band random noise. • Transients or bursts where the signal levels before and after the event are significantly different 	
Rectangle	Best solution for frequency, worst for magnitude. Best type for measuring the frequency spectrum of non repetitive signals and measuring frequency components near DC. Recommend to use for: <ul style="list-style-type: none"> • Transients or bursts, the signal level before and after the event are nearly equal. • Equal-amplitude sine waves with frequencies those are very close. • Broadband random noise with a relatively slow varying spectrum 	
Blackman	Best solution for magnitude, worst for frequency. Recommend to use for: Blackman <ul style="list-style-type: none"> • Single frequency waveforms, to find higher order harmonics. 	
Hanning	Good for magnitude, but poorer frequency resolution than Hamming. Recommend to use for: <ul style="list-style-type: none"> • Sine, periodic and narrow band random noise. • Transients or bursts where the signal levels before and after the event are significantly different. 	

The figures below are examples for measuring sine wave with a frequency of 1 kHz under the selection of four different window for FFT:

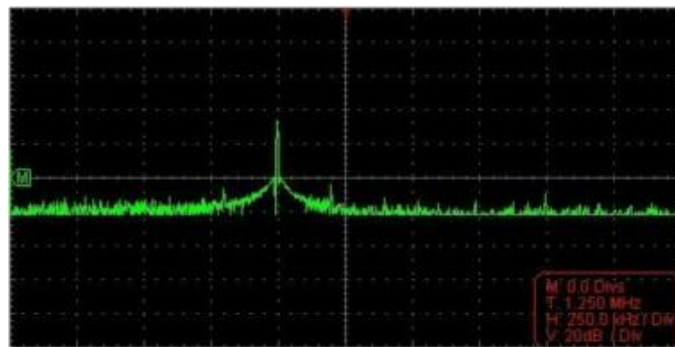

Hamming window

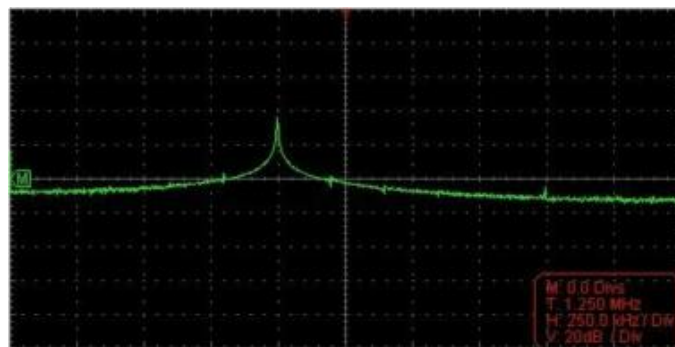

Rectangle window



Blackman window



Hanning window

Notes for using FFT

- Select "Scale" to magnify the FFT wave form if necessary.
- Use the default dB scale for details of multiple frequencies, even if they have very different amplitudes. Use the Vrms scale to compare frequencies.
- DC component or offset can cause incorrect magnitude values of FFT waveform. To minimize the DC component, choose AC Coupling on the source signal.
- To reduce random noise and aliased components in repetitive or single-shot events, set the oscilloscope acquisition mode to average.

What is Nyquist frequency?


The Nyquist frequency is the highest frequency that any real-time digitizing oscilloscope can acquire without aliasing. This frequency is half of the sample rate.


Frequencies above the Nyquist frequency will be under sampled, which causes aliasing. So pay more attention to the relation between the frequency being sampled and measured.

Note:

In FFT mode, only support to set coupling, voltage division and zero position in Channel window, other operations are prohibited. If you want to enter other menus, uncheck "FFT" first.

16. How to zoom the waveform

Click  to show Function menu, choose "Horizon".

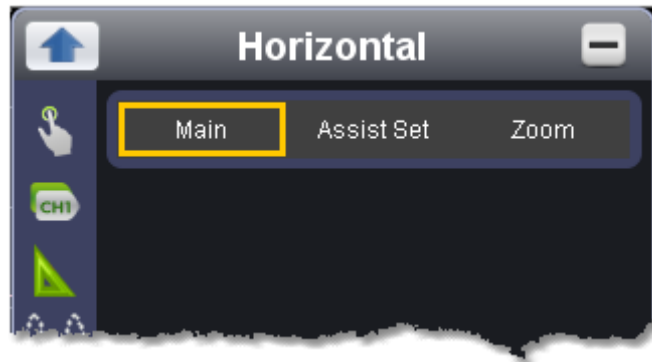


16.1. Main Time Base


The setting of the horizontal main time base is used to display the waveform.

16.2. Assist Set


A window area is defined by two cursors, which will be expanded to the full screen size in Window Expansion.

Choose W value from the combo box to adjust the size of this window area. Click  to show the slider bar. You can adjust the horizontal position of the area in main window by it.

Drag it to change the horizontal position in variable-speed

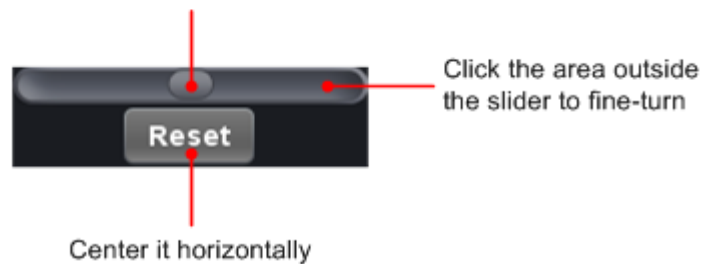


Note: In Assist Set status, the time base and horizontal trigger position cannot be set.

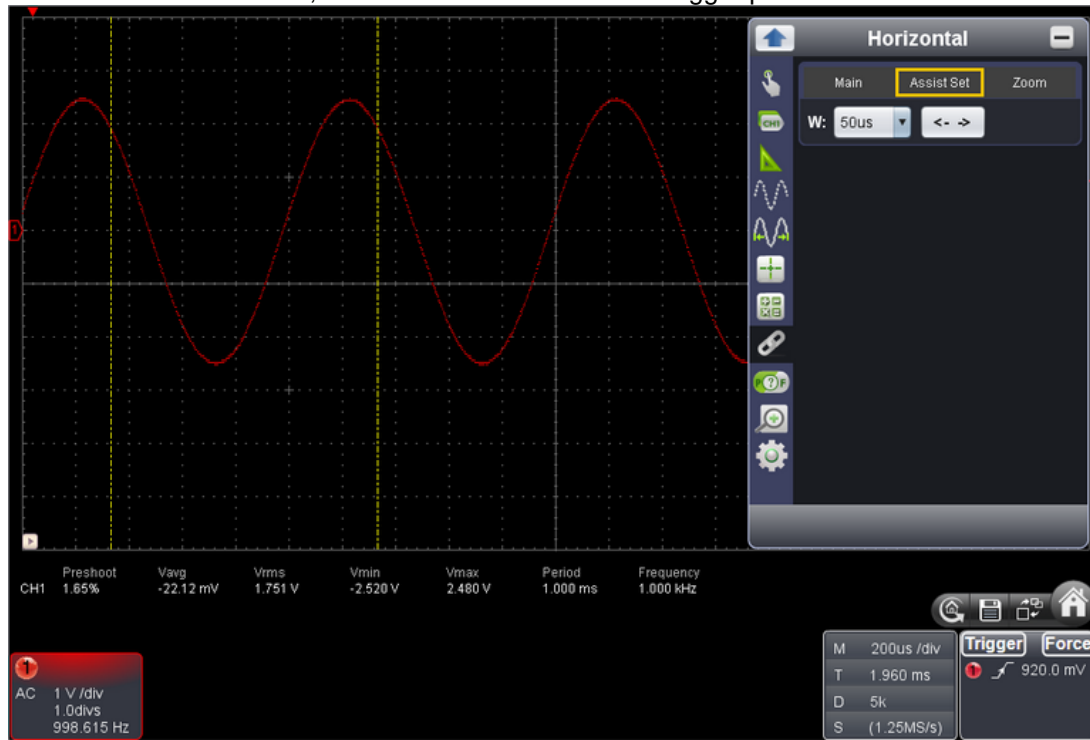


16.3. Window Expansion

Click "Zoom", the window area defined by two cursors will be expanded to the full screen size. You can adjust the time base W and horizontal trigger position T of zoom window in the menu. You can also drag the red pointer to adjust the horizontal trigger position (3 in [7. User Interface](#))

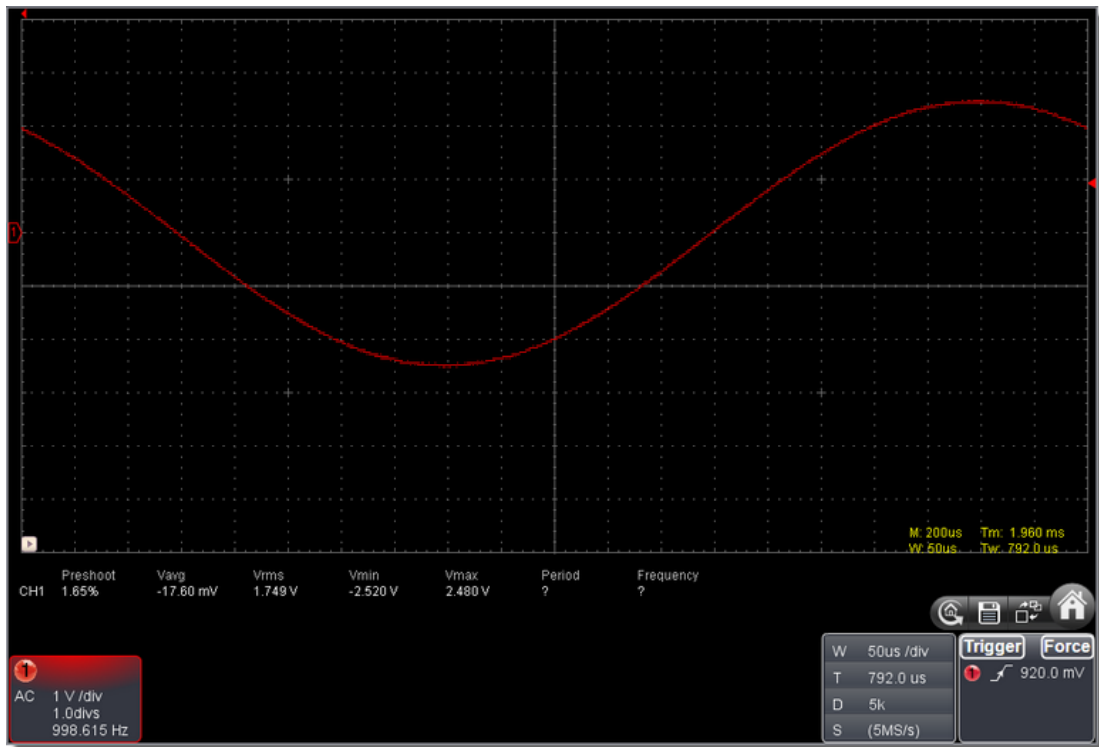


You can also switch and set in Capture&Period window as shown in the below.

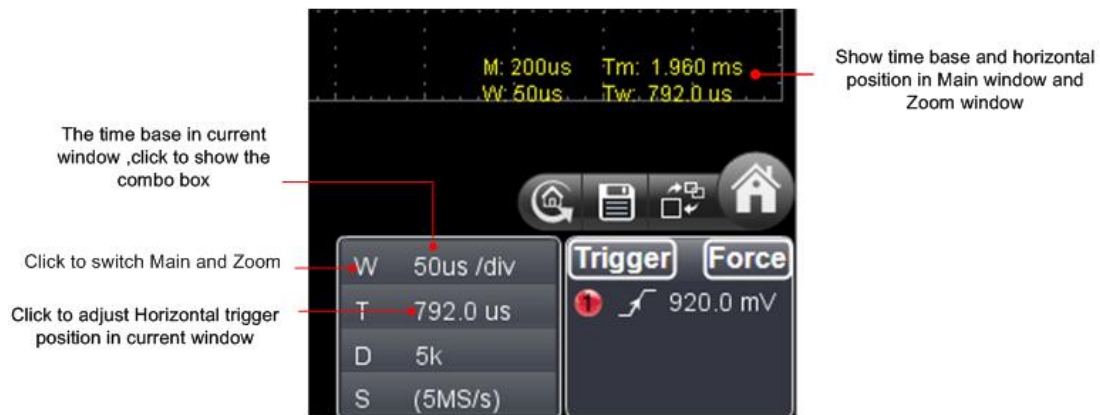

17. How to do Pass/Fail test


The Pass/Fail function monitors changes of signals and output pass or fail signals by comparing the input signal that is within the pre-defined mask.


Click  to show Function menu, choose "Pass/Fail".



Detect whether the input signal is within the limits of the rule, if it exceeds limits of the rule, it is "Fail"; otherwise it is "Pass". Also it can output fail or pass signal by built-in and configurable output port.

17.1. To run the test, read the following steps:

1. Choose channel: Options include CH 1 and Math.
2. Set horizontal tolerance and vertical tolerance. You can adjust  by or input directly.
3. Click "Create Rule".
4. Set output type: Choose "Pass" or "Fail". Check or uncheck "Ring", "Message Show" and "Stop Once" as needed.
Ring: The bell rings when it meets the rule.
Stop Once: Stop once it meets the rule.
Message Show: Display the counting message on the left top.
5. Enable switch on: Click "Enable".
6. Begin to test: Click "Run".
7. Stop testing: Click "Stop".

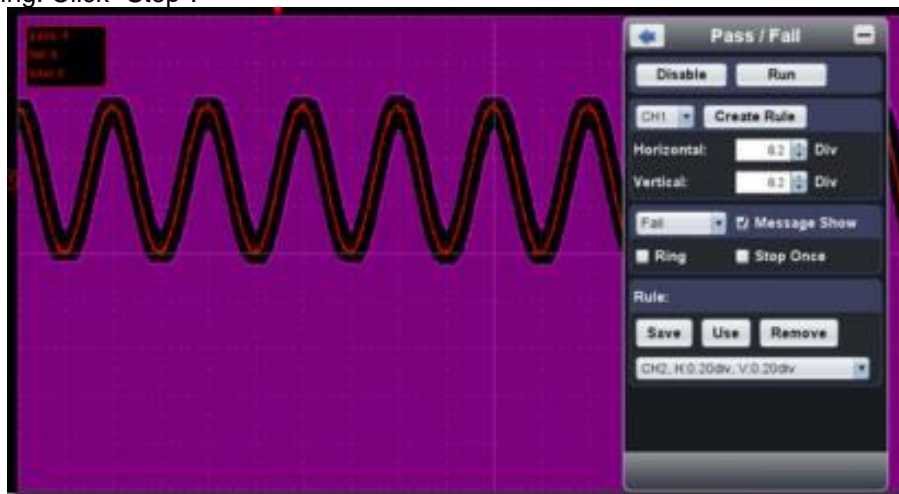

17.2. Save rule

Save: Save current rule.


Use: Load the selected rule in the list as the testing rule.

Remove: Remove the selected rule in the list.

18. How to Record and Play a Waveform

Wave Record function can record the input current wave. You can set the interval between recorded frames and get better analysis effect with playback and storage function. The limit of the saved file size is 4000 M. It will save the initial trig status, the time base, voltage division, horizontal trigger position and zero position of each frame during recording.

Click to show Function menu, choose "Record".

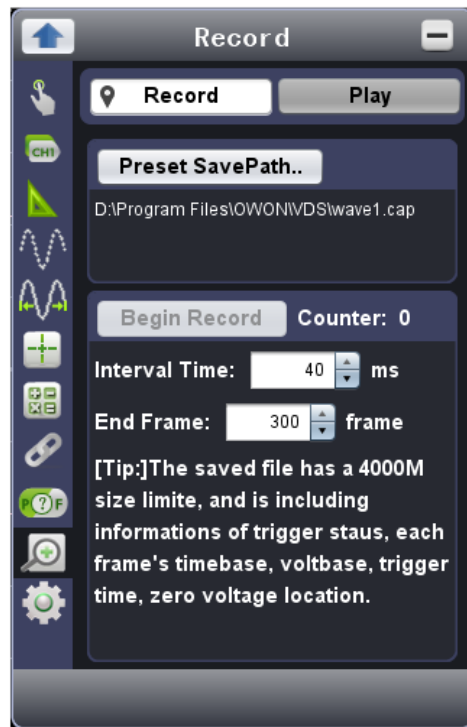


18.1. Record

1. Choose "Record" tab on the top.
2. Click "Preset Save Path" to specify the save location. Waveform files have the suffix ".cap".
3. Set "Interval Time" and "End Frame". Interval Time refers to the interval between recorded frames. Interval Time ranges from 0 to 100000 ms and increment by 10 ms.
4. Make the waveform in Run status.
5. Click "Begin Record". Counter starts to count the frame number.
6. Click "End Record" to stop recording, or wait until the Counter reaches the End Frame.

Note:

1. Waveforms of two channels can be recorded simultaneously.
2. You can turn on/off the channels while recording. Only channels turned on can be recorded. If a channel is turned off while recording, there will be no waveform of this channel after the frame when stopped.

18.2. Replay the waveform recorded

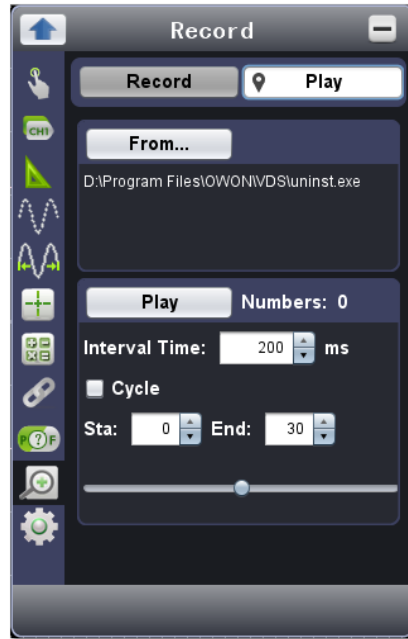


1. Choose "Play" tab on the top.
2. Click "From..." to choose the waveform file to be replayed.
3. Set the start frame "Sta" and end frame "End".
4. Set Interval Time for replaying.
5. Check "Cycle" to play back the waveform in a loop. Uncheck it to replay just once.
6. Click "Play". "Numbers" shows the current frame number that is replayed.
7. Click "Pause" to pause it.
8. Drag slider to display the frame you need.

Note:

1. If the software is in Run status, playing back will make the current acquisition stopped.
2. When replaying, entering other menu items will make the replay paused.

19. How to Implement the Utility setting

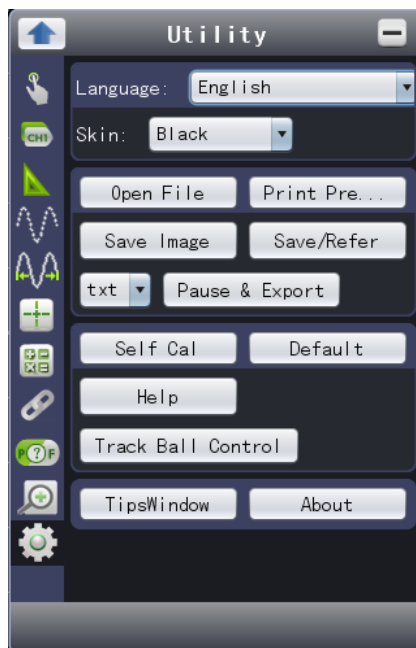

Click  to show Function menu, choose "Utility"

Language

Choose the desired language.

Skin

Choose Black or Blue for interface skin. Then "Restart" button will appear. After clicking it, the software will be closed and restarted to apply the new skin.

Open File

Choose BIN waveform file saved and open it, or just drag the file into the software interface to open it.

Print Preview

Click to open the Print Preview Window.

Instruction of the menu items in Print Preview Window:

File→ **Page Set:** Set the page margins
Print: Enter printing window
Exit: Close the Print Preview Window

View→ **Page Transform:** Switch the page orientation between landscape and portrait
Whole page: Display the full page on the screen
Face size: Display in actual size
Default Scale...: Display in a specified zoom factor
Show Wave Background: Check to display wave background color; uncheck to display preview paper background
Set Preview Page Background: Click to display color picker dialog box to set the color of preview page background

Save Image

Click to save screen shot as an image file in png, bmp or gif format.


Save/Refer

This function allows to store 8 reference waveforms. These waveforms can be displayed with the current waveform simultaneously. The recalled waveform can't be adjusted.

To save the waveform of CH1 into object "a" and recall it, the steps are as follows:


1. Choose CH1 as source.
2. Choose "To Object" as "a".
3. Fillin "Object Rename", such as "sine". Click "OK". The object name is renamed as "a (sine)". This step can be skipped.
4. Click "save".
5. Select "a (sine)" from the list, tick "Show", the reference waveform will appear on the screen. The object name and relevant information will be displayed on the top left. You can continue to choose another reference waveform to display. Click "Remove all" to clear all reference waveforms on the screen.

If the chosen object has no stored waveform, it will display "No Saved" below.

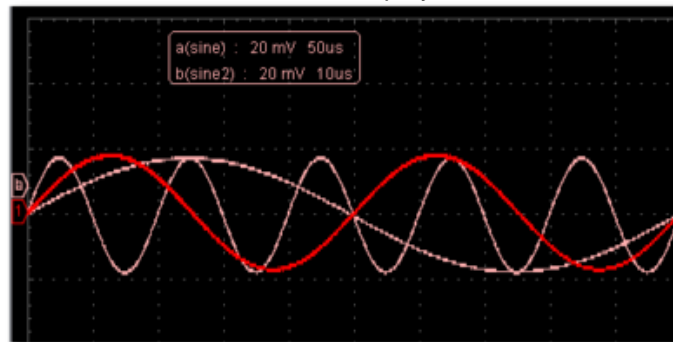

Pause&Export

Export the waveform into a file in specified format according to current record length. You can choose

bin, txt, csv, xls as the format. You can also click  icon on the user interface to save it in the format specified in menu.

Self Cal

The self-calibration can make the oscilloscope reach the optimum condition rapidly to obtain the most accurate measurement value. You can carry out this application program at any time. This program must be executed whenever the change of ambient temperature is 5°C or over.

Before performing a self-calibration, disconnect all probes or wires from the input connector. After everything is ready, click "Self Cal".

Default

Click "Default" to call out the factory settings. You can also click icon on the user interface.

Help

Open this help document. You can press F1 as shortcut key.

Tips Window

Choose a label among "Channel", "Capture&Period" or "Trigger" to view the guide for the new users. Click anywhere in the help window to turn page.

If you do not want to display the guide automatically when running the software, check "Don't show again".

About

Display Version, Serial Number and Company website.

SyncTrigger

Control the function of the port 5 in Ports of the Oscilloscope.

Trigger In: Input the trigger signal synchronously


Trigger Out: Output the trigger signal synchronously

Pass/Fail: Output high level when pass, output low level when fail.

20. Track Ball Control

Click to open the Track Ball Control interface. After setting, roll the trackball along different directions to change the time base, voltage base, horizontal trigger position or zero voltage position. You can set custom function for Z button.

1. How to set the custom function for Z button? Click to select the function under Z at the bottom right of the interface.
2. How to enable or disable the trackball controlling? Check the box "Enable Swipe" to enable trackball controlling, un-check it to disable the trackball controlling.
3. How to set the function groups for every direction?
 - As shown in below figure, the rolling direction of trackball can be defined as X axis(+/-) and Y axis(+/-).
 - Two function groups, one is time base and horizontal trigger position, the other is voltage base and zero voltage position.
 - As shown in below figure, roll the trackball along X axis to control the function group under X, and roll the trackball along Y axis to control the function group under Y.
 - To exchange X and Y group, check the box "Switch X and Y".
4. How to switch the direction of increasing and decreasing?
 - Check "Reverse" to switch the positive and negative part of X or Y axis.
5. How to switch function in one group?
 - Click on the function directly.
 - Set "X and Y to Next Operation" for Z button, press Z button to switch the function to the next operation.
6. How to switch run and stop by trackball controlling? Press the track ball directly to switch Run and Stop.

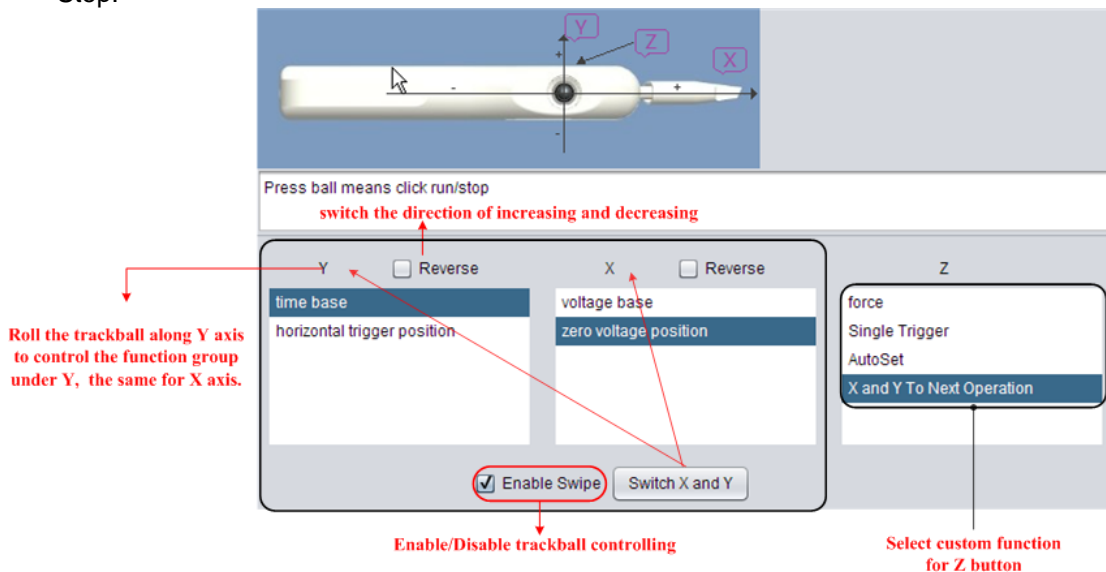

21. How to Use Executive Buttons

Executive Buttons include Auto Set  , Run/Stop  /  , Single Trigger  . See 7, 8, 9 in [7.User Interface](#).

AutoSet:

It's a very useful and quick way to apply a set of pre set functions to the incoming signal, and display the best possible viewing waveform of the signal and also works out some measurements for user as well.

The details of functions applied to the signal when using AutoSet are shown as the following table:

Function items	Setting
Acquisition Mode	Current
Vertical Coupling	DC
Vertical Scale	Adjust to the proper division
Horizontal Level	Middle
Horizontal Scale	Adjust to the proper division
Trigger Type	Current
Trigger Source	Show the minimum number of channels
Trigger Coupling	Current
Trigger Slope	Current
Trigger Level	Mid-point Setting
Trigger Mode	Edge
Display Format	YT

Run/Stop: Enable or disable sampling on input signals.

Single Trigger: You can set the trigger mode as single directly, so when trigger occurs, acquire one waveform then stop.

Keyboard Shortcuts

CTRL & Enter: Auto set

F5: Run/Stop

22. Technical Specifications

Unless otherwise specified, the technical specifications applied are for this oscilloscope only, and Probes attenuation set as 10X. Only if the oscilloscope fulfills the following two conditions at first, these specification standards can be reached.

This instrument should run for at least 30 minutes continuously under the specified operating temperature.

If change of the operating temperature is up to or exceeds 5°C, do the "SelfCal" procedure in Utility menu (see [Self Cal](#)).

Performance Characteristics		Instruction
Bandbreite		25 MHz
Channel		1
Acquisition	Mode	Normal, Peak detect, Averaging
	Sample rate (real time)	100 MSa/s
Input	Input coupling	DC, AC, Ground
	Input impedance	10 MΩ ± 2%(X10), in parallel with 20pF±5pF 1 MΩ ± 2%(X1), in parallel with 20pF±5pF
	Probe attenuation factor	1X, 10X
	Max. input voltage	50 V (PK-PK)
Horizontal System	Sampling rate range	0.5 Sa/s ~ 100 MSa/s
	Interpolation	(sin x)/x
	Max Record length	5 K
	Scanning speed (Sa/div)	5 ns/div ~ 5 s/div, step by 1 ~ 2 ~ 5
	Sampling rate / relay time accuracy	± 100 ppm
	Interval (Δ T) Accuracy (DC ~ 25 MHz)	Single: ± (1 interval time + 100 ppm x reading + 0.6 ns); Average > 16: ± (1 interval time + 100 ppm x reading + 0.4 ns)
Vertical system	A/D converter	8 bits resolution
	Sensitivity	5 mV/div ~ 5 V/div
	Analog bandwidth	25 MHz
	Single bandwidth	Full bandwidth
	Low Frequency	≥ 10 Hz (at input, AC coupling, -3 dB)
	Rise time	P 1350 ≤ 14 ns (at input, Typical)
	DC accuracy	± 3%
	DC accuracy (average)	Average ≥ 16: ± (3% rgd + 0.05 div) for Δ V
Waveform inverted ON/OFF		
Measurements	Cursor	Δ V and Δ T between cursors
	Automatic	Vpp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Vavg, Vrms, Overshoot, Preshoot, Freq, Period, Rise Time, Fall Time, +Width, -Width, +Duty, -Duty
	Waveform Math	FFT
	Lissajous figure	Bandwidth
Phase difference		± 3°
Communication port	USB 2.0	
Multi-function Interface	Signal type	Synchronizing input, Synchronizing output, Pass/Fail output, External trigger input
	Level standard	TTL

Trigger:

Performance Characteristics		Instruction
Trigger level range	Internal	± 5 div from the screen center
Trigger level	Internal	± 0.3 div
Accuracy (typical)	EXT	TTL
Trigger displacement		According to Record length and time base
Trigger Holdoff range		100 ns ~ 10 s
50% level setting (typical)		Input signal frequency ≥ 50 Hz
Edge trigger	Slope	Rising, Falling
Pulse trigger	Trigger condition	Positive pulse: >, <, = Negative pulse: >, <, =
	Pulse Width range	30 ns ~ 10 s
Slope Trigger	Trigger condition	Positive pulse: >, <, = Negative pulse: >, <, =
	Zeiteinstellung	30 ns ~ 10 s

Power

Performance Characteristics	Instruction
Operation Voltage	5.0 V/300 mA
Power Consumption	< 1.5 W

Environment

Temperature	Working temperature: 0°C ~ 40°C Storage temperature: -20°C ~ 60°C
Relative Humidity	≤ 90 %
Height	Operating: 3,000 m Non-operating: 15,000 m
Cooling Method	Natural convection

Mechanical Specifications

Dimensions (WxHxD)	150 mm × 18mm × 20 mm
Weight	30 g

All rights, also for translation, reprinting and copy of this manual or parts are reserved.

Reproduction of all kinds (photocopy, microfilm or other) only by written permission of the publisher.

This manual considers the latest technical knowing. Technical changings which are in the interest of progress reserved.

We herewith confirm, that the units are calibrated by the factory according to the specifications as per the technical specifications.

We recommend to calibrate the unit again, after one year.

© PeakTech® 02/2015/Pt/Ehr.